

ŠNEKOVÉ PŘEVODOVKY

TYP RT/MRT..A

Velikost:
30 – 180

Převodový poměr:
5:1 – 100:1

Výkon:
0,06 – 15 kW

Krouticí moment:
5 – 2540 Nm





Výroba šnekových převodovek v TOS ZNOJMO, a.s. probíhá na moderních číslicově řízených obráběcích strojích:



Opracování skříní převodovek
na obráběcích centrech
Daewoo ACE VC 500
a ACE HP 500



Broušení závitů evolventních šneků
na CNC brusce JUMAXIMAT
Broušení průměrů hřídelí na brusce
BUAJ 30 CNC



Opracování ozubení šnekových kol na odvalovací frézce OFA 16 NC



Soustružení součástí na
strojích SP 30 CNC, SP 12 CNC



Rozměrová kontrola dílů na souřadnicovém stroji DEA GLOBAL IMAGE

OBSAH

ŠNEKOVÉ PŘEVODOVKY

1	VŠEOBECNÝ POPIS	4
2	KONSTRUKCE	4
3	TYPOVÉ OZNAČENÍ	4
4	VOLBA PŘEVODOVKY	6
5	SERVISNÍ FAKTORY	6
6	RADIÁLNÍ A AXIÁLNÍ ZATÍŽENÍ HŘÍDELE	7
7	VÝKONOVÉ PARAMETRY	8
8	KOMBINACE PŘEVODOVEK A ELEKTROMOTORŮ DLE VÝKONŮ	39
9	ROZMĚRY MOTOROVÝCH PŘÍRUB PŘEVODOVEK	40
10	ROZMĚRY OTVORŮ ŠNEKOVÝCH HŘÍDELÍ	40
11	KOMBINACE VELIKOSTÍ IEC MOTORŮ A PŘEVODOVEK	41
12	ROZMĚRY PŘEVODOVEK	42
13	KOMBINACE DVOJIC PŘEVODOVEK (DO KŘÍŽE)	53
14	HMOTNOSTI PŘEVODOVEK	53
15	PARAMETRY ŠNEKŮ A SAMOSVORNOST	54
16	PŘÍSLUŠENSTVÍ	55
17	NÁHRADNÍ DÍLY	56
18	MAZIVA	58
19	MALÁ ŠNEKOVÁ PŘEVODOVKA MRT 28	59
20	ŠNEKOVÁ PŘEVODOVKA S PLANETOVOU REDUKCÍ MRT 80AP / RT 80AP	62
21	DVOJITÁ ŠNEKOVÁ PŘEVODOVKA MRT 2850	65
22	PŘEDLOHOVÉ PŘEVODOVKY ATC – MAT	66
23	ELEKTROMOTORY	70

ŠNEKOVÉ PŘEVODOVKY MRT..A

1. VŠEOBECNÝ POPIS

Moderní design, ověřená kvalita, spolehlivost a použitý evolventní profil šnekového ozubení představují vysokou užitnou hodnotu šnekových převodovek typové řady RT/MRT..A, vyráběných v TOS ZNOJMO, akciová společnost. Velikosti RT/MRT30A – RT/MRT 80A mají tělesa skříňi, přírub a adaptérů vyrobeny ze slitin hliníku a ve standardním provedení nejsou lakovány. Velikosti RT/MRT 100A – RT/MRT 180A mají litinovou skříň a jsou standardně lakovány v odstínu RAL 5021. Alternativně lze objednat šnekové převodovky všech velikostí v nerezovém provedení.


Charakteristické vlastnosti šnekových převodovek:

- Velký převodový poměr 5 – 100 realizovaný pouze jedním převodem
- Bezhluchý provoz
- Vysoká zatížitelnost
- Samosvornost
- Nízká hmotnost
- Snadná integrace do konstrukce stroje

2. KONSTRUKCE

Velikosti RT/MRT 30A – RT/MRT 80A jsou montovány v základním tvaru FT-RL. Rozšiřující adaptéry přírub FF, FB a patek umožňují montáž na základní provedení v libovolné kombinaci jak je zobrazeno v tabulce montážních tvarů a provedení. Vzhledem k tomu, že adaptéry nemusí plnit funkci utěsnění skříňe, je možná jejich montáž po definitivní specifikaci konečného tvaru.

Obr. 2.1 Systém adaptérů

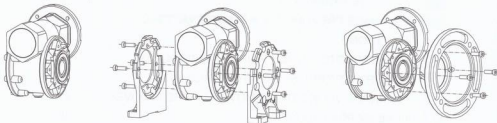

U celé řady RT/MRT30A – RT/MRT180A je použit broušený šnek s evolventním profilem ZI, vyráběný z cementované, kalené oceli. Šnekové kolo je vyrobeno z bronzu G – CuSn12Ni litého na náboj. Výhodou přesného ozubení s evolventním profilem je vysoká účinnost, minimální tření, tichý a klidný provoz.

3. TYPOVÉ OZNAČENÍ

Značení základních provedení:

RT.. Šneková převodovka s čepem na vstupu



MRT.. Šneková převodovka s elektromotorem, popř. s dutou vstupní hřídelí v kombinaci s přírubou pro montáž elektromotoru B5, B14 s menší přírubou (B14A), B14 s větší přírubou (B14B)



MRP.. Šneková převodovka s čelním převodem na prvním stupni $i = 3$




MAT.. Šneková převodovka MRT s čelní převodovkou ATC na prvním stupni $i = 3,4$; $i = 6$ a $i = 8$



MRT..x.. Kombinace dvou šnekových převodovek pro dosažení velmi vysokých převodových poměrů $i = 4\ 000$. Na pláň jsou možné kombinace až do převodu $i = 10\ 000$




Schéma typového označení

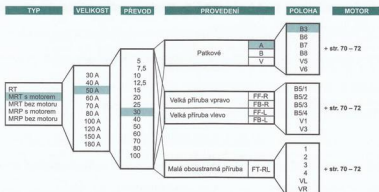

Příklad: MRT s motorem 50 A 30 A B3 71-4p 0,25 kW

Šneková převodovka MRT 50 A s převodem 30:1 v montážním provedení A/B3 s osazeným elektromotorem 71/100-4p 0,25 kW

Tab. 3.1 Montážní polohy a provedení

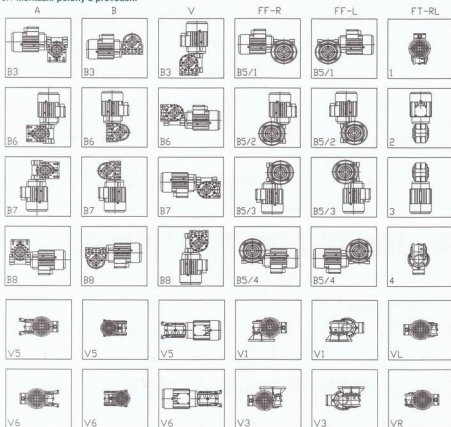

Poznámka: Montážní polohy a provedení u přírub FF a FB jsou totožné.

4. VOLBA PŘEVODOVKY

Všeobecně

Široká škála převodů uvedená v katalogu umožňuje řešit všechny požadavky, objevující se při provozu různých zařízení. Pro určení vhodné převodovky je třeba znát následující data:

- vstupní a výstupní otáčky určující převodový poměr i
- požadovaný krouticí moment M_k , popř. vstupní výkon P_1 potřebný k pohonu zařízení.

Hodnoty uvedené v tabulkách pro volbu převodovky 7.1 až 7.4, pomohou provést technicky jednoznačnou volbu. Případy, které nejsou uvedeny ve standardním katalogu, je možné projednat s našimi techniky.

Převodový poměr i

Převodový poměr je vztah mezi vstupními otáčkami n_1 [min^{-1}] a výstupními otáčkami n_2 [min^{-1}].

$$i = \frac{n_1 [\text{min}^{-1}]}{n_2 [\text{min}^{-1}]}$$

U šnekových převodovek se používá převodový poměr od 5 do 100. Pro pohon převodového zařízení doporučujeme použít asynchronní elektromotory, u kterých jsou otáčky n_1 [min^{-1}] i při zatížení téměř konstantní. Při frekvenci 50 Hz lze volit:

2-pólový motor $n_1 = 2800 \text{ min}^{-1}$

6-pólový motor $n_1 = 900 \text{ min}^{-1}$

4-pólový motor $n_1 = 1400 \text{ min}^{-1}$

8-pólový motor $n_1 = 700 \text{ min}^{-1}$

Dvoupólové motory jsou vhodné pro zvláštní případy s krátkodobým provozem. Po projednání s výrobcem je ovšem možné i tyto použít. Při použití motorů pro frekvenci sítě 60 Hz je třeba počítat se zvýšením otáček n_1 [min^{-1}] o 20 % a tedy také výstupní otáčky n_2 [min^{-1}] jsou o 20 % vyšší.

Krouticí moment M_k

Požadovaný krouticí moment M_k je dán zatížením převodovky. Lze ho vyjádřit jako sílu F , která působí v určité vzdálenosti na rameni r .

$$M_k [\text{Nm}] = F [\text{N}] \times r [\text{m}]$$

Krouticí moment M_k , který máme k dispozici na výstupní hřídeli převodovky, může být vypočítán podle následujícího vzorce:

$$M_k [\text{Nm}] = \frac{9550 \times P_1 [\text{kW}] \times \eta [\%] \times i}{100 \times n_1 [\text{min}^{-1}]}$$

Výstupní moment M_k se volí větší než požadovaný moment. V tabulkách pro výběr převodovky 7.4 jsou uvedeny výstupní momenty přiřazené jednotlivým převodům.

Výkon P_1 a P_2

Vstupní výkon motoru lze zjednodušeně určit z obecného vztahu kroutícího momentu M a otáček n :

$$P [\text{kW}] = \frac{M [\text{Nm}] \times n [\text{min}^{-1}]}{9550}$$

Pro stanovení požadovaného vstupního výkonu je potřebné počítat s účinností převodovky η , která je dána poměrem výkonu výstupního P_2 ku vstupnímu P_1 , viz tab. 7.1 až 7.3.

$$P_1 [\text{kW}] = \frac{M_k \text{požadovaný} [\text{Nm}] \times n_2 [\text{min}^{-1}]}{9550 \times \eta [\%]}$$

5. SERVISNÍ FAKTORY

Provozní součinitel S_m

Pro garantování provozní bezpečnosti při různém zatížení a provozních podmínkách, se určuje typ převodovky (motoru) s ohledem na provozní součinitel S_m . V tabulce 5.1 jsou uvedeny hodnoty provozního součinitele S_m s ohledem na typ zatížení, průměrnou denní provozní dobu a počet sepnutí za hodinu. Tyto hodnoty platí pro pohon převodovky běžným elektromotorem. Při použití brzdového elektromotoru je nutné vynásobit provozní součinitel S_m koeficientem 1,15.

Při výběru konkrétní převodovky je pak třeba dbát na to, aby provozní součinitel S_m byl menší než servisní faktor převodovky S_p , nebo navýšit požadovaný výstupní krouticí moment M_k dle vzorce:

$$M_2 = M_p \times S_m$$

Tab. 5.1 Servisní faktory

typ zatížení	počet sepnutí za hodinu	průměrný denní provoz [hod]			
		<2	2-8	9-16	17-24
normální rozběh bez rázu, malá urychlovací hmoty (ventilátory, zubová čerpadla, montážní pásy, dopravní šneky, míchačky tekutin, plynů a balící stroje)	<10	0,8	1,0	1,2	1,3
rozběh s mírnými rázy, nerovnoměrný provoz, střední urychlovací hmoty (transportní pásy, výtahy, navijáky, hnátací míchačkové stroje, dřevobrábce, tiskařské a textilní stroje)	<10	1,0	1,3	1,5	1,6
	10-50	1,2	1,4	1,7	1,9
	50-100	1,3	1,6	2,0	2,1
	100-200	1,5	1,9	2,3	2,4
nerovnoměrný provoz, silné rázy, velká urychlovací hmoty (míchačky betonu, sací čerpadla, kompresory, buchary, válčové stolice, přepravníky pro těžké zboží, ohýbáky a lisovací stroje, stroje se střídavým pohybem)	<10	1,2	1,5	1,8	2,0
	10-50	1,4	1,7	2,1	2,2
	50-100	1,6	2,0	2,3	2,5
	100-200	1,8	2,3	2,7	2,9

Servisní faktor S_f

Servisní faktor převodovky S_f udává poměr mezi maximálním kroutícím momentem na výstupu převodovky, kterým může být převodovka trvale zatěžována a skutečným výstupním kroutícím momentem, který je schopen poskytnout zvolený elektromotor.

$$S_f = \frac{M_{2max}}{M_2} [-]$$

Maximální kroutící moment M_{2max} je stanoven pro provozní součinitel $S_m = 1$. Hodnoty servisních faktorů pro jednotlivé varianty velikostí, převodů a přiřazení elektromotorů jsou uvedeny v tabulce 7.4.

6. RADIÁLNÍ A AXIÁLNÍ ZATÍŽENÍ HŘÍDELE

Šnekové převodovky jsou opatřeny dutou výstupní hřídelí s možností použít samostatnou násuvnou hřídel. Uložené duté hřídele v ložiskách umožňuje zachytit velké radiální síly, při zachování životnosti v poměru s ostatními díly. Hodnoty uvedené v tabulce 6.1 jsou vypočteny pro vstupní otáčky 1400 min⁻¹. Maximální přípustné zatížení, které je uvedeno v tabulce 6.1 nesmí být překročeno. U velikostí 40 + 150 je možno na prání uložit výstupní hřídel do kuželíkových ložisek. Osazení převodovek odlišnými ložisky je nutno konzultovat s výrobcem.

Radiální zatížení F_{rad}

Pro určení této hodnoty je jako působící radiální síly F_{rad} uvažována polovina čepu násuvné hřídele (viz obr. 6.1). Působící radiální síla na hřídel ve větší vzdálenosti, musí se maximální přípustné zatížení redukovat. Například pro zatížení v místě 75 % délky čepu je přípustné zatížení pouze 80 % hodnoty uvedené v tabulce. Pro zatížení v místě 30 % délky čepu může být přípustné zatížení o 25 % vyšší. Pokud je na výstupní hřídel nasazena řemenice, řetězové kolo, ozubené kolo apod., lze určit radiální zatížení podle následujícího vzorce:

$$F_{rad} = \frac{M_2 \times k \times 2000}{D} \quad [N]$$


- F_{rad} = radiální zatížení [N]
 M_2 = výstupní moment [Nm]
 D = výpočtový průměr řemenice (rozečtná kružnice) [mm]
 k = zatěžovací faktor
 1,00 pro řetězová kola
 1,25 pro čelní ozubená kola
 1,50 pro řemenice

To znamená, že radiální zatížení hřídele lze snížit zvětšením průměru řemenice, pokud je to možné. Zůstane-li radiální zatížení velké, nebo síla působí na čep hřídele ve velké vzdálenosti, musí se pro zachycení těchto sil zvolit vnější uložení v ložiskách.

Axiální zatížení F_{ax}

Přípustné hodnoty axiálního zatížení F_{ax} představují cca 20 % přípustného radiálního zatížení F_{rad} .

Obr. 6.1 Zatížení hřídele

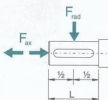

Tab. 6.1 Radiální a axiální zatížení

Maximální přípustné radiální a axiální zatížení [N]



		RT/MRT 30A	RT/MRT 40A	RT/MRT 50A	RT/MRT 60A	RT/MRT 70A	RT/MRT 80A	RT/MRT 100A	RT/MRT 120A	RT/MRT 150A	RT/MRT 180A
n_1	i min ⁻¹	F_{ra}	F_{ax}	F_{ra}	F_{ax}	F_{ra}	F_{ax}	F_{ra}	F_{ax}	F_{ra}	F_{ax}
n_1	1400,0	20	100	40	200	60	300	70	340	90	450
n_1	5,0	280,0	110	600	150	780	200	980	300	1450	380
n_1	7,5	187,0	130	660	170	870	220	1100	330	1650	420
n_1	10,0	140,0	150	730	190	960	240	1220	360	1810	460
n_1	12,5	112,0	160	790	210	1030	260	1310	390	1950	490
n_1	15,0	93,0	170	840	220	1090	280	1390	420	2080	530
n_1	20,0	70,0	180	920	240	1200	310	1530	460	2280	580
n_1	25,0	56,0	200	990	260	1300	330	1650	490	2460	620
n_1	30,0	47,0	210	1050	270	1370	350	1750	520	2610	660
n_1	40,0	35,0	230	1160	300	1520	390	1930	580	2880	730
n_1	50,0	28,0	250	1250	330	1630	420	2080	620	3100	790
n_1	60,0	23,0	270	1330	350	1740	440	2220	660	3310	840
n_1	70,0	20,0	280	1380	360	1830	460	2320	680	3480	880
n_1	80,0	17,5	290	1460	380	1910	480	2430	720	3620	920
n_1	100,0	14,0	310	1570	410	2060	520	2620	780	3900	990





Maximální přípustné radiální a axiální zatížení pro kuželková ložiska [N]

		RT/MRT 30A	RT/MRT 40A	RT/MRT 50A	RT/MRT 60A	RT/MRT 70A	RT/MRT 80A	RT/MRT 100A	RT/MRT 120A	RT/MRT 150A	RT/MRT 180A
n_1	i min ⁻¹	F_{ra}	F_{ax}	F_{ra}	F_{ax}	F_{ra}	F_{ax}	F_{ra}	F_{ax}	F_{ra}	F_{ax}
n_1	1400,0	20	100	40	200	60	300	70	340	90	450
n_1	5,0	280,0	150	720	340	1690	430	2130	750	3620	830
n_1	7,5	187,0	160	790	370	1850	470	2350	820	4090	920
n_1	10,0	140,0	170	860	400	2010	510	2570	890	4460	1010
n_1	12,5	112,0	180	920	430	2150	550	2750	950	4770	1080
n_1	15,0	93,0	200	980	460	2280	580	2900	1010	5040	1140
n_1	20,0	70,0	210	1060	500	2480	630	3160	1100	5490	1240
n_1	25,0	56,0	230	1140	530	2650	680	3380	1170	5870	1330
n_1	30,0	47,0	240	1200	560	2790	710	3560	1240	6190	1400
n_1	40,0	35,0	260	1310	610	3050	780	3890	1350	6780	1530
n_1	50,0	28,0	280	1400	650	3280	830	4160	1450	7230	1630
n_1	60,0	23,0	300	1490	690	3480	880	4420	1530	7670	1730
n_1	70,0	20,0	310	1550	720	3610	910	4610	1600	8020	1810
n_1	80,0	17,5	320	1610	750	3760	960	4790	1660	8320	1880
n_1	100,0	14,0	350	1730	800	4020	1030	5130	1780	8900	2010

7. VÝKONOVÉ PARAMETRY

Řada šnekových převodovek MRT..A pokrývá široké pásmo přenášených kroutících momentů a výkonů (viz obr. 7.1)

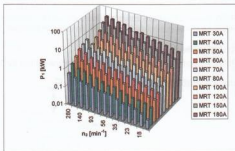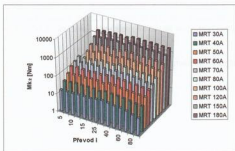Obr. 7.1 Výkonové parametry převodovek pro $n_1=1400$ [min⁻¹]

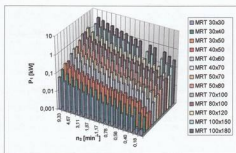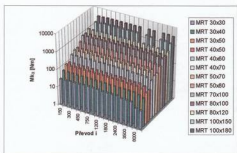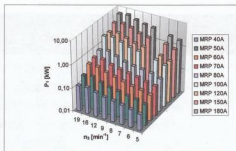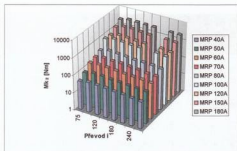

Výkonové parametry převodovek jsou uvedeny v tab. 7.1 až 7.4.

Tabulky 7.1 až 7.3 uvádějí maximální hodnoty výstupního krouticího momentu M_{k2} a příkonu P_1 při provozním součiniteli $S_n=1$. Hodnoty uvedené v tabulkách 7.1 až 7.3 platí i pro provedení RT.

Příklad:

$n_1 = 1400 \text{ [min}^{-1}\text{]}$					
typ	i	n_2 [min ⁻¹]	M_{k2} [Nm]	P_1 [kW]	η_d [%]
(M)RT 30A	5	280	16	0,54	87

- i – převodový poměr
- n_1 – otáčky vstupního hřídele (šneku)
- n_2 – otáčky výstupního hřídele (šnekového kola)
- M_{k2} – výstupní krouticí moment
- P_1 – jmenovitý vstupní výkon (příkon)
- η_d – dynamická účinnost převodovky

V tabulce 7.4 jsou uvedeny parametry převodovek MRT a MRP s elektromotorem seřazené podle výkonu a výstupních otáček.

Příklad:

$P_e = 0,37 \text{ kW}$		$n_1 = 1400 \text{ [min}^{-1}\text{]}$			71-4p
n_2 [min ⁻¹]	i	M_2 [Nm]	Sf	velikost	Standardní mot. příruba
280	5	11	3,3	MRT 40	F40M (85)
187	7,5	16	2,2	MRT 40	F40M (85)

- P_e – výkon elektromotoru
- n_1 – otáčky vstupního hřídele (šneku)
- n_2 – otáčky výstupního hřídele (šnekového kola)
- i – převodový poměr
- M_2 – výstupní krouticí moment
- Sf – servisní faktor převodovky
- Standardní mot. příruba – označení standardně montované motorové příruby převodovky dle tab. 11.1

Tab. 7.1 Jmenovité hodnoty převodovek RT/MRT

typ	n ₁ =2800 [min. ⁻¹]					n ₁ =1400 [min. ⁻¹]					n ₁ =900 [min. ⁻¹]					n ₁ =500 [min. ⁻¹]				
	i	n ₂ [min. ⁻¹]	Mk ₂ [Nm]	P [kW]	η ₂ [%]	i	n ₂ [min. ⁻¹]	Mk ₂ [Nm]	P [kW]	η ₂ [%]	i	n ₂ [min. ⁻¹]	Mk ₂ [Nm]	P [kW]	η ₂ [%]	i	n ₂ [min. ⁻¹]	Mk ₂ [Nm]	P [kW]	η ₂ [%]
(M)RT 30A	5	560	13	0,87	88	5	280	16	0,54	87	5	180	18	0,39	86	5	100	21	0,27	82
	7,5	373	13	0,60	85	7,5	187	16	0,37	84	7,5	120	18	0,27	83	7,5	67	21	0,19	79
	10	280	14	0,48	85	10	140	17	0,30	84	10	90	19	0,22	83	10	50	22	0,15	79
	13	224	14	0,42	79	13	112	17	0,26	78	13	72	19	0,19	77	13	40	22	0,13	73
	15	187	14	0,35	79	15	93	17	0,21	78	15	60	19	0,16	77	15	33	22	0,11	73
	20	140	14	0,28	74	20	70	17	0,17	73	20	45	19	0,12	72	20	25	22	0,08	68
	25	112	16	0,28	68	25	56	19	0,17	67	25	36	21	0,12	66	25	20	25	0,08	63
	30	93	18	0,27	64	30	47	21	0,16	63	30	30	23	0,12	62	30	17	27	0,08	59
	40	70	16	0,20	59	40	35	19	0,12	58	40	23	21	0,09	57	40	13	25	0,06	54
	50	56	14	0,15	55	50	28	17	0,09	54	50	18	19	0,07	53	50	10	22	0,05	50
	60	47	13	0,14	46	60	23	16	0,09	45	60	15	18	0,06	44	60	8	21	0,04	42
	70	40	12	0,11	45	70	20	14	0,07	43	70	13	16	0,05	41	70	7	19	0,04	39
(M)RT 40A	80	35	9	0,07	44	80	18	11	0,05	42	80	11	12	0,04	40	80	6	14	0,02	38
	100	28	8	0,06	40	100	14	9	0,03	38	100	9	10	0,03	36	100	5	12	0,02	34
	5	560	30	2,00	88	5	280	36	1,21	87	5	180	40	0,88	86	5	100	47	0,60	82
	7,5	373	31	1,38	88	7,5	187	37	0,83	87	7,5	120	41	0,60	86	7,5	67	48	0,41	82
	10	280	34	1,16	86	10	140	41	0,71	85	10	90	46	0,52	84	10	50	54	0,35	80
	13	224	33	0,91	85	13	112	39	0,54	84	13	72	44	0,4	83	13	40	52	0,28	79
	15	187	34	0,79	84	15	93	40	0,47	83	15	60	45	0,34	82	15	33	53	0,24	78
	20	140	33	0,60	80	20	70	39	0,36	79	20	45	44	0,27	78	20	25	52	0,18	74
	25	112	30	0,45	78	25	56	36	0,27	77	25	36	40	0,20	76	25	20	47	0,14	72
	30	93	36	0,49	72	30	47	43	0,30	71	30	30	48	0,22	70	30	17	56	0,15	67
	40	70	34	0,38	66	40	35	41	0,23	65	40	23	46	0,17	64	40	13	54	0,12	61
	50	56	33	0,31	63	50	28	39	0,18	62	50	18	44	0,14	61	50	10	52	0,09	58
	60	47	30	0,25	58	60	23	36	0,15	57	60	15	40	0,11	56	60	8	47	0,08	53
(M)RT 50A	70	40	29	0,23	52	70	20	34	0,14	51	70	13	38	0,10	50	70	7	45	0,07	48
	80	35	25	0,19	48	80	18	30	0,12	46	80	11	34	0,09	44	80	6	40	0,06	42
	100	28	24	0,15	47	100	14	28	0,09	45	100	9	31	0,07	43	100	5	36	0,05	41
	5	560	55	3,54	91	5	280	65	2,12	90	5	180	73	1,55	89	5	100	86	1,06	85
	7,5	373	56	2,49	89	7,5	187	67	1,51	87	7,5	120	75	1,10	86	7,5	67	88	0,75	82
	10	280	60	2,00	88	10	140	71	1,20	87	10	90	79	0,87	85	10	50	93	0,59	82
	13	224	57	1,54	87	13	112	68	0,93	86	13	72	76	0,67	85	13	40	89	0,46	81
	15	187	64	1,45	86	15	93	76	0,87	85	15	60	85	0,64	84	15	33	100	0,44	80
	20	140	62	1,08	84	20	70	74	0,65	83	20	45	83	0,48	82	20	25	97	0,33	78
	25	112	54	0,80	79	25	56	64	0,48	78	25	36	71	0,35	77	25	20	83	0,24	73
	30	93	67	0,87	75	30	47	80	0,53	74	30	30	89	0,38	73	30	17	104	0,26	69
	40	70	85	0,65	73	40	35	77	0,39	72	40	23	86	0,29	71	40	13	101	0,20	67
	50	56	58	0,52	66	50	28	69	0,31	65	50	18	77	0,23	64	50	10	90	0,15	61
(M)RT 60A	60	47	56	0,45	61	60	23	67	0,27	60	60	15	75	0,20	59	60	8	88	0,14	56
	70	40	54	0,38	59	70	20	64	0,23	58	70	13	71	0,17	57	70	7	83	0,11	54
	80	35	50	0,31	59	80	18	60	0,19	57	80	11	67	0,14	55	80	6	79	0,10	52
	100	28	48	0,27	53	100	14	57	0,16	51	100	9	64	0,12	49	100	5	75	0,08	47
	5	560	93	5,99	91	5	280	110	3,58	90	5	180	123	2,60	89	5	100	144	1,77	85
	7,5	373	101	4,39	90	7,5	187	120	2,64	89	7,5	120	134	1,91	88	7,5	67	157	1,30	84
	10	280	94	3,06	90	10	140	112	1,84	89	10	90	125	1,34	88	10	50	147	0,92	84
	13	224	93	2,48	88	13	112	110	1,48	87	13	72	123	1,08	86	13	40	144	0,74	82
	15	187	101	2,27	87	15	93	120	1,36	86	15	60	134	0,99	85	15	33	157	0,68	81
	20	140	94	1,64	84	20	70	112	0,99	83	20	45	125	0,72	82	20	25	147	0,49	78
	25	112	106	1,55	80	25	56	126	0,94	79	25	36	141	0,68	78	25	20	166	0,47	74
	30	93	117	1,49	77	30	47	139	0,89	76	30	30	155	0,65	75	30	17	182	0,45	71
	40	70	110	1,12	72	40	35	131	0,68	71	40	23	146	0,48	70	40	13	171	0,33	67
(M)RT 70A	50	56	103	0,93	65	50	28	122	0,56	64	50	18	136	0,41	63	50	10	160	0,26	60
	60	47	96	0,74	63	60	23	114	0,45	62	60	15	127	0,33	61	60	8	149	0,22	58
	70	40	92	0,62	62	70	20	109	0,37	61	70	13	122	0,27	60	70	7	143	0,19	57
	80	35	87	0,51	63	80	18	104	0,31	61	80	11	116	0,23	59	80	6	136	0,16	56
	100	28	81	0,41	58	100	14	96	0,25	56	100	9	107	0,19	54	100	5	126	0,13	51
	5	560	124	7,90	92	5	280	147	4,74	91	5	180	164	3,43	90	5	100	193	2,35	86
	7,5	373	129	5,54	91	7,5	187	153	3,32	90	7,5	120	171	2,41	89	7,5	67	201	1,65	85
	10	280	139	4,43	92	10	140	165	2,66	91	10	90	184	1,93	90	10	50	216	1,31	86
	13	224	150	3,91	90	13	112	178	2,35	89	13	72	199	1,70	88	13	40	234	1,17	84
	15	187	153	3,4	88	15	93	182	2,04	87	15	60	203	1,48	86	15	33	238	1,01	82
	20	140	143	2,44	86	20	70	170	1,47	85	20	45	190	1,07	84	20	25	223	0,73	80
	25	112	136	1,92	83	25	56	162	1,16	82	25	36	181	0,84	81	25	20	212	0,58	77
	30	93	162	2,03	78	30	47	193	1,22	77	30	30	216	0,89	76	30	17	254	0,62	72
(M)RT 90A	40	70	149	1,48	74	40	35	177	0,89	73	40	23	198	0,65	72	40	13	232	0,45	68
	50	56	151	1,25	71	50	28	180	0,75	70	50	18	201	0,55	69	50	10	236	0,37	66
	60	47	140	1,07	64	60	23	166	0,64	63	60	15	185	0,47	62	60	8	217	0,32	59
	70	40	128	0,92	58	70	20	152	0,56	57	70	13	170	0,41	56	70	7	200	0,28	53
	80	35	110	0,73	55	80	18	131	0,45	53	80	11	146	0,34	51	80	6	171	0,23	48
	100	28	108	0,65	49	100	14	128	0,40	47	100	9	143	0,30	45	100	5	168	0,20	43

Tab. 7.1 Jmenovité hodnoty převodovek RT/MRT

typ	$n_1=2800$ [min. ⁻¹]					$n_1=1400$ [min. ⁻¹]					$n_1=900$ [min. ⁻¹]					$n_1=500$ [min. ⁻¹]				
	i	n_2 [min. ⁻¹]	M_k [Nm]	P [kW]	η_k [%]	i	n_2 [min. ⁻¹]	M_k [Nm]	P [kW]	η_k [%]	i	n_2 [min. ⁻¹]	M_k [Nm]	P [kW]	η_k [%]	i	n_2 [min. ⁻¹]	M_k [Nm]	P [kW]	η_k [%]
(M)RT 80A	5	560	160	9,98	94	5,0	280	190	5,99	93	5	180	212	4,34	92	5	100	249	3,00	87
	7,5	373	164	6,89	93	7,5	187	195	4,14	92	7,5	120	218	3,01	91	7,5	67	256	2,08	86
	10	280	160	5,10	92	10,0	140	190	3,06	91	10	90	212	2,22	90	10	50	249	1,52	86
	13	224	185	4,82	90	13,0	112	220	2,90	89	13	72	246	2,11	88	13	40	289	1,44	84
	15	187	210	4,72	87	15,0	93	250	2,84	86	15	60	279	2,06	85	15	33	328	1,41	81
	20	140	198	3,34	87	20,0	70	236	2,01	86	20	45	264	1,46	85	20	25	310	1,00	81
	25	112	189	2,64	84	25,0	56	225	1,59	83	25	36	261	1,15	82	25	20	295	0,79	78
	30	93	241	3,10	76	30,0	47	286	1,86	75	30	30	319	1,35	74	30	17	375	0,93	70
	40	70	227	2,25	74	40,0	35	270	1,36	73	40	23	302	0,98	72	40	13	355	0,68	68
	50	56	209	1,70	72	50,0	28	249	1,03	71	50	18	278	0,75	70	50	10	326	0,51	67
	60	47	188	1,41	65	60,0	23	223	0,85	64	60	15	249	0,62	63	60	8	292	0,42	60
	70	40	188	1,31	60	70,0	20	224	0,80	59	70	13	250	0,58	58	70	7	294	0,40	55
	80	35	180	1,12	59	80,0	18	214	0,69	57	80	11	239	0,51	55	80	6	281	0,35	52
	100	28	159	0,82	57	100,0	14	189	0,50	55	100	9	211	0,38	53	100	5	248	0,26	50
	7,5	373	269	11,40	92	7,5	187	320	6,87	91	7,5	120	357	4,98	90	7,5	67	419	3,40	86
(M)RT 100A	10	280	234	9,58	90	10,0	140	350	5,77	89	10	90	381	4,19	88	10	50	459	2,86	84
	13	224	370	9,54	91	13,0	112	440	5,73	90	13	72	491	4,16	89	13	40	576	2,84	85
	15	187	391	8,59	89	15,0	93	465	5,16	88	15	60	519	3,75	87	15	33	609	2,56	83
	20	140	345	5,95	85	20,0	70	410	3,58	84	20	45	458	2,60	83	20	25	538	1,78	79
	25	112	336	4,81	82	25,0	56	400	2,80	81	25	36	447	2,11	80	25	20	525	1,45	76
	30	93	421	5,21	79	30,0	47	500	3,13	78	30	30	559	2,28	77	30	17	656	1,57	73
	40	70	404	4,00	74	40,0	35	480	2,41	73	40	23	536	1,75	72	40	13	629	1,21	68
	50	56	387	3,24	70	50,0	28	460	1,95	69	50	18	514	1,42	68	50	10	603	0,97	65
	60	47	370	2,78	65	60,0	23	440	1,68	64	60	15	491	1,22	63	60	8	576	0,84	60
	70	40	340	2,23	64	70,0	20	415	1,38	63	70	13	460	1,00	62	70	7	540	0,68	59
	80	35	320	1,83	64	80,0	18	380	1,11	63	80	11	424	0,81	62	80	6	498	0,55	59
	100	28	286	1,55	54	100,0	14	340	0,96	52	100	9	380	0,72	50	100	5	446	0,48	48
	7,5	373	454	18,90	94	7,5	187	540	11,40	93	7,5	120	603	8,24	92	7,5	67	708	5,68	87
	10	280	538	17,00	93	10,0	140	640	10,20	92	10	90	715	7,40	91	10	50	839	5,11	86
	13	224	580	14,80	92	13,0	112	690	8,89	91	13	72	771	6,46	90	13	40	905	4,41	86
(M)RT 120A	15	187	606	13,20	90	15,0	93	720	7,91	89	15	60	804	5,74	88	15	33	944	3,92	84
	20	140	530	9,03	86	20,0	70	630	5,43	85	20	45	704	3,95	84	20	25	826	2,7	80
	25	112	530	7,31	85	25,0	56	630	4,40	84	25	36	704	3,20	83	25	20	826	2,19	79
	30	93	681	8,22	81	30,0	47	810	4,95	80	30	30	905	3,60	79	30	17	1062	2,47	75
	40	70	639	6,25	75	40,0	35	760	3,76	74	40	23	849	2,74	73	40	13	997	1,89	69
	50	56	589	4,73	73	50,0	28	700	2,85	72	50	18	782	2,08	71	50	10	918	1,43	67
	60	47	572	4,24	66	60,0	23	680	2,56	65	60	15	760	1,87	64	60	8	892	1,28	61
	70	40	556	3,33	70	70,0	20	655	1,99	69	70	13	740	1,47	68	70	7	866	1,00	65
	80	35	538	2,86	69	80,0	18	640	1,72	68	80	11	715	1,26	67	80	6	839	0,86	64
	100	28	454	2,08	64	100,0	14	540	1,28	62	100	9	603	0,95	60	100	5	708	0,65	57
	7,5	373	900	37,40	94	7,5	187	1070	22,50	93	7,5	120	1195	16,30	92	7,5	67	1403	11,30	87
	10	280	942	30,00	92	10,0	140	1120	18,00	91	10	90	1251	13,10	90	10	50	1469	8,94	86
	13	224	1034	26,40	92	13,0	112	1230	15,90	91	13	72	1374	11,50	90	13	40	1613	7,86	86
	15	187	1026	22,30	90	15,0	93	1220	13,40	89	15	60	1363	9,73	88	15	33	1690	6,65	84
	20	140	1018	16,60	90	20,0	70	1210	9,97	89	20	45	1352	7,24	88	20	25	1587	4,95	84
	25	112	900	12,60	84	25,0	56	1070	7,56	83	25	36	1195	5,49	82	25	20	1403	3,77	78
(M)RT 150A	30	93	1245	14,30	85	30,0	47	1480	8,61	84	30	30	1653	6,26	83	30	17	1941	4,29	79
	40	70	1295	11,90	80	40,0	35	1540	7,14	79	40	23	1720	5,20	78	40	13	2019	3,57	74
	50	56	1127	8,37	79	50,0	28	1340	5,04	78	50	18	1497	3,66	77	50	10	1757	2,52	73
	60	47	1060	7,10	73	60,0	23	1260	4,28	72	60	15	1407	3,11	71	60	8	1652	2,15	67
	70	40	1055	6,40	69	70,0	20	1255	3,87	68	70	13	1400	2,81	67	70	7	1646	1,87	66
	80	35	1051	5,84	66	80,0	18	1250	3,52	65	80	11	1396	2,57	64	80	6	1639	1,76	61
	100	28	967	4,30	66	100,0	14	1150	2,63	64	100	9	1285	1,95	62	100	5	1509	1,34	59
	7,5	373	1421	59,10	94	7,5	187	1690	35,50	93	7,5	120	1888	25,80	92	7,5	67	2217	17,8	87
	10	280	1564	49,80	92	10,0	140	1860	30,00	91	10	90	2078	21,80	90	10	50	2440	14,9	86
	13	224	1590	41,00	91	13,0	112	1890	24,60	90	13	72	2111	17,90	89	13	40	2478	12,2	85
	15	187	1665	37,00	88	15,0	93	1980	22,20	87	15	60	2212	16,20	86	15	33	2597	11,10	82
	20	140	1716	28,30	89	20,0	70	2040	17,00	88	20	45	2279	12,30	87	20	25	2676	8,44	83
	25	112	1531	21,10	85	25,0	56	1820	12,70	84	25	36	2033	9,23	83	25	20	2387	6,33	79
	30	93	1909	22,80	82	30,0	47	2270	13,70	81	30	30	2596	9,96	80	30	17	2977	6,84	76
	40	70	1867	17,30	79	40,0	35	2220	10,40	78	40	23	2480	7,59	77	40	13	2912	5,22	73
	50	56	1783	14,10	74	50,0	28	2120	8,51	73	50	18	2368	6,20	72	50	10	2780	4,28	68
(M)RT 180A	60	47	1766	12,50	69	60,0	23	2100	7,55	68	60	15	2346	5,50	67	60	8	2754	3,75	64
	70	42	1680	10,40	68	70,0	20	2000	6,25	67	70	13	2235	4,56	66	70	7	2620	3,01	65
	80	35	1598	8,87	66	80,0	18	1900	5,36	65	80	11	2122	3,91	64	80	6	2491	2,67	61
	100	28	1581	7,13	65	100,0	14	1880	4,31	64	100	9	2100	3,14	63	100	5	2465	2,15	60

Tab. 7.2 Jmenovité hodnoty převodovek MRP

typ [-]	$n_1=2800$ [min ⁻¹]										$n_1=1400$ [min ⁻¹]										$n_1=900$ [min ⁻¹]										$n_1=500$ [min ⁻¹]												
	i_1	i_2	i_3	i_4	i_5	i_6	i_7	i_8	i_9	i_{10}	i_1	i_2	i_3	i_4	i_5	i_6	i_7	i_8	i_9	i_{10}	i_1	i_2	i_3	i_4	i_5	i_6	i_7	i_8	i_9	i_{10}	i_1	i_2	i_3	i_4	i_5	i_6	i_7	i_8	i_9	i_{10}			
MRP 40	3	25	75	37	39	0,22	70	3	25	75	19	47	0,13	68	3	25	75	12	53	0,10	67	3	25	75	7	62	0,07	66															
	3	30	90	31	47	0,23	65	3	30	90	16	56	0,14	64	3	30	90	10	63	0,11	62	3	30	90	6	74	0,07	61															
	3	40	120	23	45	0,19	59	3	40	120	12	54	0,11	58	3	40	120	8	60	0,08	57	3	40	120	4	71	0,06	56															
	3	50	150	19	43	0,15	56	3	50	150	9	52	0,09	55	3	50	150	6	58	0,07	54	3	50	150	3	68	0,05	53															
	3	60	180	16	39	0,12	51	3	60	180	8	47	0,08	50	3	60	180	5	53	0,06	49	3	60	180	3	62	0,04	48															
	3	70	210	13	38	0,11	47	3	70	210	7	45	0,07	46	3	70	210	4	50	0,05	45	3	70	210	2	59	0,03	44															
	3	80	240	12	33	0,10	41	3	80	240	6	40	0,06	40	3	80	240	4	45	0,04	39	3	80	240	2	53	0,03	38															
	3	100	300	9	30	0,07	40	3	100	300	5	36	0,05	39	3	100	300	3	40	0,03	38	3	100	300	2	47	0,02	37															
	3	25	75	37	69	0,38	71	3	25	75	19	83	0,23	69	3	25	75	12	93	0,17	68	3	25	75	7	109	0,11	67															
	3	30	90	31	87	0,42	67	3	30	90	16	104	0,26	66	3	30	90	10	116	0,19	64	3	30	90	6	137	0,13	63															
MRP 50	3	40	120	23	84	0,32	65	3	40	120	12	101	0,19	64	3	40	120	8	113	0,14	62	3	40	120	4	133	0,09	61															
	3	50	150	19	75	0,25	59	3	50	150	9	90	0,15	58	3	50	150	6	101	0,11	57	3	50	150	3	118	0,07	56															
	3	60	180	16	73	0,22	54	3	60	180	8	88	0,13	53	3	60	180	5	99	0,10	52	3	60	180	3	116	0,07	51															
	3	70	210	13	69	0,18	52	3	70	210	7	83	0,11	51	3	70	210	4	93	0,08	50	3	70	210	2	109	0,06	49															
	3	80	240	12	66	0,16	50	3	80	240	6	79	0,10	49	3	80	240	4	86	0,07	48	3	80	240	2	104	0,05	47															
	3	100	300	9	63	0,13	46	3	100	300	5	75	0,08	45	3	100	300	3	84	0,06	44	3	100	300	2	99	0,04	43															
	3	25	75	37	138	0,75	72	3	25	75	19	166	0,46	70	3	25	75	12	186	0,34	69	3	25	75	7	218	0,23	68															
	3	30	90	31	152	0,72	69	3	30	90	16	182	0,44	67	3	30	90	10	204	0,32	66	3	30	90	6	238	0,21	65															
	3	40	120	23	143	0,54	65	3	40	120	12	171	0,33	64	3	40	120	8	192	0,24	62	3	40	120	4	225	0,16	61															
	3	50	150	19	133	0,45	58	3	50	150	9	160	0,27	57	3	50	150	6	170	0,20	56	3	50	150	3	210	0,13	55															
	3	60	180	16	124	0,36	56	3	60	180	8	149	0,22	55	3	60	180	5	167	0,16	54	3	60	180	3	196	0,11	53															
MRP 60	3	70	210	13	119	0,30	55	3	70	210	7	143	0,18	54	3	70	210	4	160	0,14	53	3	70	210	2	188	0,09	52															
	3	80	240	12	113	0,26	54	3	80	240	6	136	0,16	53	3	80	240	4	152	0,11	52	3	80	240	2	179	0,08	51															
	3	100	300	9	105	0,21	49	3	100	300	5	126	0,13	48	3	100	300	3	141	0,09	47	3	100	300	2	166	0,06	47															
	3	25	75	37	177	0,93	75	3	25	75	19	212	0,57	73	3	25	75	12	237	0,42	72	3	25	75	7	279	0,28	70															
	3	30	90	31	212	0,99	70	3	30	90	16	254	0,60	68	3	30	90	10	284	0,44	67	3	30	90	6	334	0,30	68															
	3	40	120	23	193	0,72	66	3	40	120	12	232	0,44	65	3	40	120	8	260	0,32	63	3	40	120	4	305	0,21	62															
	3	50	150	19	197	0,60	64	3	50	150	9	236	0,37	63	3	50	150	6	264	0,27	61	3	50	150	3	310	0,18	60															
	3	60	180	16	181	0,52	57	3	60	180	8	217	0,32	56	3	60	180	5	243	0,23	55	3	60	180	3	285	0,15	54															
	3	70	210	13	167	0,45	51	3	70	210	7	200	0,28	50	3	70	210	4	224	0,20	49	3	70	210	2	263	0,14	48															
	3	80	240	12	143	0,37	47	3	80	240	6	171	0,23	46	3	80	240	4	192	0,17	45	3	80	240	2	225	0,11	44															
	3	100	300	9	140	0,33	42	3	100	300	5	168	0,20	41	3	100	300	3	188	0,15	40	3	100	300	2	221	0,10	39															
MRP 80	3	25	75	37	246	1,27	76	3	25	75	19	295	0,78	74	3	25	75	12	330	0,57	73	3	25	75	7	388	0,38	71															
	3	30	90	31	313	1,50	68	3	30	90	16	375	0,92	67	3	30	90	10	420	0,67	65	3	30	90	6	493	0,45	64															
	3	40	120	23	296	1,10	66	3	40	120	12	355	0,67	65	3	40	120	8	398	0,49	63	3	40	120	4	467	0,33	62															
	3	50	150	19	272	0,82	65	3	50	150	9	326	0,50	64	3	50	150	6	365	0,37	62	3	50	150	3	429	0,24	61															
	3	60	180	16	243	0,68	58	3	60	180	8	292	0,42	57	3	60	180	5	327	0,31	56	3	60	180	3	384	0,20	55															
	3	70	210	13	245	0,64	53	3	70	210	7	294	0,39	52	3	70	210	4	329	0,29	51	3	70	210	2	387	0,19	50															
	3	80	240	12	234	0,57	50	3	80	240	6	281	0,35	49	3	80	240	4	315	0,26	48	3	80	240	2	369	0,17	47															
	3	100	300	9	207	0,42	48	3	100	300	5	248	0,26	48	3	100	300	3	278	0,19	47	3	100	300	2	326	0,12	46															
	3	25	75	37	438	2,32	74	3	25	75	19	525	1,42	72	3	25	75	12	588	1,04	71	3	25	75	7	690	0,69	69															
	3	30	90	31	547	2,52	71	3	30	90	16	656	1,54	69	3	30	90	10	735	1,13	68	3	30	90	6	8																	

Tab. 7.3 Jmenovité hodnoty kombinací převodovek RT/MRT „X..“

n ₂ =1400 [min. ⁻¹]								n ₂ =900 [min. ⁻¹]							
typ [-]	i ₁ [-]	i ₂ [-]	i [-]	n ₂ [min. ⁻¹]	Mk ₂ [Nm]	P _{max} [kW]	η ₂ [%]	typ [-]	i ₁ [-]	i ₂ [-]	i [-]	n ₂ [min. ⁻¹]	Mk ₂ [Nm]	P _{max} [kW]	η ₂ [%]
(M)RT 30×30	5	30	150	9,33	28	0,09	46	5	30	150	6,00	29	0,09	45	
	7,5	30	225	6,22	28	0,09	44	7,5	30	225	4,00	29	0,09	43	
	10	30	300	4,67	30	0,09	43	10	30	300	3,00	31	0,09	42	
	12,5	30	375	3,73	30	0,09	39	12,5	30	375	2,40	31	0,09	38	
	15	30	450	3,11	30	0,09	38	15	30	450	2,00	31	0,09	37	
	20	30	600	2,33	32	0,09	35	20	30	600	1,50	33	0,09	34	
	25	30	750	1,87	32	0,09	31	25	30	750	1,20	33	0,09	30	
	30	30	900	1,56	32	0,09	29	30	30	900	1,00	33	0,09	28	
	40	30	1200	1,17	32	0,09	26	40	30	1200	0,75	33	0,09	25	
	50	30	1500	0,93	30	0,09	24	50	30	1500	0,60	31	0,09	23	
	60	30	1800	0,78	30	0,09	19	60	30	1800	0,50	31	0,09	18	
	70	30	2100	0,67	30	0,09	18	70	30	2100	0,43	31	0,09	17	
	80	30	2400	0,58	30	0,09	17	80	30	2400	0,38	31	0,09	16	
	60	50	3000	0,47	25	0,09	18	60	50	3000	0,30	26	0,09	17	
	70	50	3500	0,40	25	0,09	14	70	50	3500	0,26	26	0,09	13	
	80	50	4000	0,35	25	0,09	13	80	50	4000	0,23	26	0,09	12	
(M)RT 30×40	100	80	8000	0,18	13	0,09	12	100	80	8000	0,11	14	0,09	11	
	100	100	10000	0,14	11	0,09	8	100	100	10000	0,09	12	0,09	7	
	5	30	150	9,33	60	0,12	52	5	30	150	6,00	63	0,09	51	
	7,5	30	225	6,22	60	0,12	50	7,5	30	225	4,00	63	0,09	48	
	10	30	300	4,67	60	0,09	49	10	30	300	3,00	63	0,09	45	
	12,5	30	375	3,73	60	0,09	44	12,5	30	375	2,40	63	0,09	43	
	15	30	450	3,11	60	0,09	43	15	30	450	2,00	63	0,09	42	
	20	30	600	2,33	60	0,09	40	20	30	600	1,50	63	0,09	39	
	25	30	750	1,87	60	0,09	36	25	30	750	1,20	63	0,09	35	
	30	30	900	1,56	60	0,09	33	30	30	900	1,00	63	0,09	32	
	40	30	1200	1,17	60	0,09	29	40	30	1200	0,75	63	0,09	28	
	50	30	1500	0,93	60	0,09	27	50	30	1500	0,60	63	0,09	26	
	60	30	1800	0,78	60	0,09	22	60	30	1800	0,50	63	0,09	21	
	70	30	2100	0,67	60	0,09	20	70	30	2100	0,43	63	0,09	19	
	80	30	2400	0,58	60	0,09	19	80	30	2400	0,38	63	0,09	18	
	60	50	3000	0,47	60	0,09	18	60	50	3000	0,30	63	0,09	17	
(M)RT 30×50	70	50	3500	0,40	60	0,09	16	70	50	3500	0,26	63	0,09	15	
	80	50	4000	0,35	60	0,09	15	80	50	4000	0,23	63	0,09	14	
	100	80	8000	0,18	50	0,09	10	100	80	8000	0,11	53	0,09	9	
	100	100	10000	0,14	40	0,09	9	100	100	10000	0,09	43	0,09	8	
	5	30	150	9,33	100	0,18	54	5	30	150	6,00	105	0,12	53	
	7,5	30	225	6,22	100	0,12	51	7,5	30	225	4,00	105	0,12	50	
	10	30	300	4,67	100	0,12	50	10	30	300	3,00	105	0,12	49	
	12,5	30	375	3,73	100	0,12	46	12,5	30	375	2,40	105	0,12	45	
	15	30	450	3,11	100	0,12	45	15	30	450	2,00	105	0,12	44	
	20	30	600	2,33	100	0,12	41	20	30	600	1,50	105	0,12	40	
	25	30	750	1,87	100	0,12	37	25	30	750	1,20	105	0,12	36	
	30	30	900	1,56	100	0,12	34	30	30	900	1,00	105	0,12	33	
	40	30	1200	1,17	100	0,12	30	40	30	1200	0,75	105	0,09	29	
	50	30	1500	0,93	100	0,09	28	50	30	1500	0,60	105	0,09	27	
	60	30	1800	0,78	100	0,09	22	60	30	1800	0,50	105	0,09	21	
	70	30	2100	0,67	100	0,09	21	70	30	2100	0,43	105	0,09	20	
	80	30	2400	0,58	100	0,09	20	80	30	2400	0,38	105	0,09	19	
(M)RT 30×60	60	50	3000	0,47	95	0,09	18	60	50	3000	0,30	100	0,09	17	
	70	50	3500	0,40	95	0,09	17	70	50	3500	0,26	100	0,09	16	
	80	50	4000	0,35	95	0,09	16	80	50	4000	0,23	100	0,09	15	
	100	80	8000	0,18	80	0,09	12	100	80	8000	0,11	85	0,09	11	
	100	100	10000	0,14	60	0,09	11	100	100	10000	0,09	65	0,09	10	
	5	30	150	9,33	100	0,18	53	5	30	150	6,00	105	0,12	53	
	7,5	30	225	6,22	100	0,12	54	7,5	30	225	4,00	105	0,12	52	
	10	30	300	4,67	100	0,12	51	10	30	300	3,00	105	0,12	50	
	12,5	30	375	3,73	100	0,12	49	12,5	30	375	2,40	105	0,12	48	
	15	30	450	3,11	100	0,12	48	15	30	450	2,00	105	0,12	47	
	20	30	600	2,33	100	0,12	44	20	30	600	1,50	105	0,09	43	
	25	30	750	1,87	100	0,12	42	25	30	750	1,20	105	0,09	41	
	30	30	900	1,56	100	0,12	38	30	30	900	1,00	105	0,09	37	
	40	30	1200	1,17	100	0,12	34	40	30	1200	0,75	105	0,09	33	
	50	30	1500	0,93	100	0,12	32	50	30	1500	0,60	105	0,09	31	
	60	30	1800	0,78	100	0,12	28	60	30	1800	0,50	105	0,09	27	
	70	30	2100	0,67	100	0,12	25	70	30	2100	0,43	105	0,09	24	
(M)RT 40×50	80	30	2400	0,58	100	0,09	22	80	30	2400	0,38	105	0,09	21	
	60	50	3000	0,47	95	0,09	23	60	50	3000	0,30	100	0,09	22	
	70	50	3500	0,40	95	0,09	20	70	50	3500	0,26	100	0,09	19	
	80	50	4000	0,35	95	0,09	18	80	50	4000	0,23	100	0,09	17	
	100	80	8000	0,18	80	0,09	14	100	80	8000	0,11	85	0,09	13	
	100	100	10000	0,14	60	0,09	13	100	100	10000	0,09	65	0,09	12	
	5	30	150	9,33	200	0,25	56	5	30	150	6,00	205	0,25	55	
	7,5	30	225	6,22	200	0,25	55	7,5	30	225	4,00	205	0,18	54	
	10	30	300	4,67	200	0,18	52	10	30	300	3,00	205	0,12	51	
	12,5	30	375	3,73	200	0,18	51	12,5	30	375	2,40	205	0,12	50	
	15	30	450	3,11	210	0,18	49	15	30	450	2,00	215	0,12	48	

* Doporučený výkon motoru

Tab. 7.3 Jmenovité hodnoty kombinací převodovek RT/MRT ...x...

$n_1=1400$ [min. ⁻¹]								$n_1=900$ [min. ⁻¹]							
typ [-]	i_1 [-]	i_2 [-]	i [-]	n_2 [min. ⁻¹]	Mk_2 [Nm]	P_{max} [kW]	η_{Σ} [%]	typ [-]	i_1 [-]	i_2 [-]	i [-]	n_2 [min. ⁻¹]	Mk_2 [Nm]	P_{max} [kW]	η_{Σ} [%]
(M)RT 40×80	20	30	600	2,33	210	0,12	46	(M)RT 40×80	20	30	600	1,50	215	0,12	45
	25	30	750	1,87	210	0,12	43		25	30	750	1,20	215	0,12	42
	30	30	900	1,56	210	0,12	39		30	30	900	1,00	215	0,12	38
	40	30	1200	1,17	210	0,12	35		40	30	1200	0,75	215	0,12	34
	50	30	1500	0,93	210	0,12	33		50	30	1500	0,60	215	0,12	32
	60	30	1800	0,78	210	0,12	29		60	30	1800	0,50	215	0,09	28
	70	30	2100	0,67	210	0,12	26		70	30	2100	0,43	215	0,09	25
	80	30	2400	0,58	210	0,12	22		80	30	2400	0,38	215	0,09	21
	60	50	3000	0,47	180	0,09	23		60	50	3000	0,30	200	0,09	22
	70	50	3500	0,40	195	0,09	20		70	50	3500	0,25	200	0,09	19
(M)RT 40×70	80	50	4000	0,35	195	0,09	18	(M)RT 40×70	80	50	4000	0,23	200	0,09	17
	100	80	8000	0,18	180	0,09	16		100	80	8000	0,11	185	0,09	15
	100	100	10000	0,14	150	0,09	14		100	100	10000	0,09	155	0,09	13
	5	30	150	9,33	280	0,37	56		5	30	150	6,00	290	0,25	55
	7,5	30	225	6,22	280	0,25	55		7,5	30	225	4,00	290	0,25	54
	10	30	300	4,67	280	0,25	53		10	30	300	3,00	290	0,18	52
	12,5	30	375	3,73	290	0,18	51		12,5	30	375	2,40	300	0,12	50
	15	30	450	3,11	290	0,18	50		15	30	450	2,00	300	0,12	49
	20	30	600	2,33	290	0,18	46		20	30	600	1,50	300	0,12	45
	25	30	750	1,87	290	0,12	44		25	30	750	1,20	300	0,12	43
(M)RT 50×70	30	30	900	1,56	290	0,12	40	(M)RT 50×70	30	30	900	1,00	300	0,12	39
	40	30	1200	1,17	290	0,12	36		40	30	1200	0,75	300	0,09	35
	50	30	1500	0,93	290	0,12	33		50	30	1500	0,60	300	0,09	32
	60	30	1800	0,78	290	0,12	30		60	30	1800	0,50	300	0,09	29
	70	30	2100	0,67	290	0,12	26		70	30	2100	0,43	300	0,09	25
	80	30	2400	0,58	290	0,12	23		80	30	2400	0,38	300	0,09	22
	60	50	3000	0,47	280	0,09	25		60	50	3000	0,30	290	0,09	24
	70	50	3500	0,40	280	0,09	22		70	50	3500	0,26	290	0,09	21
	80	50	4000	0,35	280	0,09	19		80	50	4000	0,23	290	0,09	18
	100	80	8000	0,18	270	0,09	13		100	80	8000	0,11	280	0,09	12
(M)RT 50×80	100	100	10000	0,14	200	0,09	12	(M)RT 50×80	100	100	10000	0,09	210	0,09	11
	5	30	150	9,33	280	0,37	58		5	30	150	6,00	290	0,25	57
	7,5	30	225	6,22	280	0,25	55		7,5	30	225	4,00	290	0,25	54
	10	30	300	4,67	280	0,25	54		10	30	300	3,00	290	0,18	53
	12,5	30	375	3,73	290	0,25	52		12,5	30	375	2,40	300	0,18	51
	15	30	450	3,11	290	0,18	51		15	30	450	2,00	300	0,18	50
	20	30	600	2,33	290	0,18	48		20	30	600	1,50	300	0,12	48
	25	30	750	1,87	290	0,18	45		25	30	750	1,20	300	0,12	44
	30	30	900	1,56	290	0,18	41		30	30	900	1,00	300	0,12	40
	40	30	1200	1,17	290	0,12	39		40	30	1200	0,75	300	0,12	38
(M)RT 70×100	50	30	1500	0,93	290	0,12	35	(M)RT 70×100	50	30	1500	0,60	300	0,12	34
	60	30	1800	0,78	290	0,12	31		60	30	1800	0,50	300	0,12	30
	70	30	2100	0,67	290	0,12	29		70	30	2100	0,43	300	0,12	28
	80	30	2400	0,58	290	0,12	28		80	30	2400	0,38	300	0,12	27
	60	50	3000	0,47	280	0,12	27		60	50	3000	0,30	290	0,12	26
	70	50	3500	0,40	280	0,12	25		70	50	3500	0,26	290	0,09	24
	80	50	4000	0,35	280	0,12	24		80	50	4000	0,23	290	0,09	23
	100	80	8000	0,18	270	0,09	15		100	80	8000	0,11	280	0,09	14
	100	100	10000	0,14	200	0,09	13		100	100	10000	0,09	210	0,09	12
	5	30	150	9,33	460	0,75	57		5	30	150	6,00	480	0,37	56
(M)RT 50×100	7,5	30	225	6,22	460	0,55	54	(M)RT 50×100	7,5	30	225	4,00	480	0,37	53
	10	30	300	4,67	460	0,37	53		10	30	300	3,00	480	0,25	52
	12,5	30	375	3,73	480	0,37	51		12,5	30	375	2,40	480	0,25	50
	15	30	450	3,11	480	0,37	49		15	30	450	2,00	500	0,25	48
	20	30	600	2,33	480	0,25	47		20	30	600	1,50	500	0,18	46
	25	30	750	1,87	480	0,25	43		25	30	750	1,20	500	0,18	42
	30	30	900	1,56	480	0,18	40		30	30	900	1,00	500	0,18	39
	40	30	1200	1,17	480	0,18	38		40	30	1200	0,75	500	0,18	37
	50	30	1500	0,93	480	0,18	34		50	30	1500	0,60	500	0,12	33
	60	30	1800	0,78	480	0,18	30		60	30	1800	0,50	500	0,12	29
(M)RT 70×100	70	30	2100	0,67	480	0,18	29	(M)RT 70×100	70	30	2100	0,43	500	0,12	28
	80	30	2400	0,58	480	0,12	27		80	30	2400	0,38	500	0,12	26
	60	50	3000	0,47	460	0,12	27		60	50	3000	0,30	480	0,12	26
	70	50	3500	0,40	460	0,12	25		70	50	3500	0,26	480	0,12	24
	80	50	4000	0,35	460	0,12	24		80	50	4000	0,23	480	0,12	23
	100	80	8000	0,18	450	0,12	16		100	80	8000	0,11	420	0,09	15
	100	100	10000	0,14	350	0,12	15		100	100	10000	0,09	370	0,09	14
	5	30	150	9,33	800	1,10	60		5	30	150	6,00	830	1,10	59
	7,5	30	225	6,22	800	0,75	58		7,5	30	225	4,00	830	0,75	57
	10	30	300	4,67	800	0,75	57		10	30	300	3,00	830	0,55	56
(M)RT 70×100	12,5	30	375	3,73	850	0,55	55	(M)RT 70×100	12,5	30	375	2,40	880	0,55	54
	15	30	450	3,11	850	0,55	53		15	30	450	2,00	880	0,37	52
	20	30	600	2,33	850	0,55	50		20	30	600	1,50	880	0,37	49
	25	30	750	1,87	850	0,37	48		25	30	750	1,20	880	0,25	47
	30	30	900	1,56	850	0,37	44		30	30	900	1,00	880	0,25	43
	40	30	1200	1,17	850	0,37	40		40	30	1200	0,75	880	0,25	39

* Doporučený výkon motoru

Tab. 7.3 Jmenovité hodnoty kombinací převodovek RT/MRT ...X...

n ₁ =1400 [min. ⁻¹]								n ₁ =900 [min. ⁻¹]							
typ [-]	i ₁ [-]	i ₂ [-]	i [-]	n ₂ [min. ⁻¹]	Mk ₂ [Nm]	P _{name} [kW]	η _g [%]	typ [-]	i ₁ [-]	i ₂ [-]	i [-]	n ₂ [min. ⁻¹]	Mk ₂ [Nm]	P _{name} [kW]	η _g [%]
(M)RT 70×100	50	30	1500	0,93	850	0,25	38	(M)RT 70×100	50	30	1500	0,60	880	0,18	37
	60	30	1800	0,78	850	0,25	33		60	30	1800	0,50	880	0,18	32
	70	30	2100	0,67	850	0,25	29		70	30	2100	0,43	880	0,18	28
	80	30	2400	0,58	850	0,25	27		80	30	2400	0,38	880	0,18	26
	60	50	3000	0,47	830	0,25	27		60	50	3000	0,30	860	0,18	26
	70	50	3500	0,40	830	0,25	24		70	50	3500	0,26	860	0,18	23
	80	50	4000	0,35	830	0,25	22		80	50	4000	0,23	860	0,18	21
	100	80	8000	0,18	800	0,12	17		100	80	8000	0,11	830	0,12	16
	100	100	10000	0,14	700	0,12	14		100	100	10000	0,09	730	0,12	13
	5	30	150	9,33	800	1,10	61		5	30	150	6,00	830	1,10	60
(M)RT 80×100	7,5	30	225	6,22	800	1,10	59	(M)RT 80×100	7,5	30	225	4,00	830	0,75	58
	10	30	300	4,67	800	0,75	57		10	30	300	3,00	830	0,55	56
	12,5	30	375	3,73	850	0,75	55		12,5	30	375	2,40	880	0,55	54
	15	30	450	3,11	850	0,55	52		15	30	450	2,00	880	0,37	51
	20	30	600	2,33	850	0,55	51		20	30	600	1,50	880	0,37	50
	25	30	750	1,87	850	0,37	48		25	30	750	1,20	880	0,25	47
	30	30	900	1,56	850	0,37	43		30	30	900	1,00	880	0,25	42
	40	30	1200	1,17	850	0,37	40		40	30	1200	0,75	880	0,25	39
	50	30	1500	0,93	850	0,25	38		50	30	1500	0,60	880	0,25	37
	60	30	1800	0,78	850	0,25	34		60	30	1800	0,50	880	0,25	33
(M)RT 80×120	70	30	2100	0,67	850	0,25	30	(M)RT 80×120	70	30	2100	0,43	880	0,25	29
	80	30	2400	0,58	850	0,25	29		80	30	2400	0,38	880	0,25	28
	60	50	3000	0,47	830	0,25	28		60	50	3000	0,30	860	0,18	27
	70	50	3500	0,40	830	0,25	25		70	50	3500	0,26	860	0,18	24
	80	50	4000	0,35	830	0,25	24		80	50	4000	0,23	860	0,18	23
	100	80	8000	0,18	800	0,18	20		100	80	8000	0,11	830	0,18	19
	100	100	10000	0,14	700	0,18	16		100	100	10000	0,09	730	0,18	15
	5	30	150	9,33	1100	1,50	63		5	30	150	6,00	1140	1,10	62
	7,5	30	225	6,22	1100	1,10	59		7,5	30	225	4,00	1140	1,10	60
	10	30	300	4,67	1100	1,10	59		10	30	300	3,00	1140	0,75	58
(M)RT 100×150	12,5	30	375	3,73	1150	0,75	57	(M)RT 100×150	12,5	30	375	2,40	1190	0,75	56
	15	30	450	3,11	1150	0,75	53		15	30	450	2,00	1190	0,55	52
	20	30	600	2,33	1150	0,55	52		20	30	600	1,50	1190	0,55	51
	25	30	750	1,87	1150	0,55	49		25	30	750	1,20	1190	0,37	48
	30	30	900	1,56	1150	0,55	44		30	30	900	1,00	1190	0,37	43
	40	30	1200	1,17	1150	0,37	42		40	30	1200	0,75	1190	0,37	41
	50	30	1500	0,93	1150	0,37	39		50	30	1500	0,60	1190	0,37	38
	60	30	1800	0,78	1150	0,37	35		60	30	1800	0,50	1190	0,37	34
	70	30	2100	0,67	1150	0,37	31		70	30	2100	0,43	1190	0,25	30
	80	30	2400	0,58	1150	0,37	29		80	30	2400	0,38	1190	0,25	28
(M)RT 100×180	60	50	3000	0,47	1050	0,25	29	(M)RT 100×180	60	50	3000	0,30	1090	0,25	28
	70	50	3500	0,40	1050	0,25	26		70	50	3500	0,26	1090	0,25	25
	80	50	4000	0,35	1050	0,25	24		80	50	4000	0,23	1090	0,25	23
	100	80	8000	0,18	1000	0,25	22		100	80	8000	0,11	1040	0,25	21
	100	100	10000	0,14	850	0,25	19		100	100	10000	0,09	990	0,25	18
	7,5	30	225	6,22	2400	2,20	63		7,5	30	225	4,00	2500	1,50	62
	10	30	300	4,67	2400	2,20	61		10	30	300	3,00	2500	1,50	60
	12,5	30	375	3,73	2600	1,50	60		12,5	30	375	2,40	2700	1,10	59
	15	30	450	3,11	2600	1,50	58		15	30	450	2,00	2700	1,10	57
	20	30	600	2,33	2600	1,10	54		20	30	600	1,50	2700	1,10	53
(M)RT 100×180	25	30	750	1,87	2600	1,10	51	(M)RT 100×180	25	30	750	1,20	2700	0,75	50
	30	30	900	1,56	2600	1,10	48		30	30	900	1,00	2700	0,75	47
	40	30	1200	1,17	2600	0,75	44		40	30	1200	0,75	2700	0,55	43
	50	30	1500	0,93	2600	0,75	40		50	30	1500	0,60	2700	0,55	39
	60	30	1800	0,78	2600	0,55	37		60	30	1800	0,50	2700	0,55	36
	80	30	2400	0,58	2600	0,55	34		80	30	2400	0,38	2700	0,55	33
	60	50	3000	0,47	2300	0,55	29		60	50	3000	0,30	2400	0,55	28
	80	50	4000	0,35	2300	0,55	27		80	50	4000	0,23	2400	0,55	26
	100	80	8000	0,18	2300	0,37	21		100	80	8000	0,11	2400	0,37	20
	100	100	10000	0,14	2000	0,25	18		100	100	10000	0,09	2100	0,25	17
(M)RT 100×180	7,5	30	225	6,22	3900	4,00	61	(M)RT 100×180	7,5	30	225	4,00	4050	3,00	60
	10	30	300	4,67	3900	3,00	58		10	30	300	3,00	4050	2,20	57
	12,5	30	375	3,73	4000	3,00	58		12,5	30	375	2,40	4150	2,20	57
	15	30	450	3,11	4000	2,20	55		15	30	450	2,00	4150	1,50	54
	20	30	600	2,33	4000	2,20	52		20	30	600	1,50	4150	1,50	51
	25	30	750	1,87	4000	1,50	49		25	30	750	1,20	4150	1,10	48
	30	30	900	1,56	4000	1,50	46		30	30	900	1,00	4150	1,10	45
	40	30	1200	1,17	4000	1,10	42		40	30	1200	0,75	4150	0,75	41
	50	30	1500	0,93	4000	1,10	39		50	30	1500	0,60	4150	0,75	38
	60	30	1800	0,78	4000	1,10	35		60	30	1800	0,50	4150	0,55	34
(M)RT 100×180	80	30	2400	0,58	4000	0,75	33	(M)RT 100×180	80	30	2400	0,38	4150	0,55	32
	60	50	3000	0,47	3900	0,55	29		60	50	3000	0,30	4050	0,55	28
	80	50	4000	0,35	3900	0,55	27		80	50	4000	0,23	4050	0,55	26
	100	80	8000	0,18	3900	0,55	20		100	80	8000	0,11	4050	0,37	19
	100	100	10000	0,14	3500	0,37	19		100	100	10000	0,09	3650	0,37	18

* Doporučený výkon motoru

Tab. 7.4 Výkonové parametry

n_n [min. ⁻¹]	i [-]	M_n [Nm]	S_n [-]	velikost [-]	Standardní mot. příruba
$P_1=0,09\text{ kW}$		$n_1=2800$ [min. ⁻¹]		56-2p	
140	20	5	3,1	MRT 30	F30S (65)
112	25	5	3,1	MRT 30	F30S (65)
93	30	6	3,1	MRT 30	F30S (65)
70	40	7	2,2	MRT 30	F30S (65)
56	50	8	1,7	MRT 30	F30S (65)
47	60	8	1,5	MRT 30	F30S (65)
40	70	10	1,2	MRT 30	F30S (65)
35	80	11	0,8	MRT 30	F30S (65)

$P_1=0,09\text{ kW}$		$n_1=1400$ [min. ⁻¹]		56-4p	
140	10	5	3,3	MRT 30	F30S (65)
112	12,5	6	2,8	MRT 30	F30S (65)
93	15	7	2,4	MRT 30	F30S (65)
70	20	9	1,9	MRT 30	F30S (65)
56	25	10	1,8	MRT 30	F30S (65)
56	25	12	3,0	MRT 40	F40M (85)
47	30	12	1,8	MRT 30	F30S (65)
47	30	13	3,3	MRT 40	F40M (85)
35	40	14	1,3	MRT 30	F30S (65)
35	40	16	2,6	MRT 40	F40M (85)
28	50	17	1,0	MRT 30	F30S (65)
28	50	19	2,0	MRT 40	F40M (85)
23	60	17	1,0	MRT 30	F30S (65)
23	60	21	1,7	MRT 40	F40M (85)
20	70	18	0,8	MRT 30	F30S (65)
20	70	22	1,6	MRT 40	F40M (85)
18	80	23	1,3	MRT 40	F40M (85)
14	100	28	1,0	MRT 40	F40M (85)

$P_1=0,09\text{ kW}$		$n_1=900$ [min. ⁻¹]		63-6p	
120	7,5	6	3,0	MRT 30	F30M (75)
90	10	8	2,4	MRT 30	F30M (75)
72	12,5	9	2,1	MRT 30	F30M (75)
60	15	11	1,7	MRT 30	F30M (75)
45	20	14	1,4	MRT 30	F30M (75)
45	20	15	3,0	MRT 40	F40S (75)
36	25	16	1,3	MRT 30	F30M (75)
36	25	18	2,2	MRT 40	F40S (75)
30	30	18	1,3	MRT 30	F30M (75)
30	30	20	2,4	MRT 40	F40S (75)
23	40	22	1,0	MRT 30	F30M (75)
23	40	24	1,9	MRT 40	F40S (75)
23	40	27	3,2	MRT 50	F50S (75)
18	50	25	0,8	MRT 30	F30M (75)
18	50	29	1,5	MRT 40	F40S (75)

n_n [min. ⁻¹]	i [-]	M_n [Nm]	S_n [-]	velikost [-]	Standardní mot. příruba
18	50	31	2,5	MRT 50	F50S (75)
15	60	32	1,2	MRT 40	F40S (75)
15	60	34	2,2	MRT 50	F50S (75)
13	70	33	1,1	MRT 40	F40S (75)
13	70	38	1,9	MRT 50	F50S (75)
13	70	40	3,0	MRT 60	F60S (100)
11	80	34	1,0	MRT 40	F40S (75)
11	80	42	1,6	MRT 50	F50S (75)
11	80	45	2,6	MRT 60	F60S (100)
9	100	41	0,8	MRT 40	F40S (75)
9	100	47	1,4	MRT 50	F50S (75)
9	100	52	2,1	MRT 60	F60S (100)

$P_1=0,09\text{ kW}$		$n_1=2800$ [min. ⁻¹]		56-2p	
37	75	16	2,4	MRP 40	F40L (100)
31	90	18	2,6	MRP 40	F40L (100)
23	120	22	2,1	MRP 40	F40L (100)
19	150	26	1,7	MRP 40	F40L (100)
16	180	28	1,4	MRP 40	F40L (100)
13	210	30	1,3	MRP 40	F40L (100)
12	240	30	1,1	MRP 40	F40L (100)
9	300	37	0,8	MRP 40	F40L (100)

$P_1=0,09\text{ kW}$		$n_1=1400$ [min. ⁻¹]		56-4p	
19	75	31	1,5	MRP 40	F40L (100)
19	75	32	2,6	MRP 50	F50L (100)
16	90	35	1,6	MRP 40	F40L (100)
16	90	36	2,9	MRP 50	F50L (100)
12	120	43	1,3	MRP 40	F40L (100)
12	120	47	2,2	MRP 50	F50L (100)
9	150	51	1,0	MRP 40	F40L (100)
9	150	53	1,7	MRP 50	F50L (100)
8	180	56	0,8	MRP 40	F40L (100)
8	180	59	1,5	MRP 50	F50L (100)
7	210	59	0,8	MRP 40	F40L (100)
7	210	66	1,3	MRP 50	F50L (100)
6	240	73	1,1	MRP 50	F50L (100)
5	300	82	0,9	MRP 50	F50L (100)

$P_1=0,09\text{ kW}$		$n_1=900$ [min. ⁻¹]		63-6p	
12	75	48	1,1	MRP 40	F40L (100)
12	75	49	1,9	MRP 50	F50L (100)
10	90	54	1,2	MRP 40	F40L (100)
10	90	55	2,1	MRP 50	F50L (100)
8	120	65	0,9	MRP 40	F40L (100)
8	120	71	2,7	MRP 60	F60M (115)

Poznámka: U převodovek označených modře dodávaných bez motoru je nutno použít redukční pouzdro, u zeleně značených převodovek dodávaných bez motoru je nutné upravit hřídel motoru dle průměru ve šneku.

změny vyhrazeny

Tab. 7.4 Výkonové parametry

n_2 [min. ⁻¹]	i	M_2 [Nm]	S_1 [—]	velikost [—]	Standardní mot. příruba
8	120	71	1,6	MRP 50	F50L (100)
6	150	77	0,8	MRP 40	F40L (100)
6	150	80	2,2	MRP 60	F60M (115)
6	150	81	1,2	MRP 50	F50L (100)
5	180	90	1,1	MRP 50	F50L (100)
5	180	93	1,8	MRP 60	F60M (115)
4	210	101	0,9	MRP 50	F50L (100)
4	210	106	1,5	MRP 60	F60M (115)
4	240	111	0,8	MRP 50	F50L (100)
4	240	119	1,3	MRP 60	F60M (115)
3	300	136	1,0	MRP 60	F60M (115)

$P_1=0,12\text{kW}$	$n_1=2800$ [min. ⁻¹]	56-2p
224	12,5	4 3,5 MRT 30 F30S (65)
187	15	5 2,9 MRT 30 F30S (65)
140	20	6 2,3 MRT 30 F30S (65)
112	25	7 2,3 MRT 30 F30S (65)
93	30	8 2,3 MRT 30 F30S (65)
70	40	10 1,7 MRT 30 F30S (65)
56	50	11 1,2 MRT 30 F30S (65)
47	60	11 1,2 MRT 30 F30S (65)

$P_1=0,12\text{kW}$	$n_1=1400$ [min. ⁻¹]	63-4p
187	7,5	5 3,1 MRT 30 F30M (75)
140	10	7 2,5 MRT 30 F30M (75)
112	12,5	8 2,1 MRT 30 F30M (75)
93	15	10 1,8 MRT 30 F30M (75)
70	20	12 1,4 MRT 30 F30M (75)
70	20	13 3,0 MRT 40 F40S (75)
56	25	14 1,4 MRT 30 F30M (75)
56	25	16 2,3 MRT 40 F40S (75)
47	30	15 1,4 MRT 30 F30M (75)
47	30	17 2,5 MRT 40 F40S (75)
35	40	19 1,0 MRT 30 F30M (75)
35	40	21 1,9 MRT 40 F40S (75)
35	40	24 3,3 MRT 50 F50S (75)
28	50	22 0,8 MRT 30 F30M (75)
28	50	25 1,5 MRT 40 F40S (75)
28	50	27 2,6 MRT 50 F50S (75)
23	60	28 1,3 MRT 40 F40S (75)
23	60	29 2,3 MRT 50 F50S (75)
20	70	29 1,2 MRT 40 F40S (75)
20	70	33 1,9 MRT 50 F50S (75)
20	70	35 3,1 MRT 60 F60S (100)
18	80	30 1,0 MRT 40 F40S (75)
18	80	37 1,6 MRT 50 F50S (75)

n_2 [min. ⁻¹]	i	M_2 [Nm]	S_1 [—]	velikost [—]	Standardní mot. příruba
18	80	40	2,6	MRT 60	F60S (100)
14	100	37	0,8	MRT 40	F40S (75)
14	100	38	3,3	MRT 70	F70S (100)
14	100	42	1,4	MRT 50	F50S (75)
14	100	46	2,1	MRT 60	F60S (100)

$P_1=0,12\text{kW}$	$n_1=900$ [min. ⁻¹]	63-6p
180	5	5 3,3 MRT 30 F30M (75)
120	7,5	8 2,3 MRT 30 F30M (75)
90	10	11 1,8 MRT 30 F30M (75)
72	12,5	12 1,6 MRT 30 F30M (75)
72	12,5	13 3,3 MRT 40 F40S (75)
60	15	15 1,3 MRT 30 F30M (75)
60	15	16 2,9 MRT 40 F40S (75)
45	20	18 1,0 MRT 30 F30M (75)
45	20	20 2,2 MRT 40 F40S (75)
36	25	21 1,0 MRT 30 F30M (75)
36	25	24 1,7 MRT 40 F40S (75)
36	25	25 2,9 MRT 50 F50S (75)
30	30	24 1,0 MRT 30 F30M (75)
30	30	27 1,8 MRT 40 F40S (75)
30	30	28 3,2 MRT 50 F50S (75)
23	40	33 1,4 MRT 40 F40S (75)
23	40	36 2,4 MRT 50 F50S (75)
18	50	39 1,1 MRT 40 F40S (75)
18	50	40 3,4 MRT 60 F60S (100)
18	50	41 1,9 MRT 50 F50S (75)
15	60	43 0,9 MRT 40 F40S (75)
15	60	45 1,7 MRT 50 F50S (75)
15	60	47 2,7 MRT 60 F60S (100)
13	70	45 0,9 MRT 40 F40S (75)
13	70	50 3,4 MRT 70 F60S (100)
13	70	51 1,4 MRT 50 F50S (75)
13	70	53 2,3 MRT 60 F60S (100)
11	80	45 0,8 MRT 40 F40S (75)
11	80	52 2,8 MRT 70 F60S (100)
11	80	56 1,2 MRT 50 F50S (75)
11	80	60 1,9 MRT 60 F60S (100)
9	100	57 2,5 MRT 70 F60S (100)
9	100	62 1,0 MRT 50 F50S (75)
9	100	69 1,6 MRT 60 F60S (100)

$P_1=0,12\text{kW}$	$n_1=2800$ [min. ⁻¹]	56-2p
37	75	21 1,8 MRP 40 F40L (100)
37	75	22 3,2 MRP 50 F50L (100)
31	90	24 2,0 MRP 40 F40L (100)

Poznámka: U převodovek označených modře dodávaných bez motoru je nutno použít redukční pouzdro, u zeleně značených převodovek dodávaných bez motoru je nutné upravit hřídel motoru dle průměru ve šneku.

Tab. 7.4 Výkonové parametry

n_1 [min. ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_1 [-]	velikost [-]	Standardní mot. příruba
31	90	25	3,5	MRP 50	F50L (100)
23	120	29	1,6	MRP 40	F40L (100)
23	120	32	2,6	MRP 50	F50L (100)
19	150	35	1,3	MRP 40	F40L (100)
19	150	36	2,1	MRP 50	F50L (100)
16	180	38	1,0	MRP 40	F40L (100)
16	180	40	1,8	MRP 50	F50L (100)
13	210	40	0,9	MRP 40	F40L (100)
13	210	45	1,5	MRP 50	F50L (100)
12	240	40	0,8	MRP 40	F40L (100)
12	240	49	1,3	MRP 50	F50L (100)
9	300	56	1,1	MRP 50	F50L (100)

$P_1=0,12\text{kW}$	$n_1=1400$ [min. ⁻¹]			63-4p	
19	75	42	1,1	MRP 40	F40L (100)
19	75	43	1,9	MRP 50	F50L (100)
16	90	47	1,2	MRP 40	F40L (100)
16	90	48	2,2	MRP 50	F50L (100)
12	120	57	0,9	MRP 40	F40L (100)
12	120	63	2,7	MRP 60	F60M (115)
12	120	63	1,6	MRP 50	F50L (100)
9	150	68	0,8	MRP 40	F40L (100)
9	150	70	2,3	MRP 60	F60M (115)
9	150	71	1,3	MRP 50	F50L (100)
9	150	77	3,1	MRP 70	F70M (115)
8	180	78	1,1	MRP 50	F50L (100)
8	180	81	1,8	MRP 60	F60M (115)
8	180	83	2,6	MRP 70	F70M (115)
7	210	87	2,3	MRP 70	F70M (115)
7	210	88	0,9	MRP 50	F50L (100)
7	210	93	1,5	MRP 60	F60M (115)
6	240	90	1,9	MRP 70	F70M (115)
6	240	97	0,8	MRP 50	F50L (100)
6	240	105	1,3	MRP 60	F60M (115)
5	300	100	1,7	MRP 70	F70M (115)
5	300	119	1,1	MRP 60	F60M (115)

$P_1=0,12\text{kW}$	$n_1=900$ [min. ⁻¹]			63-6p	
40	22,5	22	2,5	MRP 40	F40L (100)
30	30	28	2,1	MRP 40	F40L (100)
24	37,5	35	1,7	MRP 40	F40L (100)
24	37,5	36	2,8	MRP 50	F50L (100)
20	45	42	1,4	MRP 40	F40L (100)
20	45	43	2,6	MRP 50	F50L (100)
15	60	53	1,1	MRP 40	F40L (100)

n_1 [min. ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_1 [-]	velikost [-]	Standardní mot. příruba
15	60	55	2,0	MRP 50	F50L (100)
15	60	55	3,0	MRP 60	F60M (115)
12	75	64	0,8	MRP 40	F40L (100)
12	75	65	1,4	MRP 50	F50L (100)
12	75	66	2,8	MRP 60	F60M (115)
12	75	68	3,5	MRP 70	F70M (115)
10	90	71	0,9	MRP 40	F40L (100)
10	90	74	1,6	MRP 50	F50L (100)
10	90	76	2,7	MRP 60	F60M (115)
10	90	77	3,7	MRP 70	F70M (115)
8	120	95	1,2	MRP 50	F50L (100)
8	120	95	2,0	MRP 60	F60M (115)
8	120	97	2,7	MRP 70	F70M (115)
6	150	107	1,7	MRP 60	F60M (115)
6	150	108	0,9	MRP 50	F50L (100)
6	150	117	2,3	MRP 70	F70M (115)
5	180	119	0,8	MRP 50	F50L (100)
5	180	124	1,3	MRP 60	F60M (115)
5	180	126	1,9	MRP 70	F70M (115)
4	210	132	1,7	MRP 70	F70M (115)
4	210	142	1,1	MRP 60	F60M (115)
4	240	137	1,4	MRP 70	F70M (115)
4	240	159	1,0	MRP 60	F60M (115)
3	300	153	1,2	MRP 70	F70M (115)
3	300	181	0,8	MRP 60	F60M (115)

$P_1=0,18\text{kW}$	$n_1=2800$ [min. ⁻¹]			63-2p	
373	7,5	4	3,3	MRT 30	F30M (75)
280	10	5	2,7	MRT 30	F30M (75)
224	12,5	6	2,3	MRT 30	F30M (75)
187	15	7	1,9	MRT 30	F30M (75)
140	20	9	1,5	MRT 30	F30M (75)
140	20	10	3,4	MRT 40	F40S (75)
112	25	10	1,5	MRT 30	F30M (75)
112	25	12	2,5	MRT 40	F40S (75)
93	30	12	1,5	MRT 30	F30M (75)
93	30	13	2,7	MRT 40	F40S (75)
70	40	14	1,1	MRT 30	F30M (75)
70	40	16	2,1	MRT 40	F40S (75)
56	50	19	1,7	MRT 40	F40S (75)
56	50	20	2,9	MRT 50	F50S (75)
47	60	21	1,4	MRT 40	F40S (75)
47	80	22	2,5	MRT 50	F50S (75)
40	70	22	1,3	MRT 40	F40S (75)
40	70	25	2,1	MRT 50	F50S (75)

Poznámka: U převodovek označených modře dodávaných bez motoru je nutno použít redukční pouzdro, u zeleně značených převodovek dodávaných bez motoru je nutné upravit hřídel motoru dle průměru ve šneku.

změny vyhrazeny

Tab. 7.4 Výkonové parametry

n_2 [min. ⁻¹]	i	M_2 [Nm]	S_2 [—]	velikost [—]	Standardní mot. příruba
35	80	24	1,1	MRT 40	F40S (75)
35	80	29	1,7	MRT 50	F50S (75)
28	100	33	1,5	MRT 50	F50S (75)
P₁=0,18kW n₁=1400 [min.⁻¹] 63-4p					
280	5	5	3,0	MRT 30	F30M (75)
187	7,5	8	2,1	MRT 30	F30M (75)
140	10	10	1,6	MRT 30	F30M (75)
112	12,5	12	1,4	MRT 30	F30M (75)
112	12,5	13	3,0	MRT 40	F40S (75)
93	15	14	1,2	MRT 30	F30M (75)
93	15	15	2,6	MRT 40	F40S (75)
70	20	18	0,9	MRT 30	F30M (75)
70	20	19	2,0	MRT 40	F40S (75)
56	25	21	0,9	MRT 30	F30M (75)
56	25	24	2,7	MRT 50	F50S (75)
56	25	24	1,5	MRT 40	F40S (75)
47	30	23	0,9	MRT 30	F30M (75)
47	30	26	1,6	MRT 40	F40S (75)
47	30	27	2,9	MRT 50	F50S (75)
35	40	32	1,3	MRT 40	F40S (75)
35	40	35	2,2	MRT 50	F50S (75)
28	50	38	1,0	MRT 40	F40S (75)
28	50	39	3,1	MRT 60	F60S (100)
28	50	40	1,7	MRT 50	F50S (75)
23	60	42	0,9	MRT 40	F40S (75)
23	60	44	1,5	MRT 50	F50S (75)
23	60	46	2,5	MRT 60	F60S (100)
20	70	44	0,8	MRT 40	F40S (75)
20	70	49	3,1	MRT 70	F70S (100)
20	70	50	1,3	MRT 50	F50S (75)
20	70	52	2,1	MRT 60	F60S (100)
18	80	52	2,5	MRT 70	F70S (100)
18	80	56	1,1	MRT 50	F50S (75)
18	80	60	1,7	MRT 60	F60S (100)
14	100	58	2,2	MRT 70	F70S (100)
14	100	63	0,9	MRT 50	F50S (75)
14	100	68	2,8	MRT 80	F80S (115)
14	100	69	1,4	MRT 60	F60S (100)
P₁=0,18kW n₁=900 [min.⁻¹] 71-6p					
120	7,5	12	3,3	MRT 40	F40M (85)
90	10	16	2,9	MRT 40	F40M (85)
72	12,5	20	2,2	MRT 40	F40M (85)
60	15	23	1,9	MRT 40	F40M (85)
60	15	24	3,5	MRT 50	F50M (85)

n_2 [min. ⁻¹]	i	M_2 [Nm]	S_2 [—]	velikost [—]	Standardní mot. příruba
45	20	30	1,5	MRT 40	F40M (85)
45	20	31	2,6	MRT 50	F50M (85)
36	25	36	1,1	MRT 40	F40M (85)
36	25	37	1,9	MRT 50	F50M (85)
30	30	40	1,2	MRT 40	F40M (85)
30	30	42	2,1	MRT 50	F50M (85)
23	40	49	0,9	MRT 40	F40M (85)
23	40	53	2,7	MRT 60	F60M (115)
23	40	54	1,6	MRT 50	F50M (85)
18	50	58	0,8	MRT 40	F40M (85)
18	50	60	2,3	MRT 60	F60M (115)
18	50	61	1,3	MRT 50	F50M (85)
18	50	66	3,1	MRT 70	F70M (115)
15	60	68	1,1	MRT 50	F50M (85)
15	60	70	1,8	MRT 60	F60M (115)
15	60	71	2,6	MRT 70	F70M (115)
15	60	72	3,4	MRT 80	F80S (115)
13	70	75	2,3	MRT 70	F70M (115)
13	70	76	0,9	MRT 50	F50M (85)
13	70	78	3,2	MRT 80	F80S (115)
13	70	80	1,5	MRT 60	F60M (115)
11	80	78	1,9	MRT 70	F70M (115)
11	80	84	2,8	MRT 80	F80S (115)
11	80	84	0,8	MRT 50	F50M (85)
11	80	90	1,3	MRT 60	F60M (115)
9	100	86	1,7	MRT 70	F70M (115)
9	100	101	2,1	MRT 80	F80S (115)
9	100	103	1,0	MRT 60	F60M (115)

P ₁ =0,18kW		n ₁ =2800 [min. ⁻¹]			63-2p
37	75	32	1,2	MRP 40	F40L (100)
37	75	33	2,1	MRP 50	F50L (100)
31	90	36	1,3	MRP 40	F40L (100)
31	90	37	2,3	MRP 50	F50L (100)
23	120	44	1,0	MRP 40	F40L (100)
23	120	48	3,0	MRP 60	F60M (115)
23	120	48	1,8	MRP 50	F50L (100)
19	150	52	0,8	MRP 40	F40L (100)
19	150	54	2,5	MRP 60	F60M (115)
19	150	54	1,4	MRP 50	F50L (100)
19	150	59	3,3	MRP 70	F70M (115)
16	180	60	1,2	MRP 50	F50L (100)
16	180	62	2,0	MRP 60	F60M (115)
16	180	63	2,9	MRP 70	F70M (115)
13	210	66	2,5	MRP 70	F70M (115)
13	210	67	1,0	MRP 50	F50L (100)

Poznámka: U převodovek označených modře dodávaných bez motoru je nutno použít redukční pouzdro, u zeleně značených převodovek dodávaných bez motoru je nutné upravit hřídel motoru dle průměru ve šneku.

Tab. 7.4 Výkonové parametry

n_1 [min. ⁻¹]	i [-]	M_1 [Nm]	S_1 [-]	velikost [-]	Standardní mot. příruba	n_2 [min. ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_2 [-]	velikost [-]	Standardní mot. příruba
13	210	71	1,7	MRP 60	F60M (115)	4	210	213	0,8	MRP 60	F60L (130)
12	240	69	2,1	MRP 70	F70M (115)	4	240	222	1,4	MRP 80	F80M (130)
12	240	74	0,9	MRP 50	F50L (100)	3	300	229	0,8	MRP 70	F70L (130)
12	240	80	1,4	MRP 60	F60M (115)	3	300	267	1,0	MRP 80	F80M (130)
9	300	77	1,8	MRP 70	F70M (115)						
9	300	91	1,2	MRP 60	F60M (115)						
$P_1=0,18kW$						$P_1=0,25kW$		$n_2=2800$ [min. ⁻¹]		63-2p	
19	75	64	1,3	MRP 50	F50L (100)	373	7,5	5	2,4	MRT 30	F30M (75)
19	75	65	2,6	MRP 60	F60M (115)	280	10	7	1,9	MRT 30	F30M (75)
19	75	67	3,1	MRP 70	F70M (115)	224	12,5	8	1,7	MRT 30	F30M (75)
16	90	70	0,8	MRP 40	F40L (100)	187	15	10	1,4	MRT 30	F30M (75)
16	90	72	1,4	MRP 50	F50L (100)	187	15	11	3,2	MRT 40	F40S (75)
16	90	75	2,4	MRP 60	F60M (115)	140	20	13	1,1	MRT 30	F30M (75)
16	90	76	3,4	MRP 70	F70M (115)	140	20	14	2,4	MRT 40	F40S (75)
12	120	94	1,8	MRP 60	F60M (115)	112	25	14	1,1	MRT 30	F30M (75)
12	120	94	1,1	MRP 50	F50L (100)	112	25	17	1,8	MRT 40	F40S (75)
12	120	95	2,4	MRP 70	F70M (115)	93	30	16	1,1	MRT 30	F30M (75)
9	150	105	1,5	MRP 60	F60M (115)	93	30	18	2,0	MRT 40	F40S (75)
9	150	107	0,8	MRP 50	F50L (100)	93	30	19	3,5	MRT 50	F50S (75)
9	150	115	2,0	MRP 70	F70M (115)	93	5	4	3,5	MRT 30	F30M (75)
8	180	122	1,2	MRP 60	F60M (115)	70	40	23	1,5	MRT 40	F40S (75)
8	180	124	1,8	MRP 70	F70M (115)	70	40	25	2,6	MRT 50	F50S (75)
7	210	130	1,5	MRP 70	F70M (115)	56	50	27	1,2	MRT 40	F40S (75)
7	210	140	1,0	MRP 60	F60M (115)	56	50	28	2,1	MRT 50	F50S (75)
6	240	134	1,3	MRP 70	F70M (115)	47	60	30	1,0	MRT 40	F40S (75)
6	240	157	0,9	MRP 60	F60M (115)	47	60	31	1,8	MRT 50	F50S (75)
5	300	150	1,1	MRP 70	F70M (115)	40	70	35	1,5	MRT 50	F50S (75)
						35	80	40	1,2	MRT 50	F50S (75)
						28	100	45	1,1	MRT 50	F50S (75)
$P_1=0,18kW$						$P_1=0,25kW$		$n_2=1400$ [min. ⁻¹]		71-4p	
12	75	99	1,9	MRP 60	F60L (130)	187	7,5	11	3,3	MRT 40	F40M (85)
12	75	103	2,3	MRP 70	F70L (130)	140	10	14	2,8	MRT 40	F40M (85)
10	90	114	1,8	MRP 60	F60L (130)	112	12,5	18	2,2	MRT 40	F40M (85)
10	90	115	2,5	MRP 70	F70L (130)	93	15	21	1,9	MRT 40	F40M (85)
8	120	143	1,3	MRP 60	F60L (130)	93	15	22	3,5	MRT 50	F50M (85)
8	120	145	2,7	MRP 80	F80M (130)	70	20	27	1,4	MRT 40	F40M (85)
8	120	145	1,8	MRP 70	F70L (130)	70	20	28	2,6	MRT 50	F50M (85)
6	150	160	1,1	MRP 60	F60L (130)	56	25	33	1,9	MRT 50	F50M (85)
6	150	176	1,5	MRP 70	F70L (130)	56	25	33	1,1	MRT 40	F40M (85)
6	150	179	2,0	MRP 80	F80M (130)	47	30	36	1,2	MRT 40	F40M (85)
5	180	186	0,9	MRP 60	F60L (130)	47	30	38	2,1	MRT 50	F50M (85)
5	180	189	1,3	MRP 70	F70L (130)	35	40	44	0,9	MRT 40	F40M (85)
5	180	192	1,7	MRP 80	F80M (130)	35	40	48	2,7	MRT 60	F60M (115)
4	210	198	1,1	MRP 70	F70L (130)	35	40	49	1,6	MRT 50	F50M (85)
4	210	205	1,6	MRP 80	F80M (130)	28	50	55	2,2	MRT 60	F60M (115)
4	240	205	0,9	MRP 70	F70L (130)	28	50	55	1,2	MRT 50	F50M (85)

Poznámka: U převodovek označených modře dodávaných bez motoru je nutno použít redukční pouzdro, u zeleně značených převodovek dodávaných bez motoru je nutné upravit hřídel motoru dle průměru ve šneku.

Tab. 7.4 Výkonové parametry

n_2 [min. ⁻¹]	i [–]	M_2 [Nm]	S_2 [–]	velikost [–]	Standardní mot. příruba
28	50	60	3,0	MRT 70	F70M (115)
23	60	61	1,1	MRT 50	F50M (85)
23	60	63	1,8	MRT 60	F60M (115)
23	60	64	2,6	MRT 70	F70M (115)
23	60	65	3,4	MRT 80	F80S (115)
20	70	68	2,2	MRT 70	F70M (115)
20	70	69	0,9	MRT 50	F50M (85)
20	70	70	3,2	MRT 80	F80S (115)
20	70	73	1,5	MRT 60	F60M (115)
18	80	72	1,8	MRT 70	F70M (115)
18	80	78	2,8	MRT 80	F80S (115)
18	80	78	0,8	MRT 50	F50M (85)
18	80	83	1,2	MRT 60	F60M (115)
14	100	80	1,6	MRT 70	F70M (115)
14	100	94	2,0	MRT 80	F80S (115)
14	100	96	1,0	MRT 60	F60M (115)

P ₁ =0,25kW		n ₁ =900 [min. ⁻¹]			71-6p
180	5	11	3,5	MRT 40	F40M (85)
120	7,5	17	2,4	MRT 40	F40M (85)
90	10	22	2,1	MRT 40	F40M (85)
90	10	23	3,5	MRT 50	F50M (85)
72	12,5	28	2,7	MRT 50	F50M (85)
72	12,5	28	1,6	MRT 40	F40M (85)
60	15	33	2,5	MRT 50	F50M (85)
60	15	33	1,4	MRT 40	F40M (85)
45	20	41	1,1	MRT 40	F40M (85)
45	20	44	2,9	MRT 60	F60M (115)
45	20	44	1,9	MRT 50	F50M (85)
36	25	50	0,8	MRT 40	F40M (85)
36	25	51	1,4	MRT 50	F50M (85)
36	25	52	2,7	MRT 60	F60M (115)
30	30	56	0,9	MRT 40	F40M (85)
30	30	58	1,5	MRT 50	F50M (85)
30	30	60	2,6	MRT 60	F60M (115)
23	40	74	2,0	MRT 60	F60M (115)
23	40	75	1,1	MRT 50	F50M (85)
23	40	76	2,6	MRT 70	F70M (115)
18	50	84	1,6	MRT 60	F60M (115)
18	50	85	0,9	MRT 50	F50M (85)
18	50	92	2,2	MRT 70	F70M (115)
18	50	93	3,0	MRT 80	F80S (115)
15	60	94	0,8	MRT 50	F50M (85)
15	60	97	1,3	MRT 60	F60M (115)
15	60	99	1,9	MRT 70	F70M (115)
15	60	100	2,5	MRT 80	F80S (115)

n_2 [min. ⁻¹]	i [–]	M_2 [Nm]	S_2 [–]	velikost [–]	Standardní mot. příruba
13	70	104	1,6	MRT 70	F70M (115)
13	70	108	2,3	MRT 80	F80S (115)
13	70	111	1,1	MRT 60	F60M (115)
11	80	108	1,3	MRT 70	F70M (115)
11	80	117	2,0	MRT 80	F80S (115)
11	80	125	0,9	MRT 60	F60M (115)
11	80	132	3,2	MRT 100	F100S (130)
9	100	119	1,2	MRT 70	F70M (115)
9	100	133	2,9	MRT 100	F100S (130)
9	100	141	1,5	MRT 80	F80S (115)

P ₁ =0,25kW		n ₁ =2800 [min. ⁻¹]			63-2p
37	75	45	1,5	MRP 50	F50L (100)
37	75	45	0,9	MRP 40	F40L (100)
37	75	46	3,0	MRP 60	F60M (115)
31	90	50	0,9	MRP 40	F40L (100)
31	90	51	1,7	MRP 50	F50L (100)
31	90	53	2,9	MRP 60	F60M (115)
23	120	66	2,1	MRP 60	F60M (115)
23	120	66	1,3	MRP 50	F50L (100)
19	150	74	1,8	MRP 60	F60M (115)
19	150	76	1,0	MRP 50	F50L (100)
16	180	83	0,9	MRP 50	F50L (100)
16	180	86	1,4	MRP 60	F60M (115)
13	210	99	1,2	MRP 60	F60M (115)
12	240	111	1,0	MRP 60	F60M (115)
9	300	126	0,8	MRP 60	F60M (115)

P ₁ =0,25kW		n ₁ =1400 [min. ⁻¹]			71-4p
19	75	90	1,8	MRP 60	F60L (130)
19	75	94	2,3	MRP 70	F70L (130)
16	90	104	1,8	MRP 60	F60L (130)
16	90	105	2,4	MRP 70	F70L (130)
12	120	130	1,3	MRP 60	F60L (130)
12	120	132	2,7	MRP 80	F80M (130)
12	120	132	1,8	MRP 70	F70L (130)
9	150	146	1,1	MRP 60	F60L (130)
9	150	160	1,5	MRP 70	F70L (130)
9	150	163	2,0	MRP 80	F80M (130)
8	180	169	0,9	MRP 60	F60L (130)
8	180	172	1,3	MRP 70	F70L (130)
8	180	175	1,7	MRP 80	F80M (130)
7	210	180	1,1	MRP 70	F70L (130)
7	210	187	1,6	MRP 80	F80M (130)
6	240	187	0,9	MRP 70	F70L (130)
6	240	202	1,4	MRP 80	F80M (130)

Poznámka: U převodovek označených modře dodávaných bez motoru je nutno použít redukční pouzdro, u zeleně značených převodovek dodávaných bez motoru je nutné upravit hřídel motoru dle průměru ve šneku.

Tab. 7.4 Výkonové parametry

n_2 [min. ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_2 [-]	velikost [-]	Standardní mot. příruba	n_2 [min. ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_2 [-]	velikost [-]	Standardní mot. příruba
5	300	209	0,8	MRP 70	F70L (130)	28	100	62	1,7	MRT 70	F70M (115)
5	300	243	1,0	MRP 80	F80M (130)	28	100	73	1,1	MRT 60	F60M (115)

$P_1=0,25kW$	$n_1=900$ [min. ⁻¹]				71-6p
12	75	137	1,4	MRP 60	F60L (130)
12	75	143	1,7	MRP 70	F70L (130)
12	75	144	2,3	MRP 80	F80M (130)
10	90	156	2,7	MRP 80	F80M (130)
10	90	158	1,3	MRP 60	F60L (130)
10	90	160	1,8	MRP 70	F70L (130)
8	120	199	1,0	MRP 60	F60L (130)
8	120	202	2,0	MRP 80	F80M (130)
8	120	202	1,3	MRP 70	F70L (130)
6	150	222	0,8	MRP 60	F60L (130)
6	150	245	1,1	MRP 70	F70L (130)
6	150	248	1,5	MRP 80	F80M (130)
5	180	262	0,9	MRP 70	F70L (130)
5	180	267	1,2	MRP 80	F80M (130)
4	210	275	0,8	MRP 70	F70L (130)
4	210	285	1,2	MRP 80	F80M (130)
4	240	306	1,0	MRP 80	F80M (130)

$P_1=0,37kW$	$n_1=1400$ [min. ⁻¹]				71-4p
280	5	11	3,3	MRT 40	F40M (85)
187	7,5	16	2,2	MRT 40	F40M (85)
140	10	21	1,9	MRT 40	F40M (85)
140	10	22	3,2	MRT 50	F50M (85)
112	12,5	27	1,5	MRT 40	F40M (85)
112	12,5	27	2,5	MRT 50	F50M (85)
93	15	31	1,3	MRT 40	F40M (85)
93	15	32	2,4	MRT 50	F50M (85)
70	20	40	1,0	MRT 40	F40M (85)
70	20	42	1,8	MRT 50	F50M (85)
70	20	42	2,7	MRT 60	F60M (115)
56	25	49	1,3	MRT 50	F50M (85)
56	25	50	2,5	MRT 60	F60M (115)
56	25	52	3,1	MRT 70	F70M (115)
47	30	56	1,4	MRT 50	F50M (85)
47	30	58	2,4	MRT 60	F60M (115)
47	30	58	3,3	MRT 70	F70M (115)
35	40	72	1,8	MRT 60	F60M (115)

$P_1=0,37kW$	$n_1=2800$ [min. ⁻¹]				71-2p
280	10	11	3,1	MRT 40	F40M (85)
224	12,5	13	2,5	MRT 40	F40M (85)
187	15	16	2,1	MRT 40	F40M (85)
140	20	20	1,6	MRT 40	F40M (85)
140	20	21	2,9	MRT 50	F50M (85)
112	25	25	2,2	MRT 50	F50M (85)
112	25	25	1,2	MRT 40	F40M (85)
93	30	27	1,3	MRT 40	F40M (85)
93	30	28	2,4	MRT 50	F50M (85)
70	40	33	1,0	MRT 40	F40M (85)
70	40	36	3,0	MRT 60	F60M (115)
70	40	37	1,8	MRT 50	F50M (85)
56	50	41	2,5	MRT 60	F60M (115)
56	50	42	1,4	MRT 50	F50M (85)
56	50	45	3,4	MRT 70	F70M (115)
47	60	46	1,2	MRT 50	F50M (85)
47	60	48	2,9	MRT 70	F70M (115)
47	60	48	2,0	MRT 60	F60M (115)
40	70	51	2,5	MRT 70	F70M (115)
40	70	52	1,0	MRT 50	F50M (85)
40	70	55	1,7	MRT 60	F60M (115)
35	80	56	2,0	MRT 70	F70M (115)
35	80	64	1,4	MRT 60	F60M (115)

$P_1=0,37kW$	$n_1=2800$ [min. ⁻¹]				71-2p
35	40	73	1,1	MRT 50	F50M (85)
35	40	74	2,4	MRT 70	F70M (115)
28	50	81	1,5	MRT 60	F60M (115)
28	50	82	0,8	MRT 50	F50M (85)
28	50	88	2,0	MRT 70	F70M (115)
28	50	90	2,6	MRT 80	F80S (115)
23	60	94	1,2	MRT 60	F60M (115)
23	60	95	1,7	MRT 70	F70M (115)
23	60	97	2,3	MRT 80	F80S (115)
20	70	101	1,5	MRT 70	F70M (115)
20	70	104	2,1	MRT 80	F80S (115)
20	70	108	1,0	MRT 60	F60M (115)
18	80	107	1,2	MRT 70	F70M (115)
18	80	115	1,9	MRT 80	F80S (115)
18	80	123	0,8	MRT 60	F60M (115)
18	80	127	3,0	MRT 100	F100S (130)
14	100	11	3,5	MRT 120	F120S (130)
14	100	119	1,1	MRT 70	F70M (115)
14	100	131	2,6	MRT 100	F100S (130)
14	100	139	1,4	MRT 80	F80S (115)

$P_1=0,37kW$	$n_1=900$ [min. ⁻¹]				80-6p
180	5	17	2,4	MRT 40	F40L (100)
120	7,5	25	3,0	MRT 50	F50L (100)

Poznámka: U převodovek označených modře dodávaných bez motoru je nutno použít redukční pouzdro, u zeleně značených převodovek dodávaných bez motoru je nutné upravit hřídel motoru dle průměru ve šneku.

Tab. 7.4 Výkonové parametry

n_n [min. ⁻¹]	i	M_n [Nm]	S_n [-]	velikost [-]	Standardní mot. příruba
120	7,5	25	1,6	MRT 40	F40L(100)
90	10	33	1,4	MRT 40	F40L(100)
90	10	34	2,3	MRT 50	F50L(100)
72	12,5	41	1,1	MRT 40	F40L(100)
72	12,5	42	2,9	MRT 60	F60S(100)
72	12,5	42	1,8	MRT 50	F50L(100)
60	15	48	0,9	MRT 40	F40L(100)
60	15	49	1,7	MRT 50	F50L(100)
60	15	50	2,7	MRT 60	F60S(100)
45	20	64	1,9	MRT 60	F60S(100)
45	20	64	1,3	MRT 50	F50L(100)
45	20	66	2,9	MRT 70	F70S(100)
36	25	76	0,9	MRT 50	F50L(100)
36	25	77	1,8	MRT 60	F60S(100)
36	25	80	2,3	MRT 70	F70S(100)
30	30	86	1,0	MRT 50	F50L(100)
30	30	88	1,8	MRT 60	F60S(100)
30	30	90	2,4	MRT 70	F70S(100)
23	40	110	1,3	MRT 60	F60S(100)
23	40	112	0,8	MRT 50	F50L(100)
23	40	113	2,7	MRT 80	F80M(130)
23	40	113	1,8	MRT 70	F70S(100)
18	50	124	1,1	MRT 60	F60S(100)
18	50	135	1,5	MRT 70	F70S(100)
18	50	137	2,0	MRT 80	F80M(130)
15	60	144	0,9	MRT 60	F60S(100)
15	60	146	1,3	MRT 70	F70S(100)
15	60	148	1,7	MRT 80	F80M(130)
15	60	148	3,3	MRT 100	F100S(130)
13	70	154	1,1	MRT 70	F70S(100)
13	70	159	1,6	MRT 80	F80M(130)
13	70	170	2,7	MRT 100	F100S(130)
11	80	160	0,9	MRT 70	F70S(100)
11	80	173	1,4	MRT 80	F80M(130)
11	80	195	2,2	MRT 100	F100S(130)
11	80	210	3,4	MRT 120	F120S(130)
9	100	177	0,8	MRT 70	F70S(100)
9	100	196	1,9	MRT 100	F100S(130)
9	100	206	1,0	MRT 80	F80M(130)
9	100	236	2,6	MRT 120	F120S(130)

P ₁ =0,37kW		n ₁ =2800 [min. ⁻¹]			71-2p
37	75	68	2,0	MRP 60	F60L (130)
37	75	71	2,5	MRP 70	F70L (130)
37	75	72	3,4	MRP 80	F80M (130)
31	90	78	1,9	MRP 60	F60L (130)

n_n [min. ⁻¹]	i	M_n [Nm]	S_n [-]	velikost [-]	Standardní mot. příruba
31	90	79	2,7	MRP 70	F70L(130)
23	120	98	1,4	MRP 60	F60L(130)
23	120	100	3,0	MRP 80	F80M(130)
23	120	100	1,9	MRP 70	F70L(130)
19	150	110	1,2	MRP 60	F60L(130)
19	150	121	1,6	MRP 70	F70L(130)
19	150	123	2,2	MRP 80	F80M(130)
16	180	128	1,0	MRP 60	F60L(130)
16	180	130	1,4	MRP 70	F70L(130)
16	180	132	1,8	MRP 80	F80M(130)
13	210	136	1,2	MRP 70	F70L(130)
13	210	141	1,7	MRP 80	F80M(130)
13	210	146	0,8	MRP 60	F60L(130)
12	240	141	1,0	MRP 70	F70L(130)
12	240	153	1,5	MRP 80	F80M(130)
9	300	158	0,9	MRP 70	F70L(130)
9	300	183	1,1	MRP 80	F80M(130)

P _n =0,37KW		n _n =1400 [min.°]			71-4p
19	75	133	1,2	MRP 60	F60L (130)
19	75	138	1,5	MRP 70	F70L (130)
19	75	140	2,1	MRP 80	F80M (130)
16	90	151	2,5	MRP 80	F80M (130)
16	90	153	1,2	MRP 60	F60L (130)
16	90	155	1,6	MRP 70	F70L (130)
12	120	193	0,9	MRP 60	F60L (130)
12	120	196	1,8	MRP 80	F80M (130)
12	120	196	1,2	MRP 70	F70L (130)
9	150	237	1,0	MRP 70	F70L (130)
9	150	241	1,4	MRP 80	F80M (130)
8	180	255	0,9	MRP 70	F70L (130)
8	180	259	1,1	MRP 80	F80M (130)
7	210	277	1,1	MRP 80	F80M (130)
6	240	299	0,9	MRP 80	F80M (130)

P _n =0,37kW		n _n =900 [min. ⁻¹]			80-6p
12	75	208	2,8	MRP 100	F100M (165)
10	90	240	1,2	MRP 100	F100M (165)
8	120	298	1,5	MRP 100	F100M (165)
6	150	356	2,1	MRP 100	F100M (165)
6	150	367	2,5	MRP 120	F100M (165)
5	180	395	1,2	MRP 100	F100M (165)
5	180	401	1,6	MRP 120	F100M (165)
4	240	518	0,9	MRP 100	F100M (165)
4	240	561	1,8	MRP 120	F100M (165)

Poznámka: U převodovek označených modře dodávaných bez motoru je nutno použít redukční pouzdro, u zeleně značených převodovek dodávaných bez motoru je nutné upravit hřídel motoru dle průměru ve šneku.

Tab. 7.4 Výkonové parametry

n_n [min. ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_2 [-]	velikost [-]	Standardní mot. příruba
3	300	526	1,2	MRP 100	F100M (165)
3	300	625	1,0	MRP 120	F100M (165)

$P_2=0,55kW$		$n_n=2800$ [min. ⁻¹]			71-2p
373	7,5	12	2,5	MRT 40	F40M (85)
280	10	16	2,1	MRT 40	F40M (85)
224	12,5	20	2,8	MRT 50	F50M (85)
224	12,5	20	1,7	MRT 40	F40M (85)
187	15	24	2,6	MRT 50	F50M (85)
187	15	24	1,4	MRT 40	F40M (85)
140	20	30	1,1	MRT 40	F40M (85)
140	20	32	3,0	MRT 60	F60M (115)
140	20	32	2,0	MRT 50	F50M (85)
112	25	37	1,5	MRT 50	F50M (85)
112	25	38	2,8	MRT 60	F60M (115)
112	25	39	3,5	MRT 70	F70M (115)
93	30	42	1,6	MRT 50	F50M (85)
93	30	43	2,7	MRT 60	F60M (115)
93	30	44	3,7	MRT 70	F70M (115)
70	40	54	2,0	MRT 60	F60M (115)
70	40	55	1,2	MRT 50	F50M (85)
70	40	56	2,7	MRT 70	F70M (115)
56	50	61	1,7	MRT 60	F60M (115)
56	50	67	2,3	MRT 70	F70M (115)
47	60	71	1,4	MRT 60	F60M (115)
47	60	72	1,9	MRT 70	F70M (115)
40	70	76	1,7	MRT 70	F70M (115)
40	70	81	1,1	MRT 60	F60M (115)
35	80	83	1,3	MRT 70	F70M (115)
28	100	92	1,2	MRT 70	F70M (115)

n_n [min. ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_2 [-]	velikost [-]	Standardní mot. příruba
70	20	64	2,7	MRT 70	F70S (100)
56	25	73	0,9	MRT 50	F50L (100)
56	25	74	1,7	MRT 60	F60S (100)
56	25	77	2,1	MRT 70	F70S (100)
56	25	78	2,9	MRT 80	F80M (130)
47	30	83	1,0	MRT 50	F50L (100)
47	30	84	3,4	MRT 80	F80M (130)
47	30	86	1,6	MRT 60	F60S (100)
47	30	87	2,2	MRT 70	F70S (100)
35	40	107	1,2	MRT 60	F60S (100)
35	40	110	2,5	MRT 80	F80M (130)
35	40	110	1,6	MRT 70	F70S (100)
28	50	120	1,0	MRT 60	F60S (100)
28	50	131	1,4	MRT 70	F70S (100)
28	50	133	1,9	MRT 80	F80M (130)
23	60	140	0,8	MRT 60	F60S (100)
23	60	142	1,2	MRT 70	F70S (100)
23	60	144	1,5	MRT 80	F80M (130)
23	60	144	3,1	MRT 100	F100S (130)
20	70	150	1,0	MRT 70	F70S (100)
20	70	155	1,4	MRT 80	F80M (130)
20	70	165	2,5	MRT 100	F100S (130)
18	80	159	0,8	MRT 70	F70S (100)
18	80	171	1,3	MRT 80	F80M (130)
18	80	189	2,0	MRT 100	F100S (130)
18	80	204	3,1	MRT 120	F120S (130)
14	100	195	1,7	MRT 100	F100S (130)
14	100	206	0,9	MRT 80	F80M (130)
14	100	233	2,3	MRT 120	F120S (130)

$P_2=0,55kW$		$n_n=1400$ [min. ⁻¹]			80-4p
280	5	16	2,2	MRT 40	F40L(100)
187	7,5	24	2,7	MRT 50	F50L (100)
187	7,5	25	1,5	MRT 40	F40L(100)
140	10	32	1,3	MRT 40	F40L(100)
140	10	33	3,4	MRT 60	F60S (100)
140	10	33	2,2	MRT 50	F50L (100)
112	12,5	39	1,0	MRT 40	F40L(100)
112	12,5	40	1,7	MRT 50	F50L (100)
112	12,5	41	2,7	MRT 60	F60S (100)
93	15	47	0,9	MRT 40	F40L(100)
93	15	48	2,5	MRT 60	F60S (100)
93	15	48	1,6	MRT 50	F50L (100)
70	20	62	1,8	MRT 60	F60S (100)
70	20	62	1,2	MRT 50	F50L (100)

$P_2=0,55kW$		$n_n=900$ [min. ⁻¹]			80-6p
180	5	25	1,6	MRT 40	F40L(100)
180	5	26	2,8	MRT 50	F50L (100)
120	7,5	38	2,0	MRT 50	F50L (100)
120	7,5	38	1,1	MRT 40	F40L(100)
120	7,5	39	3,5	MRT 60	F60S (100)
90	10	49	0,9	MRT 40	F40L(100)
90	10	50	1,6	MRT 50	F50L (100)
90	10	51	2,4	MRT 60	F60S (100)
90	10	53	3,5	MRT 70	F70S (100)
72	12,5	62	1,2	MRT 50	F50L (100)
72	12,5	63	2,0	MRT 60	F60S (100)
72	12,5	64	3,1	MRT 70	F70S (100)
60	15	74	1,8	MRT 60	F60S (100)
60	15	74	1,2	MRT 50	F50L (100)
60	15	75	2,7	MRT 70	F70S (100)

Poznámka: U převodovek označených modře dodávaných bez motoru je nutno použít redukcí pouzdro, u zeleně značených převodovek dodávaných bez motoru je nutné upravit hřídel motoru dle průměru ve šneku.

změny vyhrazeny

Tab. 7.4 Výkonové parametry

n_2 [min. ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_1 [-]	velikost [-]	Standardní mot. příruba
45	20	96	1,3	MRT 60	F60S (100)
45	20	96	0,9	MRT 50	F50L (100)
45	20	98	1,9	MRT 70	F70S (100)
45	20	99	2,7	MRT 80	F80M (130)
36	25	114	1,2	MRT 60	F60S (100)
36	25	118	1,5	MRT 70	F70S (100)
36	25	120	2,1	MRT 80	F80M (130)
30	30	130	2,5	MRT 80	F80M (130)
30	30	131	1,2	MRT 60	F60S (100)
30	30	133	1,6	MRT 70	F70S (100)
23	40	163	0,9	MRT 60	F60S (100)
23	40	168	1,8	MRT 80	F80M (130)
23	40	168	1,2	MRT 70	F70S (100)
23	40	168	3,2	MRT 100	F100S (130)
18	50	198	2,6	MRT 100	F100S (130)
18	50	201	1,0	MRT 70	F70S (100)
18	50	204	1,4	MRT 80	F80M (130)
15	60	217	0,9	MRT 70	F70S (100)
15	60	221	1,1	MRT 80	F80M (130)
15	60	221	2,2	MRT 100	F100S (130)
15	60	224	3,4	MRT 120	F120S (130)
13	70	237	1,1	MRT 80	F80M (130)
13	70	253	1,8	MRT 100	F100S (130)
13	70	278	2,7	MRT 120	F120S (130)
11	80	257	0,9	MRT 80	F80M (130)
11	80	289	1,5	MRT 100	F100S (130)
11	80	313	2,3	MRT 120	F120S (130)
9	100	292	1,3	MRT 100	F100S (130)
9	100	350	1,7	MRT 120	F120S (130)

$P_1=0,55kW$	$n_1=2800$ [min. ⁻¹]	71-2p
37	75	101 1,4 MRP 60 F60L (130)
37	75	105 1,7 MRP 70 F70L (130)
37	75	106 2,3 MRP 80 F80M (130)
31	90	115 2,7 MRP 80 F80M (130)
31	90	116 1,3 MRP 60 F60L (130)
31	90	118 1,8 MRP 70 F70L (130)
23	120	146 1,0 MRP 60 F60L (130)
23	120	148 2,0 MRP 80 F80M (130)
23	120	148 1,3 MRP 70 F70L (130)
19	150	164 0,8 MRP 60 F60L (130)
19	150	180 1,1 MRP 70 F70L (130)
19	150	183 1,5 MRP 80 F80M (130)
16	180	193 0,9 MRP 70 F70L (130)
16	180	196 1,2 MRP 80 F80M (130)
13	210	202 0,8 MRP 70 F70L (130)

n_2 [min. ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_1 [-]	velikost [-]	Standardní mot. příruba
13	210	210	1,2	MRP 80	F80M (130)
12	240	227	1,0	MRP 80	F80M (130)
9	300	273	0,8	MRP 80	F80M (130)

$P_1=0,55kW$	$n_1=1400$ [min. ⁻¹]	80-4p
19	75	203 2,6 MRP 100 F100M (165)
16	90	234 2,8 MRP 100 F100M (165)
12	120	291 2,2 MRP 100 F100M (165)
12	120	295 3,4 MRP 120 F120M (165)
9	150	348 1,7 MRP 100 F100M (165)
9	150	358 2,6 MRP 120 F120M (165)
8	180	385 1,5 MRP 100 F100M (165)
8	180	391 2,3 MRP 120 F120M (165)
6	240	505 1,0 MRP 100 F100M (165)
6	240	547 1,5 MRP 120 F120M (165)
5	300	513 0,9 MRP 100 F100M (165)
5	300	609 1,2 MRP 120 F120M (165)

$P_1=0,55kW$	$n_1=900$ [min. ⁻¹]	80-6p
12	75	310 1,9 MRP 100 F100M (165)
12	75	322 2,9 MRP 120 F120M (165)
10	90	357 2,1 MRP 100 F100M (165)
10	90	367 3,2 MRP 120 F120M (165)
8	120	443 1,6 MRP 100 F100M (165)
8	120	450 2,5 MRP 120 F120M (165)
6	150	530 1,3 MRP 100 F100M (165)
6	150	546 1,9 MRP 120 F120M (165)
5	180	587 1,1 MRP 100 F100M (165)
5	180	597 1,7 MRP 120 F120M (165)
4	240	835 1,1 MRP 120 F120M (165)
3	300	929 0,9 MRP 120 F120M (165)

$P_1=0,75kW$	$n_1=2800$ [min. ⁻¹]	80-2p
560	5	11 2,7 MRT 40 F40L (100)
373	7,5	17 3,3 MRT 50 F50L (100)
373	7,5	17 1,8 MRT 40 F40L (100)
280	10	22 1,5 MRT 40 F40L (100)
280	10	23 2,7 MRT 50 F50L (100)
224	12,5	27 1,2 MRT 40 F40L (100)
224	12,5	28 3,3 MRT 60 F60S (100)
224	12,5	28 2,0 MRT 50 F50L (100)
187	15	33 3,0 MRT 60 F60S (100)
187	15	33 1,9 MRT 50 F50L (100)
186	15	32 1,1 MRT 40 F40L (100)
140	20	41 0,8 MRT 40 F40L (100)
140	20	43 2,2 MRT 60 F60S (100)

Poznámka: U převodovek označených modře dodávaných bez motoru je nutno použít redukční pouzdro, u zeleně značených převodovek dodávaných bez motoru je nutné upravit hlídel motoru dle průměru ve šneku.

Tab. 7.4 Výkonové parametry

n_2 [min. ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_2 [-]	velikost [-]	Standardní mot. příruba	n_2 [min. ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_2 [-]	velikost [-]	Standardní mot. příruba
140	20	43	1,4	MRT 50	F50L (100)	70	20	85	0,9	MRT 50	F50L (100)
140	20	44	3,3	MRT 70	F70S (100)	70	20	87	2,0	MRT 70	F70S (100)
112	25	51	2,1	MRT 60	F60S (100)	70	20	88	2,7	MRT 80	F80M (130)
112	25	51	1,1	MRT 50	F50L (100)	56	25	101	1,2	MRT 60	F60S (100)
112	25	53	2,6	MRT 70	F70S (100)	56	25	105	1,5	MRT 70	F70S (100)
112	25	54	3,5	MRT 80	F80M (130)	56	25	106	2,1	MRT 80	F80M (130)
93	30	58	4,1	MRT 80	F80M (130)	47	30	115	2,5	MRT 80	F80M (130)
93	30	58	1,2	MRT 50	F50L (100)	47	30	117	1,2	MRT 60	F60S (100)
93	30	59	2,0	MRT 60	F60S (100)	47	30	118	1,6	MRT 70	F70S (100)
93	30	60	2,7	MRT 70	F70S (100)	35	40	145	0,9	MRT 60	F60S (100)
70	40	74	1,5	MRT 60	F60S (100)	35	40	149	1,8	MRT 80	F80M (130)
70	40	76	3,0	MRT 80	F80M (130)	35	40	149	1,2	MRT 70	F70S (100)
70	40	76	2,0	MRT 70	F70S (100)	35	40	149	3,2	MRT 100	F100S (130)
56	50	83	1,2	MRT 60	F60S (100)	28	50	177	2,6	MRT 100	F100S (130)
56	50	91	1,7	MRT 70	F70S (100)	28	50	179	1,0	MRT 70	F70S (100)
56	50	92	2,3	MRT 80	F80M (130)	28	50	182	1,4	MRT 80	F80M (130)
47	60	97	1,0	MRT 60	F60S (100)	23	60	193	0,9	MRT 70	F70S (100)
47	60	98	1,4	MRT 70	F70S (100)	23	60	196	1,1	MRT 80	F80M (130)
47	60	100	1,9	MRT 80	F80M (130)	23	60	196	2,2	MRT 100	F100S (130)
40	70	104	1,2	MRT 70	F70S (100)	23	60	200	3,4	MRT 120	F120S (130)
40	70	107	1,7	MRT 80	F80M (130)	20	70	211	1,1	MRT 80	F80M (130)
40	70	111	0,8	MRT 60	F60S (100)	20	70	226	1,8	MRT 100	F100S (130)
40	70	115	3,0	MRT 100	F100S (130)	20	70	247	2,7	MRT 120	F120S (130)
35	80	113	1,0	MRT 70	F70S (100)	18	80	233	0,9	MRT 80	F80M (130)
35	80	121	1,5	MRT 80	F80M (130)	18	80	258	1,5	MRT 100	F100S (130)
35	80	131	2,4	MRT 100	F100S (130)	18	80	278	2,3	MRT 120	F120S (130)
28	100	138	2,1	MRT 100	F100S (130)	14	100	266	1,3	MRT 100	F100S (130)
28	100	146	1,1	MRT 80	F80M (130)	14	100	317	1,7	MRT 120	F120S (130)
						14	100	327	3,5	MRT 150	F150S (165)

$P_1=0,75kW$		$n_1=1400$ [min. ⁻¹]			80-4p
280	5	22	1,6	MRT 40	F40L(100)
280	5	23	2,8	MRT 50	F50L (100)
187	7,5	33	2,0	MRT 50	F50L (100)
187	7,5	34	3,5	MRT 60	F60S (100)
186	7,5	33	1,1	MRT 40	F40L(100)
140	10	44	0,9	MRT 40	F40L(100)
140	10	45	1,6	MRT 50	F50L (100)
140	10	46	2,5	MRT 60	F60S (100)
140	10	47	3,5	MRT 70	F70S (100)
112	12,5	55	1,2	MRT 50	F50L (100)
112	12,5	56	2,0	MRT 60	F60S (100)
112	12,5	57	3,1	MRT 70	F70S (100)
93	15	65	1,2	MRT 50	F50L (100)
93	15	66	1,8	MRT 60	F60S (100)
93	15	67	2,7	MRT 70	F70S (100)
70	20	85	1,3	MRT 60	F60S (100)

$P_1=0,75kW$		$n_1=900$ [min. ⁻¹]			90-6p
180	5	35	3,5	MRT 60	F60M (115)
180	5	35	2,1	MRT 50	(115)
120	7,5	51	1,5	MRT 50	(115)
120	7,5	53	3,2	MRT 70	F70M (115)
120	7,5	53	2,6	MRT 60	F60M (115)
90	10	68	1,2	MRT 50	(115)
90	10	70	1,8	MRT 60	F60M (115)
90	10	72	3,0	MRT 80	F80S (115)
90	10	72	2,6	MRT 70	F70M (115)
72	12,5	85	0,9	MRT 50	(115)
72	12,5	86	1,4	MRT 60	F60M (115)
72	12,5	88	2,8	MRT 80	F80S (115)
72	12,5	88	2,3	MRT 70	F70M (115)
60	15	100	0,8	MRT 50	(115)
60	15	101	2,7	MRT 80	F80S (115)

Poznámka: U převodovek označených modře dodávaných bez motoru je nutno použít redukční pouzdro, u zeleně značených převodovek dodávaných bez motoru je nutné upravit hřídel motoru dle průměru ve šneku.

Tab. 7.4 Výkonové parametry

n_1 [min. ⁻¹]	i	M_2 [Nm]	S_1 [-]	velikost [-]	Standardní mot. příruba	n_1 [min. ⁻¹]	i	M_2 [Nm]	S_1 [-]	velikost [-]	Standardní mot. příruba
60	15	101	1,3	MRT 60	F60M (115)	$P_1=0,75kW$			$n_1=1400$ [min. ⁻¹]		80-4p
60	15	103	2,0	MRT 70	F70M (115)	19	75	277	1,9	MRP 100	F100M (165)
45	20	131	1,0	MRT 60	F60M (115)	16	90	319	2,1	MRP 100	F100M (165)
45	20	132	3,5	MRT 100	F100S (130)	16	90	328	3,2	MRP 120	F120M (165)
45	20	134	1,4	MRT 70	F70M (115)	12	120	397	1,6	MRP 100	F100M (165)
45	20	135	2,0	MRT 80	F80S (115)	12	120	402	2,5	MRP 120	F120M (165)
36	25	155	0,9	MRT 60	F60M (115)	9	150	474	1,3	MRP 100	F100M (165)
36	25	159	2,8	MRT 100	F100S (130)	9	150	488	1,9	MRP 120	F120M (165)
36	25	161	1,1	MRT 70	F70M (115)	9	75	288	2,9	MRP 120	F120M (165)
36	25	163	1,5	MRT 80	F80S (115)	8	180	525	1,1	MRP 100	F100M (165)
30	30	177	1,8	MRT 80	F80S (115)	8	180	534	1,7	MRP 120	F120M (165)
30	30	179	0,9	MRT 60	F60M (115)	6	240	747	1,1	MRP 120	F120M (165)
30	30	181	1,2	MRT 70	F70M (115)	5	300	831	0,9	MRP 120	F120M (165)
30	30	184	3,0	MRT 100	F100S (130)	$P_1=0,75kW$			$n_1=900$ [min. ⁻¹]		90-6p
23	40	229	1,3	MRT 80	F80S (115)	12	75	422	1,4	MRP 100	F100M (165)
23	40	229	0,9	MRT 70	F70M (115)	12	75	439	2,1	MRP 120	F120M (165)
23	40	229	2,3	MRT 100	F100S (130)	10	90	487	1,5	MRP 100	F100M (165)
18	50	271	1,9	MRT 100	F100S (130)	10	90	500	2,4	MRP 120	F120M (165)
18	50	279	1,0	MRT 80	F80S (115)	8	120	605	1,2	MRP 100	F100M (165)
18	50	283	2,8	MRT 120	F120S (130)	8	120	613	1,8	MRP 120	F120M (165)
15	60	301	0,8	MRT 80	F80S (115)	6	150	722	0,9	MRP 100	F100M (165)
15	60	301	1,6	MRT 100	F100S (130)	6	150	745	1,4	MRP 120	F120M (165)
15	60	306	2,5	MRT 120	F120S (130)	5	180	800	0,8	MRP 100	F100M (165)
13	70	323	0,8	MRT 80	F80S (115)	5	180	814	1,2	MRP 120	F120M (165)
13	70	345	1,3	MRT 100	F100S (130)	4	240	1138	0,8	MRP 120	F120M (165)
13	70	379	2,0	MRT 120	F120S (130)	$P_1=1,1kW$			$n_1=2800$ [min. ⁻¹]		80-2p
11	80	395	1,1	MRT 100	F100S (130)	560	5	17	3,2	MRT 50	F50L (100)
11	80	407	3,4	MRT 150	F150S (165)	560	5	17	1,8	MRT 40	F40L (100)
11	80	427	1,7	MRT 120	F120S (130)	373	7,5	25	2,3	MRT 50	F50L (100)
9	100	398	1,0	MRT 100	F100S (130)	373	7,5	25	1,3	MRT 40	F40L (100)
9	100	478	1,3	MRT 120	F120S (130)	280	10	32	1,1	MRT 40	F40L (100)
9	100	493	2,6	MRT 150	F150S (165)	280	10	33	1,8	MRT 50	F50L (100)
$P_1=0,75kW$			$n_1=2800$ [min. ⁻¹]		80-2p	280	10	34	2,8	MRT 60	F60S (100)
37	75	141	3,1	MRP 100	F100M (165)	224	12,5	40	0,8	MRT 40	F40L (100)
31	90	163	3,4	MRP 100	F100M (165)	224	12,5	41	2,3	MRT 60	F60S (100)
23	120	202	2,6	MRP 100	F100M (165)	224	12,5	41	1,4	MRT 50	F50L (100)
19	150	242	2,1	MRP 100	F100M (165)	187	15	48	1,3	MRT 50	F50L (100)
19	150	249	3,1	MRP 120	F120M (165)	187	15	49	2,1	MRT 60	F60S (100)
16	180	268	1,8	MRP 100	F100M (165)	187	15	50	3,1	MRT 70	F70S (100)
16	180	272	2,7	MRP 120	F120M (165)	140	20	63	1,5	MRT 60	F60S (100)
12	240	351	1,2	MRP 100	F100M (165)	140	20	63	1,0	MRT 50	F50L (100)
12	240	381	1,8	MRP 120	F120M (165)	140	20	65	3,0	MRT 80	F80M (130)
9	300	357	1,0	MRP 100	F100M (165)	140	20	65	2,2	MRT 70	F70S (100)
9	300	424	1,4	MRP 120	F120M (165)	112	25	75	1,4	MRT 60	F60S (100)

Poznámka: U převodovek označených modře dodávaných bez motoru je nutno použít redukcíni pouzdro, u zeleně značených převodovek dodávaných bez motoru je nutné upravit hřídel motoru dle průměru ve šneku.

Tab. 7.4 Výkonové parametry

n_2 [min. ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_2 [-]	velikost [-]	Standardní mot. příruba	n_2 [min. ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_2 [-]	velikost [-]	Standardní mot. příruba
112	25	78	1,7	MRT 70	F70S (100)	56	25	156	1,4	MRT 80	F80S (115)
112	25	79	2,4	MRT 80	F80M (130)	47	30	169	1,7	MRT 80	F80S (115)
93	30	86	2,8	MRT 80	F80M (130)	47	30	171	0,8	MRT 60	F60M (115)
93	30	87	1,4	MRT 60	F60S (100)	47	30	173	1,1	MRT 70	F70M (115)
93	30	88	1,8	MRT 70	F70S (100)	47	30	176	2,8	MRT 100	F100S (130)
70	40	108	1,0	MRT 60	F60S (100)	35	40	219	1,2	MRT 80	F80S (115)
70	40	111	2,0	MRT 80	F80M (130)	35	40	219	0,8	MRT 70	F70M (115)
70	40	111	1,3	MRT 70	F70S (100)	35	40	219	2,2	MRT 100	F100S (130)
56	50	131	2,9	MRT 100	F100S (130)	35	40	222	3,4	MRT 120	F120S (130)
56	50	133	1,1	MRT 70	F70S (100)	28	50	259	1,8	MRT 100	F100S (130)
56	50	135	1,5	MRT 80	F80M (130)	28	50	266	0,9	MRT 80	F80S (115)
47	60	144	1,0	MRT 70	F70S (100)	28	50	270	2,6	MRT 120	F120S (130)
47	60	146	1,3	MRT 80	F80M (130)	23	60	288	0,8	MRT 80	F80S (115)
47	60	146	2,5	MRT 100	F100S (130)	23	60	288	1,5	MRT 100	F100S (130)
40	70	158	1,2	MRT 80	F80M (130)	23	60	293	2,3	MRT 120	F120S (130)
40	70	168	2,0	MRT 100	F100S (130)	20	70	331	1,3	MRT 100	F100S (130)
40	70	184	3,0	MRT 120	F120S (130)	20	70	362	1,8	MRT 120	F120S (130)
35	80	177	1,0	MRT 80	F80M (130)	18	80	378	1,0	MRT 100	F100S (130)
35	80	192	1,7	MRT 100	F100S (130)	18	80	390	3,2	MRT 150	F150S (165)
28	100	203	1,4	MRT 100	F100S (130)	18	80	408	1,6	MRT 120	F120S (130)
						14	100	390	0,9	MRT 100	F100S (130)
						14	100	465	1,2	MRT 120	F120S (130)
						14	100	480	2,4	MRT 150	F150S (165)

$P_1=1,1kW$		$n_1=1400$ [min. ⁻¹]		90-4p	
280	5	34	3,3	MRT 60	F60M (115)
280	5	34	1,9	MRT 50	(115)
187	7,5	50	2,4	MRT 60	F60M (115)
187	7,5	51	3,0	MRT 70	F70M (115)
186	7,5	49	1,4	MRT 50	(115)
140	10	65	1,1	MRT 50	(115)
140	10	67	1,7	MRT 60	F60M (115)
140	10	68	2,8	MRT 80	F80S (115)
140	10	68	2,4	MRT 70	F70M (115)
112	12,5	81	0,8	MRT 50	(115)
112	12,5	82	1,3	MRT 60	F60M (115)
112	12,5	83	2,6	MRT 80	F80S (115)
112	12,5	83	2,1	MRT 70	F70M (115)
93	15	96	0,8	MRT 50	(115)
93	15	97	2,6	MRT 80	F80S (115)
93	15	97	1,2	MRT 60	F60M (115)
93	15	98	1,9	MRT 70	F70M (115)
70	20	125	0,9	MRT 60	F60M (115)
70	20	126	3,3	MRT 100	F100S (130)
70	20	128	1,3	MRT 70	F70M (115)
70	20	129	1,8	MRT 80	F80S (115)
56	25	148	0,9	MRT 60	F60M (115)
56	25	152	2,6	MRT 100	F100S (130)
56	25	154	1,1	MRT 70	F70M (115)

$P_1=1,1kW$		$n_1=900$ [min. ⁻¹]		90-6p	
180	5	52	2,4	MRT 60	F60M (115)
180	5	52	1,4	MRT 50	(115)
180	5	53	3,1	MRT 70	F70M (115)
120	7,5	75	1,0	MRT 50	(115)
120	7,5	77	1,7	MRT 60	F60M (115)
120	7,5	78	2,2	MRT 70	F70M (115)
120	7,5	80	2,7	MRT 80	F80S (115)
90	10	100	0,8	MRT 50	(115)
90	10	103	1,2	MRT 60	F60M (115)
90	10	105	2,0	MRT 80	F80S (115)
90	10	105	1,8	MRT 70	F70M (115)
72	12,5	125	1,0	MRT 60	F60M (115)
72	12,5	128	1,9	MRT 80	F80S (115)
72	12,5	128	1,5	MRT 70	F70M (115)
60	15	149	1,9	MRT 80	F80S (115)
60	15	149	0,9	MRT 60	F60M (115)
60	15	151	1,3	MRT 70	F70M (115)
60	15	152	3,4	MRT 100	F100S (130)
45	20	194	2,4	MRT 100	F100S (130)
45	20	196	1,0	MRT 70	F70M (115)
45	20	198	1,3	MRT 80	F80S (115)

Poznámka: U převodovek označených modře dodávaných bez motoru je nutno použít redukční pouzdro, u zeleně značených převodovek dodávaných bez motoru je nutné upravit hřídel motoru dle průměru ve šneku.

změny vyhrazeny

Tab. 7.4 Výkonové parametry

n_n [min. ⁻¹]	i	M_n [Nm]	S_n [°]	velikost [°]	Standardní mot. příruba
36	25	233	1,9	MRT 100	F100S (130)
36	25	236	0,8	MRT 70	F70M (115)
36	25	239	1,0	MRT 80	F80S (115)
36	25	242	2,9	MRT 120	F120S (130)
30	30	259	1,2	MRT 80	F80S (115)
30	30	266	0,8	MRT 70	F70M (115)

n_n [min. ⁻¹]	i	M_n [Nm]	S_n [°]	velikost [°]	Standardní mot. příruba
12	120	582	1,1	MRP 100	F100M (165)
12	120	590	1,7	MRP 120	F120M (165)
9	150	695	0,9	MRP 100	F100M (165)
9	150	716	1,3	MRP 120	F120M (165)
8	180	783	1,1	MRP 120	F120M (165)
6	240	1095	0,8	MRP 120	F120M (165)

$P_i=1,1kW$	$n_n=2800$ [min. ⁻¹]	80-2p
30	30	270 2,1 MRT 100 F100S (130)
30	30	277 3,3 MRT 120 F120S (130)
23	40	336 0,9 MRT 80 F80S (115)
23	40	336 1,6 MRT 100 F100S (130)
23	40	341 2,5 MRT 120 F120S (130)
18	50	397 1,3 MRT 100 F100S (130)
18	50	414 1,9 MRT 120 F120S (130)
15	60	441 1,1 MRT 100 F100S (130)
15	60	448 1,7 MRT 120 F120S (130)
15	60	497 2,8 MRT 150 F150S (165)
13	70	507 0,9 MRT 100 F100S (130)
13	70	547 2,6 MRT 150 F150S (165)
13	70	556 1,3 MRT 120 F120S (130)
11	80	598 2,3 MRT 150 F150S (165)
11	80	626 1,1 MRT 120 F120S (130)
9	100	700 0,9 MRT 120 F120S (130)
9	100	724 1,8 MRT 150 F150S (165)

$P_i=1,1kW$	$n_n=900$ [min. ⁻¹]	90-6p
12	75	619 0,9 MRP 100 F100M (165)
12	75	644 1,4 MRP 120 F120M (165)
10	90	714 1,0 MRP 100 F100M (165)
10	90	734 1,6 MRP 120 F120M (165)
8	120	887 0,8 MRP 100 F100M (165)
8	120	900 1,2 MRP 120 F120M (165)
6	150	1092 0,9 MRP 120 F120M (165)
5	180	1193 0,8 MRP 120 F120M (165)

$P_i=1,1kW$	$n_n=2800$ [min. ⁻¹]	80-2p
37	75	207 2,1 MRP 100 F100M (165)
37	75	215 3,2 MRP 120 F120M (165)
31	90	239 2,3 MRP 100 F100M (165)
31	90	245 3,8 MRP 120 F120M (165)
23	120	297 1,8 MRP 100 F100M (165)
23	120	301 2,8 MRP 120 F120M (165)
19	150	354 1,4 MRP 100 F100M (165)
19	150	365 2,1 MRP 120 F120M (165)
16	180	393 1,2 MRP 100 F100M (165)
16	180	399 1,9 MRP 120 F120M (165)
12	240	515 0,8 MRP 100 F100M (165)
12	240	558 1,3 MRP 120 F120M (165)
9	300	622 0,9 MRP 120 F120M (165)

$P_i=1,5kW$	$n_n=2800$ [min. ⁻¹]	90-2p
560	5	23 2,4 MRT 50 (115)
373	8	34 1,7 MRT 50 (115)
373	7,5	35 2,9 MRT 60 F60M (115)
280	10	45 1,3 MRT 50 (115)
280	10	46 2,0 MRT 60 F60M (115)
280	10	47 3,0 MRT 70 F70M (115)
280	10	47 3,4 MRT 80 F80S (115)
224	13	56 1,0 MRT 50 (115)
224	12,5	56 1,7 MRT 60 F60M (115)
224	12,5	58 2,6 MRT 70 F70M (115)
224	12,5	58 3,2 MRT 80 F80S (115)
187	15	67 1,5 MRT 60 F60M (115)
187	15	67 3,1 MRT 80 F80S (115)
187	15	68 2,3 MRT 70 F70M (115)
186	15	66 1,0 MRT 50 (115)
140	20	86 1,1 MRT 60 F60M (115)
140	20	88 1,6 MRT 70 F70M (115)
140	20	89 2,2 MRT 80 F80S (115)
112	25	102 1,0 MRT 60 F60M (115)
112	25	105 3,2 MRT 100 F100S (130)
112	25	106 1,3 MRT 70 F70M (115)
112	25	107 1,8 MRT 80 F80S (115)
93	30	117 2,1 MRT 80 F80S (115)
93	30	118 1,0 MRT 60 F60M (115)
93	30	120 1,4 MRT 70 F70M (115)
93	30	121 3,5 MRT 100 F100S (130)
70	40	151 1,0 MRT 70 F70M (115)
70	40	151 1,5 MRT 80 F80S (115)

Poznámka: U převodovek označených modře dodávaných bez motoru je nutno použít redukční pouzdro, u zeleně značených převodovek dodávaných bez motoru je nutné upravit hřídel motoru dle průměru ve šneku.

Tab. 7.4 Výkonové parametry

n_2 [min. ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_2 [-]	velikost [-]	Standardní mot. příruba	n_2 [min. ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_2 [-]	velikost [-]	Standardní mot. příruba
70	40	151	2,7	MRT 100	F100S (130)	28	50	353	1,3	MRT 100	F100S (130)
56	50	179	2,2	MRT 100	F100S (130)	28	50	368	1,9	MRT 120	F120S (130)
56	50	184	1,1	MRT 80	F80S (115)	28	50	399	3,4	MRT 150	F150S (165)
56	50	187	3,2	MRT 120	F120S (130)	23	60	393	1,1	MRT 100	F100S (130)
47	60	200	1,9	MRT 100	F100S (130)	23	60	399	1,7	MRT 120	F120S (130)
47	60	203	2,8	MRT 120	F120S (130)	23	60	442	2,9	MRT 150	F150S (165)
40	70	229	1,5	MRT 100	F100S (130)	20	70	451	0,9	MRT 100	F100S (130)
40	70	251	2,2	MRT 120	F120S (130)	20	70	487	2,6	MRT 150	F150S (165)
35	80	262	1,2	MRT 100	F100S (130)	20	70	494	1,3	MRT 120	F120S (130)
35	80	282	1,9	MRT 120	F120S (130)	18	80	532	2,3	MRT 150	F150S (165)
28	100	276	1,0	MRT 100	F100S (130)	18	80	557	1,1	MRT 120	F120S (130)
28	100	327	1,4	MRT 120	F120S (130)	14	100	634	0,9	MRT 120	F120S (130)
						14	100	655	1,8	MRT 150	F150S (165)

$P_1=1,5\text{kW}$	$n_1=1400$ [min. ⁻¹]				90-4p	$P_1=1,5\text{kW}$	$n_1=900$ [min. ⁻¹]				100-6p
280	5	46	2,4	MRT 60	F60M (115)	180	5	71	1,70	MRT 60	F60L(130)
280	5	46	1,4	MRT 50	(115)	180	5	72	2,30	MRT 70	F70L(130)
280	5	47	3,2	MRT 70	F70M (115)	180	5	73	2,90	MRT 80	F80M (130)
187	7,5	67	1,0	MRT 50	(115)	120	7,5	105	1,30	MRT 60	F60L(130)
187	7,5	68	1,8	MRT 60	F60M (115)	120	7,5	106	1,60	MRT 70	F70L(130)
187	7,5	69	2,2	MRT 70	F70M (115)	120	7,5	107	3,30	MRT 100	F100S (130)
187	7,5	71	2,8	MRT 80	F80S (115)	120	7,5	109	2,00	MRT 80	F80M (130)
140	10	89	0,8	MRT 50	(115)	90	10	140	2,80	MRT 100	F100S (130)
140	10	91	1,2	MRT 60	F60M (115)	90	10	140	0,90	MRT 60	F60L(130)
140	10	93	1,8	MRT 70	F70M (115)	90	10	143	1,50	MRT 80	F80M (130)
140	10	93	2,0	MRT 80	F80S (115)	90	10	143	1,30	MRT 70	F70L(130)
112	12,5	111	1,0	MRT 60	F60M (115)	72	12,5	175	1,40	MRT 80	F80M (130)
112	12,5	114	1,6	MRT 70	F70M (115)	72	12,5	175	1,10	MRT 70	F70L(130)
112	12,5	114	1,9	MRT 80	F80S (115)	72	12,5	177	2,80	MRT 100	F100S (130)
93	15	132	0,9	MRT 60	F60M (115)	60	15	203	1,40	MRT 80	F80M (130)
93	15	132	1,9	MRT 80	F80S (115)	60	15	205	1,00	MRT 70	F70L(130)
93	15	134	1,4	MRT 70	F70M (115)	60	15	208	2,50	MRT 100	F100S (130)
93	15	135	3,4	MRT 100	F100S (130)	45	20	264	1,70	MRT 100	F100S (130)
70	20	172	2,4	MRT 100	F100S (130)	45	20	267	2,60	MRT 120	F120S (130)
70	20	174	1,0	MRT 70	F70M (115)	45	20	271	1,00	MRT 80	F80M (130)
70	20	176	1,3	MRT 80	F80S (115)	36	25	318	1,40	MRT 100	F100S (130)
56	25	207	1,9	MRT 100	F100S (130)	36	25	326	0,80	MRT 80	F80M (130)
56	25	210	0,8	MRT 70	F70M (115)	36	25	330	2,10	MRT 120	F120S (130)
56	25	212	1,1	MRT 80	F80S (115)	30	30	353	0,90	MRT 80	F80M (130)
56	25	215	2,9	MRT 120	F120S (130)	30	30	368	1,50	MRT 100	F100S (130)
47	30	230	1,2	MRT 80	F80S (115)	30	30	377	2,40	MRT 120	F120S (130)
47	30	236	0,8	MRT 70	F70M (115)	23	40	458	1,20	MRT 100	F100S (130)
47	30	239	2,1	MRT 100	F100S (130)	23	40	465	1,80	MRT 120	F120S (130)
47	30	246	3,3	MRT 120	F120S (130)	23	40	497	3,50	MRT 150	F150S (165)
35	40	299	0,9	MRT 80	F80S (115)	18	50	541	0,90	MRT 100	F100S (130)
35	40	299	1,6	MRT 100	F100S (130)	18	50	565	1,40	MRT 120	F120S (130)
35	40	303	2,5	MRT 120	F120S (130)						

Poznámka: U převodovek označených modře dodávaných bez motoru je nutno použít redučnické pouzdro, u zeleně značených převodovek dodávaných bez motoru je nutné upravit hlídel motoru dle průměru ve šneku.

změny vyhrazeny

Tab. 7.4 Výkonové parametry

n_2 [min. ⁻¹]	i	M_2 [Nm]	S_1 [-]	velikost [-]	Standardní mot. příruba
18	50	613	2,40	MRT 150	F150S (165)
15	60	602	0,80	MRT 100	F100S (130)
15	60	611	1,20	MRT 120	F120S (130)
15	60	678	2,10	MRT 150	F150S (165)
13	70	735	3,04	MRT 180	F180S (215)
13	70	746	1,88	MRT 150	F150S (165)
13	70	758	0,98	MRT 120	F120S (130)
11	80	815	1,70	MRT 150	F150S (165)
11	80	815	2,60	MRT 180	F180S (215)
11	80	853	0,80	MRT 120	F120S (130)
9	100	987	1,30	MRT 150	F150S (165)
9	100	1003	2,10	MRT 180	F180S (215)

$P_1=1,5kW$	$n_1=2800$ [min. ⁻¹]	90-2p
47	60	238 2,9 MRP 120 F120M (165)
37	75	283 1,5 MRP 100 F100M (165)
37	75	294 2,3 MRP 120 F120M (165)
31	90	326 1,7 MRP 100 F100M (165)
31	90	335 2,6 MRP 120 F120M (165)
23	120	405 1,3 MRP 100 F100M (165)
23	120	410 2,0 MRP 120 F120M (165)
19	150	483 1,0 MRP 100 F100M (165)
19	150	498 1,5 MRP 120 F120M (165)
16	180	535 0,9 MRP 100 F100M (165)
16	180	544 1,4 MRP 120 F120M (165)
12	240	761 0,9 MRP 120 F120M (165)

$P_1=1,5kW$	$n_1=1400$ [min. ⁻¹]	90-4p
19	75	554 0,9 MRP 100 F100M (165)
19	75	576 1,4 MRP 120 F120M (165)
16	90	639 1,0 MRP 100 F100M (165)
16	90	656 1,6 MRP 120 F120M (165)
12	120	793 0,8 MRP 100 F100M (165)
12	120	805 1,2 MRP 120 F120M (165)
9	150	977 0,9 MRP 120 F120M (165)
8	180	1067 0,8 MRP 120 F120M (165)

$P_1=1,5kW$	$n_1=900$ [min. ⁻¹]	100-8p
12	75	867 1,80 MRP 150 F150M (215)
12	75	878 3,00 MRP 180 F180S (215)
10	90	1014 3,30 MRP 180 F180S (215)
10	90	1054 2,10 MRP 150 F150M (215)
8	120	1298 2,50 MRP 180 F180S (215)
8	120	1316 1,70 MRP 150 F150M (215)
6	150	1511 2,10 MRP 180 F180S (215)
6	150	1623 1,20 MRP 150 F150M (215)

n_2 [min. ⁻¹]	i	M_2 [Nm]	S_1 [-]	velikost [-]	Standardní mot. příruba
5	180	1707	1,80	MRP 180	F180S (215)
5	180	1787	1,00	MRP 150	F150M (215)
4	240	2169	0,80	MRP 150	F150M (215)
4	240	2169	1,30	MRP 180	F180S (215)
3	300	2667	1,00	MRP 180	F180S (215)

$P_1=2,2kW$	$n_1=2800$ [min. ⁻¹]	90-2p
560	5	34 2,7 MRT 60 F60M (115)
560	5	34 1,6 MRT 50 (115)
373	7,5	51 2,0 MRT 60 F60M (115)
373	7,5	51 2,5 MRT 70 F70M (115)
373	7,5	52 3,1 MRT 80 F80S (115)
373	7,5	50 1,1 MRT 50 (115)
280	10	66 0,9 MRT 50 (115)
280	10	68 1,4 MRT 60 F60M (115)
280	10	69 2,0 MRT 70 F70M (115)
280	10	69 2,3 MRT 80 F80S (115)
224	12,5	83 1,1 MRT 60 F60M (115)
224	12,5	84 1,8 MRT 70 F70M (115)
224	12,5	84 2,2 MRT 80 F80S (115)
187	15	98 1,0 MRT 60 F60M (115)
187	15	98 2,1 MRT 80 F80S (115)
187	15	99 1,5 MRT 70 F70M (115)
140	20	128 2,7 MRT 100 F100S (130)
140	20	129 1,1 MRT 70 F70M (115)
140	20	131 1,5 MRT 80 F80S (115)
112	25	154 2,2 MRT 100 F100S (130)
112	25	158 1,2 MRT 80 F80S (115)
112	25	159 3,3 MRT 120 F120S (130)
93	30	171 1,4 MRT 80 F80S (115)
93	30	178 2,4 MRT 100 F100S (130)
70	40	222 1,0 MRT 80 F80S (115)
70	40	222 1,8 MRT 100 F100S (130)
70	40	225 2,8 MRT 120 F120S (130)
56	50	263 1,5 MRT 100 F100S (130)
56	50	274 2,2 MRT 120 F120S (130)
47	60	293 1,3 MRT 100 F100S (130)
47	60	297 1,9 MRT 120 F120S (130)
47	60	329 3,2 MRT 150 F150S (165)
40	70	336 1,0 MRT 100 F100S (130)
40	70	362 2,9 MRT 150 F150S (165)
40	70	368 1,5 MRT 120 F120S (130)
35	80	396 2,7 MRT 150 F150S (165)
35	80	414 1,3 MRT 120 F120S (130)
28	100	495 2,0 MRT 150 F150S (165)

Poznámka: U převodovek označených modře dodávaných bez motoru je nutno použít redukční pouzdro, u zeleně značených převodovek dodávaných bez motoru je nutné upravit hřídel motoru dle průměru ve šneku.

Tab. 7.4 Výkonové parametry

n_2 [min. ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_1 [-]	velikost [-]	Standardní mot. příruba	n_2 [min. ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_1 [-]	velikost [-]	Standardní mot. příruba
$P_e=2,2kW$		$n_1=1400$ [min. ⁻¹]		100-4p		$P_e=2,2kW$		$n_1=900$ [min. ⁻¹]		112-6p	
280	5	68	1,6	MRT 60	F60L(130)	180	5	104	1,2	MRT 60	F60L(130)
280	5	68	2,2	MRT 70	F70L(130)	180	5	105	1,6	MRT 70	F70L(130)
280	5	70	2,7	MRT 80	F80M(130)	180	5	107	2,0	MRT 80	F80M(130)
187	7,5	100	1,2	MRT 60	F60L(130)	120	7,5	154	0,9	MRT 60	F60L(130)
187	7,5	101	1,5	MRT 70	F70L(130)	120	7,5	156	1,1	MRT 70	F70L(130)
187	7,5	102	3,1	MRT 100	F100S(130)	120	7,5	158	2,3	MRT 100	F100S(130)
187	7,5	104	1,9	MRT 80	F80M(130)	120	7,5	159	1,4	MRT 80	F80M(130)
140	10	134	2,6	MRT 100	F100S(130)	90	10	205	1,9	MRT 100	F100S(130)
140	10	134	0,8	MRT 60	F60L(130)	90	10	210	1,0	MRT 80	F80M(130)
140	10	137	1,4	MRT 80	F80M(130)	90	10	210	0,9	MRT 70	F70L(130)
140	10	137	1,2	MRT 70	F70L(130)	90	10	212	3,4	MRT 120	F120S(130)
112	12,5	167	1,3	MRT 80	F80M(130)	72	12,5	257	1,0	MRT 80	F80M(130)
112	12,5	167	1,1	MRT 70	F70L(130)	72	12,5	257	0,8	MRT 70	F70L(130)
112	12,5	169	2,6	MRT 100	F100S(130)	72	12,5	260	1,9	MRT 100	F100S(130)
93	15	194	1,3	MRT 80	F80M(130)	72	12,5	263	2,9	MRT 120	F120S(130)
93	15	196	0,9	MRT 70	F70L(130)	60	15	298	0,9	MRT 80	F80M(130)
93	15	198	2,3	MRT 100	F100S(130)	60	15	305	1,7	MRT 100	F100S(130)
70	20	252	1,6	MRT 100	F100S(130)	60	15	308	2,6	MRT 120	F120S(130)
70	20	255	2,5	MRT 120	F120S(130)	45	20	388	1,2	MRT 100	F100S(130)
70	20	258	0,9	MRT 80	F80M(130)	45	20	392	1,8	MRT 120	F120S(130)
56	25	304	1,3	MRT 100	F100S(130)	45	20	411	3,3	MRT 150	F150S(165)
56	25	311	3,4	MRT 150	F150S(165)	36	25	467	1,0	MRT 100	F100S(130)
56	25	315	2,0	MRT 120	F120S(130)	36	25	479	2,5	MRT 150	F150S(165)
47	30	338	0,8	MRT 80	F80M(130)	36	25	484	1,5	MRT 120	F120S(130)
47	30	351	1,4	MRT 100	F100S(130)	30	30	539	1,0	MRT 100	F100S(130)
47	30	360	2,2	MRT 120	F120S(130)	30	30	553	1,6	MRT 120	F120S(130)
35	40	438	1,1	MRT 100	F100S(130)	30	30	581	2,8	MRT 150	F150S(165)
35	40	444	1,7	MRT 120	F120S(130)	23	40	672	0,8	MRT 100	F100S(130)
35	40	474	3,2	MRT 150	F150S(165)	23	40	682	1,2	MRT 120	F120S(130)
28	50	518	0,9	MRT 100	F100S(130)	23	40	719	3,4	MRT 180	F180S(215)
28	50	540	1,3	MRT 120	F120S(130)	23	40	728	2,4	MRT 150	F150S(165)
28	50	585	2,3	MRT 150	F150S(165)	18	50	829	0,9	MRT 120	F120S(130)
23	60	576	0,8	MRT 100	F100S(130)	18	50	840	2,8	MRT 180	F180S(215)
23	60	585	1,2	MRT 120	F120S(130)	18	50	899	1,7	MRT 150	F150S(165)
23	60	612	3,4	MRT 180	F180S(215)	15	60	896	0,8	MRT 120	F120S(130)
23	60	648	1,9	MRT 150	F150S(165)	15	60	938	2,5	MRT 180	F180S(215)
20	70	704	2,8	MRT 180	F180S(215)	15	60	994	1,4	MRT 150	F150S(165)
20	70	714	1,8	MRT 150	F150S(165)	13	70	1079	2,1	MRT 180	F180S(215)
20	70	725	0,9	MRT 120	F120S(130)	13	70	1095	1,3	MRT 150	F150S(165)
18	80	780	1,6	MRT 150	F150S(165)	11	80	1195	1,2	MRT 150	F150S(165)
18	80	780	2,4	MRT 180	F180S(215)	11	80	1195	1,8	MRT 180	F180S(215)
18	80	816	0,8	MRT 120	F120S(130)	9	100	1447	0,9	MRT 150	F150S(165)
14	100	960	1,2	MRT 150	F150S(165)	9	100	1471	1,4	MRT 180	F180S(215)
14	100	960	2,0	MRT 180	F180S(215)						

Poznámka: U převodovek označených modře dodávaných bez motoru je nutno použít redukční pouzdro, u zeleně značených převodovek dodávaných bez motoru je nutné upravit hřídel motoru dle průměru ve šneku.

změny vyhranzeny

Tab. 7.4 Výkonové parametry

n_1 [min. ⁻¹]	i [-]	M_1 [Nm]	S_1 [-]	velikost [-]	Standardní mot. příruba	n_2 [min. ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_2 [-]	velikost [-]	Standardní mot. příruba
$P_1=2.2\text{kW}$		$n_1=2800$ [min. ⁻¹]			90-2p	280	10	94	1,7	MRT 80	F80M (130)
37	75	414	1,1	MRP 100	F100M (165)	280	10	94	1,5	MRT 70	F70L (130)
37	75	431	1,6	MRP 120	F120M (165)	224	12,5	113	0,8	MRT 60	F60L (130)
31	90	478	1,1	MRP 100	F100M (165)	224	12,5	115	1,6	MRT 80	F80M (130)
31	90	491	1,6	MRP 120	F120M (165)	224	12,5	115	1,3	MRT 70	F70L (130)
23	120	593	0,9	MRP 100	F100M (165)	224	12,5	116	3,2	MRT 100	F100S (130)
23	120	602	1,4	MRP 120	F120M (165)	187	15	134	0,8	MRT 60	F60L (130)
19	150	731	1,0	MRP 120	F120M (165)	187	15	134	1,6	MRT 80	F80M (130)
16	180	798	0,9	MRP 120	F120M (165)	187	15	135	1,1	MRT 70	F70L (130)
$P_1=2.2\text{kW}$		$n_1=1400$ [min. ⁻¹]			100-4p	187	15	137	2,9	MRT 100	F100S (130)
19	75	834	1,7	MRP 150	F150M (215)	140	20	174	2,0	MRT 100	F100S (130)
19	75	845	2,8	MRP 180	F180S (215)	140	20	176	3,0	MRT 120	F120S (130)
16	90	975	3,1	MRP 180	F180S (215)	140	20	178	0,8	MRT 70	F70L (130)
16	90	1014	1,9	MRP 150	F150M (215)	140	20	176	1,1	MRT 80	F80M (130)
12	120	1249	2,3	MRP 180	F180S (215)	112	25	210	1,6	MRT 100	F100S (130)
12	120	1266	1,6	MRP 150	F150M (215)	112	25	217	2,4	MRT 120	F120S (130)
9	150	1454	1,9	MRP 180	F180S (215)	93	30	233	1,0	MRT 80	F80M (130)
9	150	1561	1,1	MRP 150	F150M (215)	93	30	243	1,7	MRT 100	F100S (130)
8	180	1642	1,7	MRP 180	F180S (215)	93	30	249	2,7	MRT 120	F120S (130)
8	180	1719	1,0	MRP 150	F150M (215)	70	40	303	1,3	MRT 100	F100S (130)
6	240	2087	0,8	MRP 150	F150M (215)	70	40	307	2,1	MRT 120	F120S (130)
6	240	2087	1,2	MRP 180	F180S (215)	56	50	358	1,1	MRT 100	F100S (130)
5	300	2566	1,0	MRP 180	F180S (215)	56	50	373	1,6	MRT 120	F120S (130)
$P_1=2.2\text{kW}$		$n_1=900$ [min. ⁻¹]			112-6p	56	50	404	2,8	MRT 150	F150S (165)
12	75	1271	1,2	MRP 150	F150M (215)	47	60	405	1,4	MRT 120	F120S (130)
12	75	1288	2,1	MRP 180	F180S (215)	47	60	448	2,4	MRT 150	F150S (165)
10	90	1487	2,2	MRP 180	F180S (215)	40	70	494	2,1	MRT 150	F150S (165)
10	90	1545	1,4	MRP 150	F150M (215)	35	80	540	1,9	MRT 150	F150S (165)
8	120	1904	1,7	MRP 180	F180S (215)	35	80	540	3,0	MRT 180	F180S (215)
8	120	1930	1,2	MRP 150	F150M (215)	35	80	555	1,0	MRT 120	F120S (130)
6	150	2217	1,4	MRP 180	F180S (215)	28	100	655	2,4	MRT 180	F180S (215)
6	150	2380	0,8	MRP 150	F150M (215)	28	100	675	1,4	MRT 150	F150S (165)
5	180	2504	1,2	MRP 180	F180S (215)	$P_1=3.0\text{kW}$		$n_1=1400$ [min. ⁻¹]			100-4p
4	240	3182	0,9	MRP 180	F180S (215)	280	5	92	1,2	MRT 60	F60L (130)
$P_1=3.0\text{kW}$		$n_1=2800$ [min. ⁻¹]			100-2p	280	5	93	1,6	MRT 70	F70L (130)
560	5	47	2,0	MRT 60	F60L (130)	280	5	95	2,0	MRT 80	F80M (130)
560	5	47	2,6	MRT 70	F70L (130)	187	7,5	137	0,9	MRT 60	F60L (130)
560	5	48	3,3	MRT 80	F80M (130)	187	7,5	138	1,1	MRT 70	F70L (130)
373	7,5	69	1,5	MRT 60	F60L (130)	187	7,5	140	2,3	MRT 100	F100S (130)
373	7,5	70	1,8	MRT 70	F70L (130)	187	7,5	141	1,4	MRT 80	F80M (130)
373	7,5	71	2,3	MRT 80	F80M (130)	140	10	182	1,9	MRT 100	F100S (130)
280	10	92	3,2	MRT 100	F100S (130)	140	10	186	1,0	MRT 80	F80M (130)
280	10	92	1,0	MRT 60	F60L (130)	140	10	186	0,9	MRT 70	F70L (130)
						140	10	188	3,4	MRT 120	F120S (130)
						112	12,5	228	1,0	MRT 80	F80M (130)

Poznámka: U převodovek označených modře dodávaných bez motoru je nutno použít redukční pouzdro, u zeleně značených převodovek dodávaných bez motoru je nutné upravit hřídel motoru dle průměru ve šneku.

Tab. 7.4 Výkonové parametry

n_2 [min. ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_2 [-]	velikost [-]	Standardní mot. příruba	n_2 [min. ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_2 [-]	velikost [-]	Standardní mot. příruba
112	12,5	228	0,8	MRT 70	F70L(130)	45	20	560	2,4	MRT 150	F150S (165)
112	12,5	230	1,9	MRT 100	F100S (130)	36	25	653	1,8	MRT 150	F150S (165)
112	12,5	233	3,0	MRT 120	F120S (130)	36	25	661	3,1	MRT 180	F180M (265)
93	15	264	0,9	MRT 80	F80M (130)	36	25	661	1,1	MRT 120	F120M(165)
93	15	270	1,7	MRT 100	F100S (130)	30	30	735	0,8	MRT 100	F100M(165)
93	15	273	2,6	MRT 120	F120S (130)	30	30	755	1,2	MRT 120	F120M(165)
70	20	344	1,2	MRT 100	F100S (130)	30	30	764	3,3	MRT 180	F180M (265)
70	20	348	1,8	MRT 120	F120S (130)	30	30	793	2,1	MRT 150	F150S (165)
70	20	364	3,3	MRT 150	F150S (165)	23	40	930	0,9	MRT 120	F120M(165)
56	25	414	1,0	MRT 100	F100S (130)	23	40	960	2,5	MRT 180	F180M (265)
56	25	425	2,5	MRT 150	F150S (165)	23	40	993	1,7	MRT 150	F150S (165)
56	25	430	1,5	MRT 120	F120S (130)	18	50	1146	2,1	MRT 180	F180M (265)
47	30	479	1,0	MRT 100	F100S (130)	18	50	1226	1,2	MRT 150	F150S (165)
47	30	491	1,6	MRT 120	F120S (130)	15	60	1280	1,8	MRT 180	F180M (265)
47	30	516	2,9	MRT 150	F150S (165)	15	60	1356	1,0	MRT 150	F150S (165)
35	40	598	0,8	MRT 100	F100S (130)	13	70	1471	1,5	MRT 180	F180M (265)
35	40	606	1,3	MRT 120	F120S (130)	13	70	1493	0,9	MRT 150	F150S (165)
35	40	638	3,5	MRT 180	F180S (215)	11	80	1630	0,9	MRT 150	F150S (165)
35	40	647	2,4	MRT 150	F150S (165)	11	80	1630	1,3	MRT 180	F180M (265)
28	50	737	1,0	MRT 120	F120S (130)	9	100	2006	1,0	MRT 180	F180M (265)
28	50	747	2,8	MRT 180	F180S (215)						
28	50	798	1,7	MRT 150	F150S (165)						
23	60	798	0,9	MRT 120	F120S (130)						
23	60	835	2,5	MRT 180	F180S (215)						
23	60	884	1,4	MRT 150	F150S (165)						
20	70	960	2,1	MRT 180	F180S (215)						
20	70	974	1,3	MRT 150	F150S (165)						
18	80	1064	1,2	MRT 150	F150S (165)						
18	80	1064	1,8	MRT 180	F180S (215)						
14	100	1310	0,9	MRT 150	F150S (165)						
14	100	1310	1,4	MRT 180	F180S (215)						
$P_1=3,0\text{kW}$		$n_1=900$ [min. ⁻¹]		132-6p		$P_1=3,0\text{kW}$		$n_1=2800$ [min. ⁻¹]		100-2p	
180	5	146	1,4	MRT 80	F80L(165)	37	75	580	2,0	MRP 150	F150M (215)
120	7,5	215	1,7	MRT 100	F100M(165)	37	75	587	3,4	MRP 180	F180S (215)
120	7,5	217	1,0	MRT 80	F80L(165)	31	90	705	2,3	MRP 150	F150M (215)
120	7,5	220	2,7	MRT 120	F120M(165)	23	120	869	2,8	MRP 180	F180S (215)
90	10	280	1,4	MRT 100	F100M(165)	23	120	880	1,9	MRP 150	F150M (215)
90	10	290	2,5	MRT 120	F120M(165)	19	150	1011	2,3	MRP 180	F180S (215)
72	12,5	354	1,4	MRT 100	F100M(165)	19	150	1086	1,3	MRP 150	F150M (215)
72	12,5	358	2,2	MRT 120	F120M(165)	16	180	1142	2,0	MRP 180	F180S (215)
60	15	415	1,2	MRT 100	F100M(165)	16	180	1196	1,2	MRP 150	F150M (215)
60	15	420	3,2	MRT 150	F150S (165)	12	240	1452	0,9	MRP 150	F150M (215)
60	15	420	1,9	MRT 120	F120M(165)	12	240	1452	1,4	MRP 180	F180S (215)
45	20	528	0,9	MRT 100	F100M(165)	9	300	1785	1,2	MRP 180	F180S (215)
45	20	535	1,3	MRT 120	F120M(165)						
$P_1=3,0\text{kW}$		$n_1=900$ [min. ⁻¹]		132-6p		$P_1=3,0\text{kW}$		$n_1=1400$ [min. ⁻¹]		100-4p	
19	75	1137	1,2	MRP 150	F150M (215)	19	75	1152	2,1	MRP 180	F180S (215)
16	90	1330	2,2	MRP 180	F180S (215)	16	90	1382	1,4	MRP 150	F150M (215)
16	90	1382	1,4	MRP 150	F150M (215)	12	120	1703	1,7	MRP 180	F180S (215)
12	120	1703	1,7	MRP 180	F180S (215)	12	120	1726	1,2	MRP 150	F150M (215)
9	150	1983	1,4	MRP 180	F180S (215)	9	150	2129	0,8	MRP 150	F150M (215)
9	150	2129	0,8	MRP 150	F150M (215)	8	180	2240	1,2	MRP 180	F180S (215)
8	180	2240	1,2	MRP 180	F180S (215)	6	240	2846	0,9	MRP 180	F180S (215)
6	240	2846	0,9	MRP 180	F180S (215)						

Poznámka: U převodovek označených modře dodávaných bez motoru je nutné použít redukční pouzdro, u zeleně značených převodovek dodávaných bez motoru je nutné upravit hřídel motoru dle průměru ve šneku.

změny vyhrazeny

Tab. 7.4 Výkonové parametry

n_n [min. ⁻¹]	i [-]	M_e [Nm]	S_e [-]	velikost [-]	Standardní mol. příruba	n_n [min. ⁻¹]	i [-]	M_e [Nm]	S_e [-]	velikost [-]	Standardní mol. příruba
$P_1=4,0\text{kW}$		$n_1=2800$ [min. ⁻¹]		112-2p		$P_1=4,0\text{kW}$		$n_1=1400$ [min. ⁻¹]		112-4p	
560	5	62	1,5	MRT 60	F60L(130)	280	5	123	0,9	MRT 60	F60L(130)
560	5	63	2,0	MRT 70	F70L(130)	280	5	124	1,2	MRT 70	F70L(130)
560	5	64	2,5	MRT 80	F80M(130)	280	5	127	1,5	MRT 80	F80M(130)
373	7,5	92	1,1	MRT 60	F60L(130)	187	7,5	184	0,8	MRT 70	F70L(130)
373	7,5	93	1,4	MRT 70	F70L(130)	187	7,5	186	1,7	MRT 100	F100S(130)
373	7,5	94	2,9	MRT 100	F100S(130)	187	7,5	188	1,0	MRT 80	F80M(130)
373	7,5	95	1,7	MRT 80	F80M(130)	187	7,5	190	2,8	MRT 120	F120S(130)
280	10	123	2,4	MRT 100	F100S(130)	140	10	243	1,4	MRT 100	F100S(130)
280	10	123	0,8	MRT 60	F60L(130)	140	10	248	0,8	MRT 80	F80M(130)
280	10	126	1,1	MRT 70	F70L(130)	140	10	251	2,5	MRT 120	F120S(130)
280	10	126	1,3	MRT 80	F80M(130)	112	12,5	307	1,4	MRT 100	F100S(130)
227	12,5	154	1,0	MRT 70	F70L(130)	112	12,5	310	2,2	MRT 120	F120S(130)
224	12,5	154	1,2	MRT 80	F80M(130)	93	15	360	1,3	MRT 100	F100S(130)
224	12,5	155	2,4	MRT 100	F100S(130)	93	15	364	2,0	MRT 120	F120S(130)
187	15	178	1,2	MRT 80	F80M(130)	93	15	364	3,3	MRT 150	F150S(165)
187	15	180	0,8	MRT 70	F70L(130)	70	20	458	0,9	MRT 100	F100S(130)
187	15	182	2,1	MRT 100	F100S(130)	70	20	464	1,4	MRT 120	F120S(130)
187	15	184	3,3	MRT 120	F120S(130)	70	20	486	2,5	MRT 150	F150S(165)
140	20	232	1,5	MRT 100	F100S(130)	56	25	566	1,9	MRT 150	F150S(165)
140	20	235	2,3	MRT 120	F120S(130)	56	25	573	1,1	MRT 120	F120S(130)
140	20	237	0,8	MRT 80	F80M(130)	56	25	573	3,2	MRT 180	F180S(215)
140	20	246	4,1	MRT 150	F150S(165)	47	30	655	1,2	MRT 120	F120S(130)
112	25	280	1,2	MRT 100	F100S(130)	47	30	663	3,4	MRT 180	F180S(215)
112	25	287	3,1	MRT 150	F150S(165)	47	30	688	2,2	MRT 150	F150S(165)
112	25	290	1,8	MRT 120	F120S(130)	35	40	808	0,9	MRT 120	F120S(130)
93	30	323	1,3	MRT 100	F100S(130)	35	40	851	2,6	MRT 180	F180S(215)
93	30	332	2,1	MRT 120	F120S(130)	35	40	862	1,8	MRT 150	F150S(165)
70	40	404	1,0	MRT 100	F100S(130)	28	50	996	2,1	MRT 180	F180S(215)
70	40	409	1,8	MRT 120	F120S(130)	28	50	1064	1,3	MRT 150	F150S(165)
70	40	437	3,0	MRT 150	F150S(165)	23	60	1113	1,9	MRT 180	F180S(215)
56	50	498	1,2	MRT 120	F120S(130)	23	60	1179	1,1	MRT 150	F150S(165)
56	50	505	3,5	MRT 180	F180S(215)	20	70	1280	1,6	MRT 180	F180S(215)
56	50	539	2,1	MRT 150	F150S(165)	20	70	1299	1,0	MRT 150	F150S(165)
47	60	540	1,1	MRT 120	F120S(130)	18	80	1419	0,9	MRT 150	F150S(165)
47	60	565	3,1	MRT 180	F180S(215)	18	80	1419	1,3	MRT 180	F180S(215)
47	60	598	1,8	MRT 150	F150S(165)	14	100	1746	1,1	MRT 180	F180S(215)
40	70	649	2,6	MRT 180	F180S(215)	$P_1=4,0\text{kW}$		$n_1=900$ [min. ⁻¹]		132-6p	
40	70	659	1,6	MRT 150	F150S(165)	180	5	195	1,1	MRT 80	F80M(130)
40	70	669	0,8	MRT 120	F120S(130)	120	7,5	287	1,2	MRT 100	F100M(165)
35	80	720	1,5	MRT 150	F150S(165)	120	7,5	290	0,8	MRT 80	F80M(130)
35	80	720	2,2	MRT 180	F180S(215)	120	7,5	293	2,1	MRT 120	F120M(165)
28	100	887	1,8	MRT 180	F180S(215)	90	10	374	1,0	MRT 100	F100M(165)
28	100	900	1,1	MRT 150	F150S(165)	90	10	382	3,3	MRT 150	F150S(165)
						90	10	386	1,9	MRT 120	F120M(165)

Poznámka: U převodovek označených modře dodávaných bez motoru je nutno použít redukční pouzdro, u zeleně značených převodovek dodávaných bez motoru je nutné upravit hřídel motoru dle průměru ve šneku.

Tab. 7.4 Výkonové parametry

n_1 [min. ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_1 [-]	velikost [-]	Standardní mot. příruba	n_2 [min. ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_1 [-]	velikost [-]	Standardní mot. příruba
72	12,5	472	1,0	MRT 100	F100M(165)	9	150	2644	1,1	MRP 180	F180S (215)
72	12,5	478	2,9	MRT 150	F150S (165)	8	180	2986	0,9	MRP 180	F180S (215)
72	12,5	478	1,6	MRT 120	F120M(165)						
60	15	554	0,9	MRT 100	F100M(165)						
60	15	560	2,4	MRT 150	F150S (165)						
60	15	560	1,4	MRT 120	F120M(165)						
45	20	713	1,0	MRT 120	F120M(165)						
45	20	739	3,1	MRT 180	F180M (265)						
45	20	747	1,8	MRT 150	F150S (165)						
36	25	870	1,4	MRT 150	F150S (165)						
36	25	881	2,3	MRT 180	F180M (265)						
36	25	881	0,8	MRT 120	F120M(165)						
30	30	1006	0,9	MRT 120	F120M(165)						
30	30	1019	2,5	MRT 180	F180M (265)						
30	30	1057	1,6	MRT 150	F150S (165)						
23	40	1307	1,9	MRT 180	F180M (265)						
23	40	1324	1,3	MRT 150	F150S (165)						
18	50	1528	1,5	MRT 180	F180M (265)						
18	50	1634	0,9	MRT 150	F150S (165)						
15	60	1706	1,4	MRT 180	F180M (265)						
15	60	1808	0,8	MRT 150	F150S (165)						
13	70	1961	1,1	MRT 180	F180M (265)						
11	80	2173	1,0	MRT 180	F180M (265)						
9	100	2674	0,8	MRT 180	F180M (265)						

$P_1=4,0kW$	$n_1=2800$ [min. ⁻¹]	112-2p			
37	75	773	1,5	MRP 150	F150M (215)
37	75	783	2,5	MRP 180	F180S (215)
31	90	904	2,7	MRP 180	F180S (215)
31	90	940	1,7	MRP 150	F150M (215)
23	120	1158	2,1	MRP 180	F180S (215)
23	120	1174	1,4	MRP 150	F150M (215)
19	150	1348	1,7	MRP 180	F180S (215)
19	150	1448	1,0	MRP 150	F150M (215)
16	180	1523	1,5	MRP 180	F180S (215)
16	180	1594	0,9	MRP 150	F150M (215)
12	240	1935	1,1	MRP 180	F180S (215)
9	300	2380	0,9	MRP 180	F180S (215)

$P_1=4,0kW$	$n_1=1400$ [min. ⁻¹]	112-4p			
19	75	1516	0,9	MRP 150	F150M (215)
19	75	1536	1,6	MRP 180	F180S (215)
16	90	1773	1,7	MRP 180	F180S (215)
16	90	1843	1,1	MRP 150	F150M (215)
12	120	2271	1,3	MRP 180	F180S (215)
12	120	2302	0,9	MRP 150	F150M (215)

$P_1=5,5kW$	$n_1=2800$ [min. ⁻¹]	132-2p			
560	5	88	1,8	MRT 80	F80M(130)
373	7,5	129	2,1	MRT 100	F100M(165)
373	7,5	131	1,3	MRT 80	F80M(130)
373	7,5	132	3,4	MRT 120	F120M(165)
280	10	169	1,7	MRT 100	F100M(165)
280	10	173	0,9	MRT 80	F80M(130)
280	10	175	3,1	MRT 120	F120M(165)
224	12,5	211	0,9	MRT 80	F80M(130)
224	12,5	213	1,7	MRT 100	F100M(165)
224	12,5	216	2,7	MRT 120	F120M(165)
197	15	250	1,6	MRT 100	F100M(165)
187	15	245	0,9	MRT 80	F80M(130)
187	15	253	2,4	MRT 120	F120M(165)
140	20	319	1,1	MRT 100	F100M(165)
140	20	323	1,6	MRT 120	F120M(165)
140	20	338	3,0	MRT 150	F150S (165)
112	25	385	0,9	MRT 100	F100M(165)
112	25	394	2,3	MRT 150	F150S (165)
112	25	399	1,3	MRT 120	F120M(165)
93	30	445	0,9	MRT 100	F100M(165)
93	30	456	1,5	MRT 120	F120M(165)
93	30	478	2,6	MRT 150	F150S (165)
70	40	563	1,1	MRT 120	F120M(165)
70	40	593	3,1	MRT 180	F180M (265)
70	40	600	2,2	MRT 150	F150S (165)
56	50	685	0,9	MRT 120	F120M(165)
56	50	694	2,6	MRT 180	F180M (265)
56	50	741	1,5	MRT 150	F150S (165)
47	60	743	0,8	MRT 120	F120M(165)
47	60	777	2,3	MRT 180	F180M (265)
47	60	822	1,3	MRT 150	F150S (165)
40	70	893	1,9	MRT 180	F180M (265)
40	70	906	1,2	MRT 150	F150S (165)
35	80	990	1,1	MRT 150	F150S (165)
35	80	990	1,6	MRT 180	F180M (265)
28	100	1219	1,3	MRT 180	F180M (265)

$P_1=5,5kW$	$n_1=1400$ [min. ⁻¹]	132-4p			
280	5	175	1,1	MRT 80	F80M(130)
187	7,5	256	1,2	MRT 100	F100M(165)
187	7,5	259	0,8	MRT 80	F80M(130)
187	7,5	262	2,1	MRT 120	F120M(165)

Poznámka: U převodovek označených modře dodávaných bez motoru je nutno použít redukční pouzdro, u zeleně značených převodovek dodávaných bez motoru je nutné upravit hřídel motoru dle průměru ve šneku.

změny vyhrazeny

Tab. 7.4 Výkonové parametry

n_1 [min. ⁻¹]	i [—]	M_2 [Nm]	S_1 [—]	velikost [—]	Standardní mot. příruba
140	10	334	1,0	MRT 100	F100M(165)
140	10	341	3,3	MRT 150	F150S (165)
140	10	345	1,9	MRT 120	F120M(165)
112	12,5	422	1,0	MRT 100	F100M(165)
112	12,5	427	2,9	MRT 150	F150S (165)
112	12,5	427	1,6	MRT 120	F120M(165)
93	15	495	0,9	MRT 100	F100M(165)
93	15	501	2,4	MRT 150	F150S (165)
93	15	501	1,4	MRT 120	F120M(165)
70	20	638	1,0	MRT 120	F120M(165)
70	20	660	3,1	MRT 180	F180M (265)
70	20	668	1,8	MRT 150	F150S (165)
56	25	778	1,4	MRT 150	F150S (165)
56	25	788	2,3	MRT 180	F180M (265)
56	25	788	0,8	MRT 120	F120M(165)
47	30	900	0,9	MRT 120	F120M(165)
47	30	912	2,5	MRT 180	F180M (265)
47	30	945	1,6	MRT 150	F150S (165)
35	40	1170	1,9	MRT 180	F180M (265)
35	40	1185	1,3	MRT 150	F150S (165)
28	50	1369	1,5	MRT 180	F180M (265)
28	50	1463	0,9	MRT 150	F150S (165)
23	60	1530	1,4	MRT 180	F180M (265)
23	60	1620	0,8	MRT 150	F150S (165)
20	70	1760	1,1	MRT 180	F180M (265)
18	80	1950	1,0	MRT 180	F180M (265)
14	100	2401	0,8	MRT 180	F180M (265)

P ₁ =5,5kW		n ₁ =900 [min. ⁻¹]			132-6p
180	5	269	0,8	MRT 80	F80M(130)
120	7,5	394	0,9	MRT 100	F100M(165)
120	7,5	403	3,0	MRT 150	F150S (165)
120	7,5	403	1,5	MRT 120	F120M(165)
90	10	514	0,8	MRT 100	F100M(165)
90	10	525	2,4	MRT 150	F150S (165)
90	10	525	4,0	MRT 180	F180M (265)
90	10	531	1,3	MRT 120	F120M(165)
72	12,5	649	3,3	MRT 180	F180M (265)
72	12,5	649	0,8	MRT 100	F100M(165)
72	12,5	656	1,2	MRT 120	F120M(165)
72	12,5	657	2,1	MRT 150	F150S (165)
60	15	753	2,9	MRT 180	F180M (265)
60	15	770	1,8	MRT 150	F150S (165)
60	15	770	1,0	MRT 120	F120M(165)
45	20	1015	2,2	MRT 180	F180M (265)
45	20	1027	1,3	MRT 150	F150S (165)

n_1 [min. ⁻¹]	i [—]	M_2 [Nm]	S_1 [—]	velikost [—]	Standardní mot. příruba
36	25	1196	1,0	MRT 150	F150S (165)
36	25	1211	1,7	MRT 180	F180M (265)
30	30	1401	1,8	MRT 180	F180M (265)
30	30	1453	1,1	MRT 150	F150S (165)
23	40	1798	1,4	MRT 180	F180M (265)
23	40	1821	0,9	MRT 150	F150S (165)
18	50	2101	1,1	MRT 180	F180M (265)
15	60	2346	1,0	MRT 180	F180M (265)
13	70	2696	0,8	MRT 180	F180M (265)

P ₁ =7,5kW		n ₁ =2800 [min.°]			132-2p
560	5	120	1.3	MRT 80	F80M(130)
373	7.5	177	1.5	MRT 100	F100M(165)
373	7.5	178	0.9	MRT 80	F80M(130)
373	7.5	180	2.5	MRT 120	F120M(165)
280	10	230	1.3	MRT 100	F100M(165)
280	10	238	2.3	MRT 120	F120M(165)
224	12.5	291	1.3	MRT 100	F100M(165)
224	12.5	294	3.5	MRT 150	F150S (165)
224	12.5	294	2.0	MRT 120	F120M(165)
187	15	342	1.1	MRT 100	F100M(165)
187	15	345	1.8	MRT 120	F120M(165)
187	15	345	3.0	MRT 150	F150S (165)
140	20	435	0.8	MRT 100	F100M(165)
140	20	440	1.2	MRT 120	F120M(165)
140	20	460	2.2	MRT 150	F150S (165)
112	25	537	1.7	MRT 150	F150S (165)
112	25	544	2.8	MRT 180	F180M (265)
112	25	544	1.0	MRT 120	F120M(165)
93	30	622	1.1	MRT 120	F120M(165)
93	30	629	3.0	MRT 180	F180M (265)
93	30	652	1.9	MRT 150	F150S (165)
70	40	767	0.8	MRT 120	F120M(165)
70	40	808	2.3	MRT 180	F180M (265)
70	40	819	1.6	MRT 150	F150S (165)
56	50	946	1.9	MRT 180	F180M (265)
56	50	1010	1.1	MRT 150	F150S (165)
47	60	1059	1.7	MRT 180	F180M (265)
40	70	1218	1.4	MRT 180	F180M (265)
35	80	1351	1.2	MRT 180	F180M (265)
28	100	1663	1.0	MRT 180	F180M (265)

P ₁ =7,5kW		n ₁ =1400 [min. ⁻¹]			132-4p
280	5	238	0,8	MRT 80	F80M(130)
187	7,5	349	0,9	MRT 100	F100M(165)
187	7,5	357	1,5	MRT 120	F120M(165)

Poznámka: U převodovek označených modře dodávaných bez motoru je nutno použít redukční pouzdro, u zeleně značených převodovek dodávaných bez motoru je nutné upravit hřídel motoru dle průměru ve šneku.

Tab. 7.4 Výkonové parametry

n_p [min. ⁻¹]	i [$^{\circ}$]	M_2 [Nm]	S_y [$^{\circ}$]	veiklost [m^2/s]	Standardni mot. pripora
187	7,5	357	3,0	MRT 150	F150S (165)
140	10	455	0,8	MRT 100	F100M(165)
140	10	466	2,4	MRT 150	F150S (165)
140	10	471	1,4	MRT 120	F120M(165)
112	12,5	576	3,3	MRT 180	F180M (265)
112	12,5	576	0,8	MRT 100	F100M(165)
112	12,5	582	2,1	MRT 150	F150S (165)
112	12,5	582	1,2	MRT 120	F120M(165)
93	15	668	3,0	MRT 180	F180M (265)
93	15	683	1,8	MRT 150	F150S (165)
93	15	683	1,1	MRT 120	F120M(165)
70	20	900	2,3	MRT 180	F180M (265)
70	20	911	1,3	MRT 150	F150S (165)
56	25	1062	1,0	MRT 150	F150S (165)
56	25	1074	1,7	MRT 180	F180M (265)
47	30	1243	1,8	MRT 180	F180M (265)
47	30	1289	1,1	MRT 150	F150S (165)
35	40	1596	1,4	MRT 180	F180M (265)
35	40	1617	1,0	MRT 150	F150S (165)
28	50	1867	1,1	MRT 180	F180M (265)
23	60	2087	1,0	MRT 180	F180M (265)
20	70	2399	0,8	MRT 180	F180M (265)

P _e =7,5kW		n _e =900 [min. ⁻¹]			160-6p
120	7,5	549	3,4	MRT 180	F180L (300)
90	10	716	2,9	MRT 180	F180L (300)
72	12,5	885	2,4	MRT 180	F180L (300)
60	15	1027	2,2	MRT 180	F180L (300)
45	20	1385	1,6	MRT 180	F180L (300)
36	25	1651	1,2	MRT 180	F180L (300)
30	30	1910	1,3	MRT 180	F180L (300)
23	40	2451	1,0	MRT 180	F180L (300)
18	50	2665	0,8	MRT 180	F180L (300)

P ₁ =11,0kW		n ₁ =2800 [min. ⁻¹]			160-2p
187	15	495	3,4	MRT 180	F180L (300)
140	20	668	2,6	MRT 180	F180L (300)
112	25	797	1,9	MRT 180	F180L (300)
93	30	923	2,1	MRT 180	F180L (300)
70	40	1186	1,6	MRT 180	F180L (300)
56	50	1388	1,3	MRT 180	F180L (300)
47	60	1553	1,1	MRT 180	F180L (300)
40	70	1786	0,9	MRT 180	F180L (300)

n_n [min. ⁻¹]	i [-]	M_2 [Nm]	S_1 [-]	velikost [-]	Standardni mot. pripraba
$P_1=11,0kW$		$n_1=1400$ [min. ⁻¹]			160-4p
187	7,5	523	3,2	MRT 180	F180L (300)
140	10	683	2,7	MRT 180	F180L (300)
112	12,5	844	2,2	MRT 180	F180L (300)
93	15	979	2,0	MRT 180	F180L (300)
70	20	1321	1,5	MRT 180	F180L (300)
56	25	1576	1,2	MRT 180	F180L (300)
47	30	1823	1,2	MRT 180	F180L (300)
35	40	2341	0,9	MRT 180	F180L (300)
28	50	2739	0,8	MRT 180	F180L (300)

P ₁ =11.0kW		n ₁ =900 [min. ⁻¹]		T60-6p	
120	7,5	805	2,3	MRT 180	F180L (300)
90	10	1051	2,0	MRT 180	F180L (300)
72	12,5	1299	1,6	MRT 180	F180L (300)
60	15	1506	1,5	MRT 180	F180L (300)
45	20	2031	1,1	MRT 180	F180L (300)
36	25	2422	0,8	MRT 180	F180L (300)
30	30	2801	0,9	MRT 180	F180L (300)

P ₁ =15,0kW		n ₁ =2800 [min. ⁻¹]			160-2p
280	10	471	3,3	MRT 180	F180L (300)
224	12,5	582	2,7	MRT 180	F180L (300)
187	15	675	2,5	MRT 180	F180L (300)
140	20	911	1,9	MRT 180	F180L (300)
112	25	1087	1,4	MRT 180	F180L (300)
93	30	1259	1,5	MRT 180	F180L (300)
70	40	1617	1,2	MRT 180	F180L (300)

P ₁ =15.0kW		n ₁ =1400 [min. ⁻¹]			160-4p
187	7,5	714	2,4	MRT 180	F180L (300)
140	10	931	2,0	MRT 180	F180L (300)
112	12,5	1151	1,6	MRT 180	F180L (300)
93	15	1335	1,5	MRT 180	F180L (300)
70	20	1801	1,1	MRT 180	F180L (300)
56	25	2149	0,8	MRT 180	F180L (300)
47	30	2486	0,9	MRT 180	F180L (300)

Poznámka: U převodovek označených modře dodávaných bez motoru je nutno použít redukční pouzdro, u zeleně značených převodovek dodávaných bez motoru je nutné upravit hřídel motoru dle průměru ve šneku.

změny vyřazení

8. KOMBINACE PŘEVODOVEK A ELEKTROMOTORŮ DLE VÝKONŮ

V následující tabulce jsou pro jednotlivé převodové poměry uvedeny velikosti největších možných standardních elektromotorů.

Tab. 8.1 Kombinace převodovek a elektromotorů

	i=5	i=7,5	i=10	i=12,5	i=15	i=20	i=25	i=30	i=40	i=50	i=60	i=70	i=80	i=100
MRT 30A	63-4p	63-4p	63-4p	63-4p	63-4p	63-4p	63-4p	63-4p	63-4p	56-4p	56-4p	56-4p	56-4p	56-4p
MRT 40A	71-4p	71-4p	71-4p	71-4p	71-4p	71-4p	71-4p	71-4p	63-4p	63-4p	63-4p	63-4p	63-4p	63-4p
MRT 50A	80-4p	80-4p	80-4p	80-4p	80-4p	80-4p	71-4p	71-4p	71-4p	71-4p	71-4p	63-4p	63-4p	63-4p
MRT 60A	90-4p	90-4p	90-4p	90-4p	90-4p	80-4p	80-4p	80-4p	80-4p	80-4p	80-4p	80-4p	80-4p	80-4p
MRT 70A	90-4p	90-4p	90-4p	90-4p	90-4p	90-4p	90-4p	90-4p	80-4p	80-4p	80-4p	80-4p	71-4p	71-4p
MRT 80A	112-4p	112-4p	112-4p	100-4p	100-4p	90-4p	90-4p	90-4p	90-4p	80-4p	80-4p	80-4p	80-4p	80-4p
MRT 100A		112-4p	112-4p	112-4p	112-4p	112-4p	112-4p	112-4p	100-4p	90-4p	90-4p	90-4p	90-4p	80-4p
MRT 120A		112-4p	112-4p	112-4p	112-4p	112-4p	112-4p	112-4p	112-4p	100-4p	100-4p	100-4p	90-4p	90-4p
MRT 150A		132-4p	132-4p	132-4p	132-4p	132-4p	132-4p	132-4p	132-4p	112-4p	112-4p	112-4p	112-4p	100-4p
MRT 180A		160-4p	160-4p	160-4p	160-4p	160-4p	160-4p	160-4p	132-4p	132-4p	132-4p	132-4p	112-4p	112-4p

	i=5	i=7,5	i=10	i=12,5	i=15	i=20	i=25	i=30	i=40	i=50	i=60	i=70	i=80	i=100
MRT 30A	63-6p	63-6p	63-6p	63-6p	63-6p	63-6p	63-6p	63-6p	63-6p	63-6p	63-6p	63-6p	63-6p	63-6p
MRT 40A	71-6p	71-6p	71-6p	71-6p	71-6p	71-6p	71-6p	71-6p	63-6p	63-6p	63-6p	63-6p	63-6p	63-6p
MRT 50A	80-6p	80-6p	80-6p	80-6p	80-6p	80-6p	80-6p	80-6p	71-6p	71-6p	71-6p	63-6p	63-6p	63-6p
MRT 60A	90-6p	90-6p	90-6p	90-6p	90-6p	80-6p	80-6p	80-6p	80-6p	80-6p	71-6p	71-6p	71-6p	71-6p
MRT 70A	90-6p	90-6p	90-6p	90-6p	90-6p	90-6p	90-6p	80-6p	80-6p	80-6p	80-6p	80-6p	71-6p	71-6p
MRT 80A	112-6p	112-6p	112-6p	100-6p	100-6p	90-6p	90-6p	90-6p	90-6p	90-6p	80-6p	80-6p	80-6p	80-6p
MRT 100A		112-6p	112-6p	112-6p	112-6p	112-6p	112-6p	112-6p	100-6p	90-6p	90-6p	90-6p	90-6p	80-6p
MRT 120A		112-6p	112-6p	112-6p	112-6p	112-6p	112-6p	112-6p	112-6p	100-6p	100-6p	100-6p	90-6p	90-6p
MRT 150A		132-6p	132-6p	132-6p	132-6p	132-6p	132-6p	132-6p	132-6p	112-6p	112-6p	112-6p	112-6p	100-6p
MRT 180A		160-6p	160-6p	160-6p	160-6p	160-6p	160-6p	160-6p	160-6p	132-6p	132-6p	132-6p	112-6p	112-6p

	i=75	i=90	i=120	i=150	i=180	i=210	i=240	i=300
MRP 40A	63-4p	63-4p	63-4p	56-4p	56-4p	56-4p	56-4p	56-4p
MRP 50A	63-4p	63-4p	63-4p	63-4p	63-4p	56-4p	56-4p	56-4p
MRP 60A	71-4p	71-4p	71-4p	71-4p	63-4p	63-4p	63-4p	63-4p
MRP 70A	71-4p	71-4p	71-4p	71-4p	71-4p	71-4p	63-4p	63-4p
MRP 80A	71-4p	71-4p	71-4p	71-4p	71-4p	71-4p	71-4p	71-4p
MRP 100A	90-4p	90-4p	90-4p	90-4p	80-4p		80-4p	71-4p
MRP 120A	90-4p	90-4p	90-4p	90-4p	90-4p		90-4p	80-4p
MRP 150A	112-4p	112-4p	112-4p	112-4p	100-4p		100-4p	90-4p
MRP 180A	112-4p	112-4p	112-4p	112-4p	112-4p		112-4p	100-4p

	i=75	i=90	i=120	i=150	i=180	i=210	i=240	i=300
MRP 40A	63-6p	63-6p	63-6p	63-6p	63-6p	63-6p	63-6p	63-6p
MRP 50A	63-6p	63-6p	63-6p	63-6p	63-6p	63-6p	63-6p	63-6p
MRP 60A	71-6p	71-6p	71-6p	71-6p	63-6p	63-6p	63-6p	63-6p
MRP 70A	71-6p	71-6p	71-6p	71-6p	71-6p	71-6p	63-6p	63-6p
MRP 80A	71-6p	71-6p	71-6p	71-6p	71-6p	71-6p	71-6p	71-6p
MRP 100A	90-6p	90-6p	90-6p	90-6p	90-6p		80-6p	80-6p
MRP 120A	90-6p	90-6p	90-6p	90-6p	90-6p		80-6p	80-6p
MRP 150A	100-6p	100-6p	100-6p	100-6p	100-6p		100-6p	90-6p
MRP 180A	112-6p	112-6p	112-6p	112-6p	112-6p		100-6p	100-6p

Legenda:

0,06kW	0,09kW	0,12kW	0,18kW	0,25kW	0,37kW	0,55kW	0,75kW	1,1kW	1,5kW	2,2kW	3kW	4kW	5,5kW	7,5kW	11kW	15kW
56-4p	56-4p	63-4p	63-4p	71-4p	71-4p	80-4p	80-4p	90-4p	90-4p	100-4p	112-4p	112-4p	132-4p	132-4p	160-4p	160-4p
63-6p	63-6p	63-6p	71-6p	71-6p	80-6p	80-6p	90-6p	90-6p	100-6p	112-6p	112-6p	132-6p	132-6p	160-6p	160-6p	

9. ROZMĚRY MOTOROVÝCH PŘÍRUB PŘEVODOVEK

Tab. 9.1 Rozměry



Označení	M	N H7	P	S
F 65	65	50	80	5,5
F 75	75	60	90	5,5
F 85	85	70	105	6,6
F 100	100	80	120	6,6
F 115	115	95	140	10
F 130	130	110	160	10
F 165	165	130	200	12
F 215	215	180	250	15
F 265	265	230	300	15


Tab. 9.2 Použití motorových přírub

	F 65	F 75	F 85	F 100	F 115	F 130	F 165	F 215	F 265	F 300
MRT 30A	●									
MRT 40A	●	●	●	●						
MRT 50A		●	●	●	○	○				
MRT 60A				●	●	●				
MRT 70A				●	●	●				
MRT 80A				○	●	●	●			
MRT 100A						●	●	●		
MRT 120A						●	●	●	●	
MRT 150A							●	●	●	●
MRT 180A							●	●	●	●
MRP 40A				●						
MRP 50A				●						
MRP 60A					●					
MRP 70A					●	●				
MRP 80A						●				
MRP 100A							●			
MRP 120A							●	●		
MRP 150A								●	●	
MRP 180A								●	●	

Legenda: ● Standardní příruba ○ Nestandardní příruba

10. ROZMĚRY OTVORŮ ŠNEKOVÝCH HŘÍDELÍ

Tab. 10.1 Rozměry



Velikost IEC motoru	∅ D E7	E P9	F
56	9	3	10,4
63	11	4	12,8
71	14	5	16,3
80	19	6	21,8
90	24	8	27,3
100	28	8	31,3
112	28	8	31,3
132	38	10	41,3
160	42	12	45,3

Tab. 10.2 Přifazení IEC motorů k převodovkám

Velikost >>	56	63	71	80	90	100	112	132	160
∅ hřídele >>	9	11	14	19	24	28	28	38	42
MRT 30A	●	●							
MRT 40A	●	●	●						
MRT 50A		●	●	●					
MRT 60A			●	●	●				
MRT 70A			●	●	●				
MRT 80A				●	●	●			
MRT 100A				●	●	●	●		
MRT 120A					●	●	●	●	
MRT 150A						●	●	●	●
MRT 180A						●	●	●	●
MRP 40A	●	●							
MRP 50A	●	●							
MRP 60A		●	●						
MRP 70A		●	●						
MRP 80A			●						
MRP 100A				●	●				
MRP 120A				●	●				
MRP 150A						●	●		
MRP 180A						●	●		

11. KOMBINACE VELIKOSTÍ IEC MOTORŮ A PŘEVODOVEK

Tab. 11.1

motor	56		63		71		80		90		100		112		125		132	
	d. hřídele	IEC	B14A	B14B	B5	B14A	B14B	B5	B14A	B14B	B5	B14A	B14B	B5	B14A	B14B	B5	B14A
rozst. přír.	M=65	M=65	M=100	M=100	M=115	M=85	M=115	M=130	M=100	M=130	M=165	M=115	M=130	M=165	M=130	M=165	M=130	M=165
MRT 30A	F30S		F30M															
MRT 40A	F40M	F40S	F40L	F40S	F40L	F40M												
MRT 50A		F50S	F50L	(115°)	(130°)	F50M	F50L	(130°)										
MRT 60A				F60S	F60L	F60M	F60L	F60L	F60S	F60L	F60L							
MRT 70A				F70S	F70L	F70M	F70L	F70L	F70S	F70L	F70L	F70M	F70L					
MRT 80A				(100°)	F80S	F80S	(100°)	F80L	(100°)	F80M	F80L	F80S	F80M	F80L	F80M	F80L		

motor	71		80		90		100		112		125		160	
	d. hřídele	IEC	B14A	B14B	B5	B14A	B14B	B5	B14A	B14B	B5	B14A	B14B	B5
rozst. přír.	M=85	M=115	M=130	M=100	M=165	M=115	M=130	M=165	M=100	M=130	M=165	M=100	M=130	M=165
MRT 100A	F100S		F100S		F100M	F100S	F100M	F100S	F100M	F100S	F100M			
MRT 120A		F120S	F120S		F120M	F120S	F120M	F120S	F120M	F120S	F120M			
MRT 150A				F150S		F150S	F150M	F150S	F150M	F150S	F150M			
MRT 180A								F180S		F180S	F180M			

motor	56		63		71		80		90		100		112		125		132	
	d. hřídele	IEC	B14A	B14B	B5	B14A	B14B	B5	B14A	B14B	B5	B14A	B14B	B5	B14A	B14B	B5	B14A
rozst. přír.	M=65	M=65	M=100	M=100	M=115	M=85	M=115	M=130	M=100	M=130	M=165	M=115	M=130	M=165	M=130	M=165	M=130	M=165
MRP 40A	F40L		F40L															
MRP 50A	F50L		F50L															
MRP 60A			F60M															
MRP 70A			F70M															
MRP 80A																		
MRP 100A																		
MRP 120A																		
MRP 150A																		
MRP 180A																		


Nutná úprava motoru (zmenšený průměr hřídele)

Nutno použití redukční pouzdro k motoru


(*) Nestandardní příruba (na zvláštní požadavek)

Tab. 12.1 Rozměrové náčrsky


MRT..A

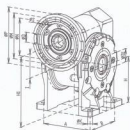


MRT..FT

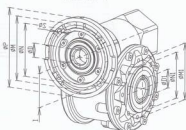

MRT..FF

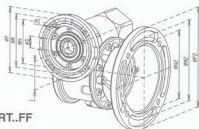


RT..FT

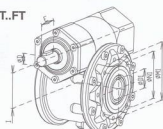


Velikost	A	AB	B	BB	C	D1H7	Dk6	E	F	GA	G	H	H1	H2	HA	I	K	R
(M)RT 30A	66	80	50+55	82	31,5	14	9	20	5	16,3	51	52	82	22	6	30	7	42
(M)RT 40A	84	100	70	96	41,0	19	11	23	6	21,8	70	71	111	31	8	40	7	48
(M)RT 50A	96	114	85	112	49,0	24	14	30	8	27,3	84	85	135	35	10	50	9	56
(M)RT 60A	111	137	95	140	60,0	25	19	40	8	28,3	99	100	160	40	12	60	11	70
(M)RT 70A	115	141	120	156	60,5	28	19	40	8	31,3	109	115	185	45	12	70	11	76
(M)RT 80A	147	180	140	180	70,0	35	24	50	10	38,3	128	142	222	62	13	80	11	90

Velikost	C1	L1	L2	L3	LA	SA	M1	N1	O1	S1	T1	M2	N2	P2	O2	S2	T2
(M)RT 30A	18,5	55	46	48	6	M3×9	65	55	29,0	M6×7	2,5	65	50	80	50,0	6,5	4
(M)RT 40A	41,0	85	57	63	11	M4×10	65	50	38,5	M6×12	2,5	115	95	140	82,0	9,0	4
(M)RT 50A	43,0	75	65	73	11	M5×12	75	60	46,5	M6×12	2,5	130	110	160	92,0	10,0	4
(M)RT 60A	42,0	93	75	91	12	M6×16	85	70	57,5	M6×12	2,5	165	130	200	102,0	11,0	4
(M)RT 70A	51,0	101	81	99	12	M6×16	100	80	57,0	M8×16	3,5	165	130	200	111,5	11,0	5
(M)RT 80A	50,0	110	95	108	12	M8×19	130	110	66,5	M10×16	3,5	165	130	200	120,0	11,0	5



MRT..FB




RT..FB

Velikost	A	AB	B	BB	C	D1H7	Dk6	E	F	GA	G	H	H1	H2	HA	I	K	R
(M)RT 30A	66	80	50+55	82	31,5	14	9	20	5	16,3	51	52	82	22	6	30	7	42
(M)RT 40A	84	100	70	96	41,0	19	11	23	6	21,8	70	71	111	31	8	40	7	48

Velikost	C1	L1	L2	L3	LA	M2	N2	P2	O2	S2	T2							
(M)RT 30A	33,5	55	46	48	7	75	60	90	65,0	6,5	4							
(M)RT 40A	56,5	65	57	63	7	75	60	95	97,5	6,5	4							


Tab. 12.2 Rozměrové náčrty

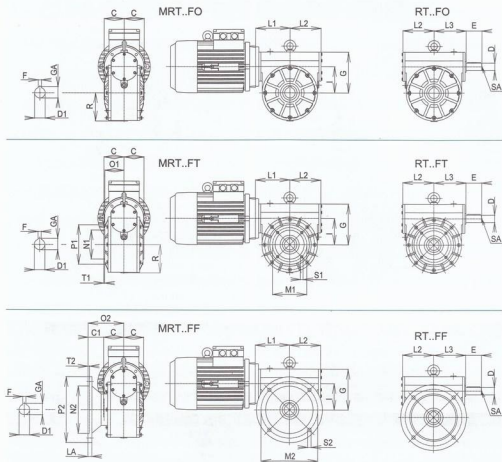

Velikost	A	AB	B	BB	C	D1H7	Dk6	E	F	GA	G	H	H1	H2	HA	I	K	R
(M)RT 100A	164	198	180	210	76	40	28	60	12	43,3	147	160	260	60	16,5	100	13	107
(M)RT 120A	180	216	200	250	86	45	38	80	14	48,8	175	185	305	65	18,0	120	15	128
(M)RT 150A	220	260	270	340	110	55	42	110	16	59,0	219	230	380	80	20,0	150	19	160
(M)RT 180A	264	318	300	370	132	60	48	110	18	65,2	264	290	460	100	22,0	180	22	189

Velikost	C1	L1	L2	L3	LA	SA	M1	N1	O1	S1	T1	M2	N2	P2	O2	S2	T2
(M)RT 100A	59	130	117	122	15	M8x19	130	110	72,5	M10x20	5	215	180	250	135	13	3,5
(M)RT 120A	59	152	138	144	15	M10x22	165	130	80,5	M12x25	5	215	180	250	145	13	3,5
(M)RT 150A	98	188	171	179	20	M12x25	215	180	106,0	M14x25	6	300	250	350	208	17	4,0
(M)RT 180A	88	223	202	218	20	M16x25	265	230	129,0	M16x25	5	300	300	400	220	18	4,0

Tab. 12.3 Rozměrové náčrty

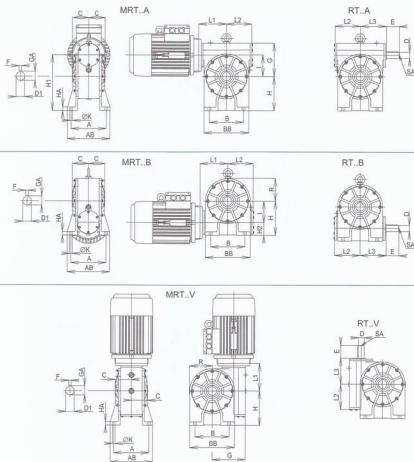


Velikost	A	AB	B	BB	C	D1H7	Dk6	E	F	GA	G	H	H1	H2	HA	I	K	R
(M)RT 100A	164	198	160	210	76	40	28	60	12	43,3	147	160	260	60	16,5	100	13	107
(M)RT 120A	180	216	200	250	86	45	38	80	14	48,8	175	185	305	65	18,0	120	15	128
(M)RT 150A	220	260	270	340	110	55	42	110	16	59,0	219	230	380	80	20,0	150	19	160
(M)RT 180A	264	318	300	370	132	60	48	110	18	65,2	264	280	460	100	22,0	180	22	189


Velikost	C1	L1	L2	L3	LA	SA	M1	N1	O1	S1	T1	M2	N2	P2	O2	S2	T2
(M)RT 100A	59	130	117	122	15	M8x19	130	110	72,5	M10x20	5	215	180	250	135	13	3,5
(M)RT 120A	59	152	138	144	15	M10x22	165	130	80,5	M12x25	5	215	180	250	145	13	3,5
(M)RT 150A	98	188	171	179	20	M12x25	215	180	106,0	M14x25	6	300	250	350	208	17	4,0
(M)RT 180A	88	223	202	218	20	M16x25	265	230	129,0	M16x25	5	300	300	400	220	18	4,0

Tab. 12.4 Rozměrové náčrty


MRP..A




MRP..B




MRP..V

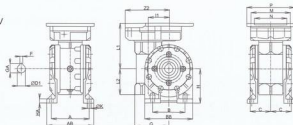

MRP..FT



MRP..FF



Tab. 12.4 Rozměrové nákresy


Velikost	A	AB	B	BB	C	D1H7	F	GA	G	H	HA	I	II	K	R	Z1	Z2
MRP 40A	84	100	70	96	41,0	19	6	21,8	70	71	8,0	40	36	7	48	73	75,5
MRP 50A	96	114	85	112	49,0	24	8	27,3	84	85	10,0	50	32	9	56	73	75,5
MRP 60A	111	137	95	140	60,0	25	8	28,3	99	100	12,0	60	62	11	70	120	129,0
MRP 70A (P60)	115	141	120	156	60,5	28	8	31,3	109	115	12,0	70	62	11	76	128	137,0
MRP 70A (P80)	115	141	120	156	60,5	28	8	31,3	109	115	12,0	70	66	11	76	128	137,0
MRP 80A	147	180	140	180	70,0	35	10	38,3	128	142	13,0	80	66	11	90	128	137,0
MRP 100A	164	198	160	210	76,0	40	12	43,3	147	160	16,5	100	80	13	107	154	165,0
MRP 120A	180	216	200	250	86,0	45	14	48,8	175	185	18,0	120	80	15	128	154	165,0
MRP 150A	220	260	270	340	110,0	55	16	59,0	219	230	20,0	150	100	19	160	210	217,0
MRP 180A	264	318	300	370	132,0	60	18	65,2	264	280	22,0	180	100	22	189	210	217,0

Velikost	C1	L1	L2	LA	M	N	P	M1	N1	O1	S1	T1	M2	N2	P2	O2	S2	T2
MRP 40A	41	103	57	11	100	80	120	65	50	38,5	M6×12	2,5	115	95	140	82,0	9	4
MRP 50A	43	113	65	11	100	80	120	75	60	46,5	M6×12	2,5	130	110	160	92,0	10	4
MRP 60A	42	130	75	12	115	95	140	85	70	57,5	M6×12	2,5	165	130	200	102,0	11	4
MRP 70A (P60)	51	143	81	12	115	95	140	100	80	57,0	M8×16	3,5	165	130	200	111,5	11	5
MRP 70A (P80)	51	156	81	12	130	110	160	100	80	57,0	M8×16	3,5	165	130	200	111,5	11	5
MRP 80A	50	165	95	12	130	110	160	130	110	66,5	M10×16	3,5	165	130	200	120,0	11	5
MRP 100A	76	190	117	15	165	130	200	130	110	72,5	M10×20	3,5	215	180	250	135,0	13	5
MRP 120A	86	220	138	15	165	130	200	165	130	80,5	M12×25	3,5	215	180	250	145,0	13	5
MRP 150A	110	275	171	20	215	180	250	215	180	106,0	M14×25	4,0	300	250	350	208,0	17	6
MRP 180A	132	305	202	20	215	180	250	265	230	129,0	M16×25	4,0	350	300	400	220,0	18	5

Poznámka: MRP 70A (P60) má shodnou předlohu s MRP 60A

MRP 70A (P80) má shodnou předlohu s MRP 80A


Tab. 12.5 Rozměrové nákresy

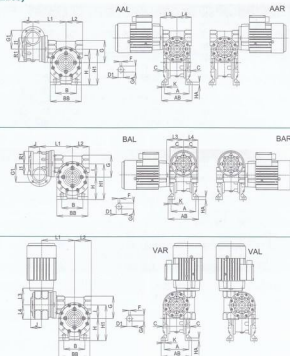

Velikost	A	AB	B	BB	C	D1H7	F	GA	G	G1	H	H1	H2	HA	I	I1	J	K
(M)RT 30×30	66	80	50+55	82	31,5	14	5	16,3	51	51	51	82	22	6,0	30	30	31,5	7
(M)RT 30×40	84	100	70	96	41,0	19	6	21,8	70	70	51	111	31	8,0	40	30	31,5	7
(M)RT 30×50	96	114	85	112	49,0	24	8	27,3	84	84	51	135	35	10,0	50	30	31,5	9
(M)RT 40×50	96	114	85	112	49,0	24	8	27,3	84	84	70	135	35	10,0	50	40	41,0	9
(M)RT 40×60	111	137	95	140	60,0	25	8	28,3	99	99	70	160	40	12,0	60	40	41,0	11
(M)RT 40×70	115	141	120	156	60,5	28	8	31,3	109	109	70	185	45	12,0	70	40	41,0	11
(M)RT 50×60	111	137	95	140	60,0	25	8	28,3	99	99	84	160	40	12,0	60	50	49,0	11
(M)RT 50×70	115	141	120	156	60,5	28	8	31,3	109	109	84	185	45	12,0	70	50	49,0	11
(M)RT 50×80	147	180	140	180	70,0	35	10	38,3	128	128	84	222	62	13,0	80	50	49,0	11
(M)RT 70×100	164	198	160	210	76,0	40	12	43,3	147	147	109	260	60	16,5	100	70	60,5	13
(M)RT 80×100	164	198	160	210	76,0	40	12	43,3	147	147	128	260	60	16,5	100	80	70,0	13
(M)RT 80×120	180	216	200	250	86,0	45	14	48,8	175	175	128	305	65	18,0	120	80	70,0	15
(M)RT 100×150	220	260	270	340	110,0	55	16	59,0	219	219	147	380	80	20,0	150	100	76,0	19
(M)RT 100×180	264	318	300	370	132,0	60	18	65,2	264	264	147	460	100	22,0	180	100	76,0	22

Velikost	L1	L2	L3	L4	R	R1	M1	N1	O1	S1	T1	C1	LA	M2	N2	O2	S2	T2
(M)RT 30×30	90,0	46	55	46	42	42	65	55	29,0	M6×7	2,5	18,5	6	65	50	50,0	6,5	4
(M)RT 30×40	103,0	57	55	46	48	42	65	50	38,5	M6×12	2,5	41,0	11	115	95	82,0	9,0	4
(M)RT 30×50	113,0	65	55	46	56	42	75	60	46,5	M6×12	2,5	43,0	11	130	110	92,0	10,0	4
(M)RT 40×50	124,0	65	65	57	56	48	75	60	46,5	M6×12	2,5	43,0	11	130	110	92,0	10,0	4
(M)RT 40×60	135,0	75	65	57	70	48	85	70	57,5	M6×12	2,5	42,0	12	165	130	102,0	11,0	4
(M)RT 40×70	143,0	81	65	57	76	48	100	80	57,0	M6×16	3,5	51,0	12	165	130	111,5	11,0	5
(M)RT 50×60	147,5	75	75	65	70	56	85	70	57,5	M6×12	2,5	42,0	12	165	130	102,0	11,0	4
(M)RT 50×70	155,5	81	75	65	76	56	100	80	57,0	M8×16	3,5	51,0	12	165	130	111,5	11,0	5
(M)RT 50×80	164,5	95	75	65	90	56	130	110	66,5	M10×16	3,5	50,0	12	165	130	120,0	11,0	5
(M)RT 70×100	208,5	117	101	81	107	76	130	110	72,5	M10×20	3,5	76,0	15	215	180	135,0	13,0	5
(M)RT 80×100	213,0	117	110	95	107	90	130	110	72,5	M10×20	3,5	76,0	15	215	180	135,0	13,0	5
(M)RT 80×120	235,0	138	110	95	128	90	165	130	80,5	M12×25	3,5	86,0	15	215	180	145,0	13,0	5
(M)RT 100×150	238,0	171	130	117	160	107	215	180	106,0	M14×25	4,0	110,0	20	300	250	208,0	17,0	6
(M)RT 100×180	304,0	202	130	117	189	107	265	230	129,0	M16×25	4,0	132,0	20	350	300	220,0	18,0	5


Tab. 12.6 Rozměrové náčrsky

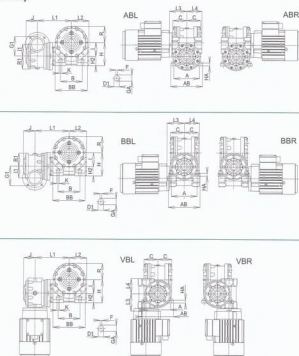

Velikost	A	AB	B	BB	C	D1H7	F	GA	G	G1	H	H1	H2	HA	I	I1	J	K
(M)RT 30x30	66	80	50-55	82	31,5	14	5	16,3	51	51	51	82	22	6,0	30	30	31,5	7
(M)RT 30x40	84	100	70	96	41,0	19	6	21,8	70	70	51	111	31	8,0	40	30	31,5	7
(M)RT 30x50	96	114	85	112	49,0	24	8	27,3	84	84	51	135	35	10,0	50	30	31,5	9
(M)RT 40x50	96	114	85	112	49,0	24	8	27,3	84	84	70	135	35	10,0	50	40	41,0	9
(M)RT 40x60	111	137	95	140	60,0	25	8	28,3	99	99	70	160	40	12,0	60	40	41,0	11
(M)RT 40x70	115	141	120	156	60,5	28	8	31,3	109	109	70	185	45	12,0	70	40	41,0	11
(M)RT 50x60	111	137	95	140	60,0	25	8	28,3	99	99	84	160	40	12,0	60	50	49,0	11
(M)RT 50x70	115	141	120	156	60,5	28	8	31,3	109	109	84	185	45	12,0	70	50	49,0	11
(M)RT 50x80	147	180	140	180	70,0	35	10	38,3	128	128	84	222	62	13,0	80	50	49,0	11
(M)RT 70x100	164	198	160	210	76,0	40	12	43,3	147	147	109	260	60	16,5	100	70	60,5	13
(M)RT 80x100	164	198	160	210	76,0	40	12	43,3	147	147	128	260	60	16,5	100	80	70,0	13
(M)RT 80x120	180	216	200	250	86,0	45	14	48,8	175	175	128	305	65	18,0	120	80	70,0	15
(M)RT 100x150	220	260	270	340	110,0	55	16	59,0	219	219	147	380	80	20,0	150	100	76,0	19
(M)RT 100x180	254	318	300	370	132,0	60	18	65,2	264	264	147	460	100	22,0	180	100	76,0	22

Velikost	L1	L2	L3	L4	R	R1	M1	N1	O1	S1	T1	C1	LA	M2	N2	O2	S2	T2
(M)RT 30x30	90,0	46	55	46	42	42	65	55	29,0	M6x7	2,5	18,5	6	65	50	50,0	6,5	4
(M)RT 30x40	103,0	57	55	46	48	42	65	50	38,5	M6x12	2,5	41,0	11	115	95	82,0	9,0	4
(M)RT 30x50	113,0	65	55	46	56	42	75	60	46,5	M6x12	2,5	43,0	11	130	110	92,0	10,0	4
(M)RT 40x50	124,0	65	65	57	56	48	75	60	46,5	M6x12	2,5	43,0	11	130	110	92,0	10,0	4
(M)RT 40x60	135,0	75	65	57	70	48	85	70	57,5	M6x12	2,5	42,0	12	165	130	102,0	11,0	4
(M)RT 40x70	143,0	81	65	57	76	48	100	80	57,0	M6x16	3,5	51,0	12	165	130	111,5	11,0	5
(M)RT 50x60	147,5	75	75	65	70	56	85	70	57,5	M6x12	2,5	42,0	12	165	130	102,0	11,0	4
(M)RT 50x70	155,5	81	75	65	76	56	100	80	57,0	M6x16	3,5	51,0	12	165	130	111,5	11,0	5
(M)RT 50x80	164,5	95	75	65	90	56	130	110	66,5	M10x16	3,5	50,0	12	165	130	120,0	11,0	5
(M)RT 70x100	208,5	117	101	81	107	76	130	110	72,5	M10x20	3,5	76,0	15	215	180	135,0	13,0	5
(M)RT 80x100	213,0	117	110	95	107	90	130	110	72,5	M10x20	3,5	76,0	15	215	180	135,0	13,0	5
(M)RT 80x120	235,0	138	110	95	128	90	165	130	80,5	M12x25	3,5	86,0	15	215	180	145,0	13,0	5
(M)RT 100x150	238,0	171	130	117	160	107	215	180	106,0	M14x25	4,0	110,0	20	300	250	208,0	17,0	6
(M)RT 100x180	304,0	202	130	117	189	107	265	230	129,0	M16x25	4,0	132,0	20	350	300	220,0	18,0	5


Tab. 12.7 Rozměrové nákresy

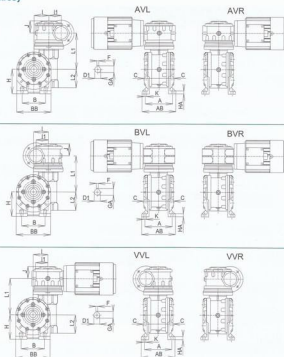

Velikost	A	AB	B	BB	C	D1H7	F	GA	G	G1	H	H1	H2	HA	I	II	J	K
(M)RT 30x30	66	80	50-55	82	31,5	14	5	16,3	51	51	51	82	22	6,0	30	30	31,5	7
(M)RT 30x40	84	100	70	98	41,0	19	6	21,8	70	70	51	111	31	8,0	40	30	31,5	7
(M)RT 30x50	96	114	85	112	49,0	24	8	27,3	84	84	51	135	35	10,0	50	30	31,5	9
(M)RT 40x50	96	114	85	112	49,0	24	8	27,3	84	84	70	135	35	10,0	50	40	41,0	9
(M)RT 40x60	111	137	95	140	60,0	25	8	28,3	99	99	70	160	40	12,0	60	40	41,0	11
(M)RT 40x70	115	141	120	156	60,5	28	8	31,3	109	109	70	185	45	12,0	70	40	41,0	11
(M)RT 50x60	111	137	95	140	60,0	25	8	28,3	99	99	84	160	40	12,0	60	50	49,0	11
(M)RT 50x70	115	141	120	156	60,5	28	8	31,3	109	109	84	185	45	12,0	70	50	49,0	11
(M)RT 50x80	147	180	140	180	70,0	35	10	38,3	128	128	84	222	62	13,0	80	50	49,0	11
(M)RT 70x100	164	198	160	210	76,0	40	12	43,3	147	147	109	260	60	16,5	100	70	60,5	13
(M)RT 80x100	164	198	160	210	76,0	40	12	43,3	147	147	128	260	60	16,5	100	80	70,0	13
(M)RT 80x120	180	216	200	250	86,0	45	14	48,8	175	175	128	305	65	18,0	120	80	70,0	15
(M)RT 100x150	220	260	270	340	110,0	55	16	59,0	219	219	147	380	80	20,0	150	100	76,0	19
(M)RT 100x180	264	318	300	370	132,0	60	18	65,2	264	264	147	460	100	22,0	180	100	76,0	22

Velikost	L1	L2	L3	L4	R	R1	M1	N1	O1	S1	T1	C1	LA	M2	N2	O2	S2	T2
(M)RT 30x30	90,0	46	55	46	42	42	65	55	29,0	M6x7	2,5	18,5	6	65	50	50,0	6,5	4
(M)RT 30x40	103,0	57	55	46	48	42	65	50	38,5	M6x12	2,5	41,0	11	115	85	82,0	9,0	4
(M)RT 30x50	113,0	65	55	46	58	42	75	60	46,5	M6x12	2,5	43,0	11	130	110	92,0	10,0	4
(M)RT 40x50	124,0	65	65	57	56	48	75	60	46,5	M6x12	2,5	43,0	11	130	110	92,0	10,0	4
(M)RT 40x60	135,0	75	65	57	70	48	85	70	57,5	M6x12	2,5	42,0	12	165	130	102,0	11,0	4
(M)RT 40x70	143,0	81	65	57	76	48	100	80	57,0	M6x16	3,5	51,0	12	165	130	111,5	11,0	5
(M)RT 50x60	147,5	75	75	65	70	56	85	70	57,5	M6x12	2,5	42,0	12	165	130	102,0	11,0	4
(M)RT 50x70	155,5	81	75	65	76	56	100	80	57,0	M8x16	3,5	51,0	12	165	130	111,5	11,0	5
(M)RT 50x80	164,5	95	75	65	90	56	130	110	66,5	M10x16	3,5	50,0	12	165	130	120,0	11,0	5
(M)RT 70x100	208,5	117	101	81	107	76	130	110	72,5	M10x20	3,5	76,0	15	215	180	135,0	13,0	5
(M)RT 80x100	213,0	117	110	95	107	90	130	110	72,5	M10x20	3,5	76,0	15	215	180	135,0	13,0	5
(M)RT 80x120	235,0	138	110	95	128	90	165	130	80,5	M12x25	3,5	86,0	15	215	180	145,0	13,0	5
(M)RT 100x150	238,0	171	130	117	160	107	215	180	106,0	M14x25	4,0	110,0	20	300	250	208,0	17,0	6
(M)RT 100x180	304,0	202	130	117	189	107	265	230	129,0	M16x25	4,0	132,0	20	350	300	220,0	18,0	5





Tab. 12.8 Rozměrové nákresy

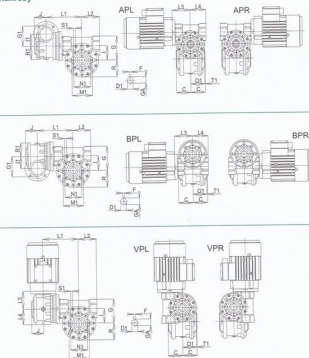

Velikost	A	AB	B	BB	C	D1H7	F	GA	G	G1	H	H1	H2	HA	I	I1	J	K
(M)RT 30x30	66	80	50-55	82	31,5	14	5	16,3	51	51	51	82	22	6,0	30	30	31,5	7
(M)RT 30x40	84	100	70	96	41,0	19	6	21,8	70	70	51	111	31	8,0	40	30	31,5	7
(M)RT 30x50	96	114	85	112	49,0	24	8	27,3	84	84	51	135	35	10,0	50	30	31,5	9
(M)RT 40x50	96	114	85	112	49,0	24	8	27,3	84	84	70	135	35	10,0	50	40	41,0	9
(M)RT 40x60	111	137	95	140	60,0	25	8	28,3	99	99	70	160	40	12,0	60	40	41,0	11
(M)RT 40x70	115	141	120	156	60,5	28	8	31,3	109	109	70	185	45	12,0	70	40	41,0	11
(M)RT 50x60	111	137	95	140	60,0	25	8	28,3	99	99	84	160	40	12,0	60	50	49,0	11
(M)RT 50x70	115	141	120	156	60,5	28	8	31,3	109	109	84	185	45	12,0	70	50	49,0	11
(M)RT 50x80	147	180	140	180	70,0	35	10	38,3	128	128	84	222	62	13,0	80	50	49,0	11
(M)RT 70x100	164	198	160	210	76,0	40	12	43,3	147	147	109	260	60	16,5	100	70	60,5	13
(M)RT 80x100	164	198	160	210	76,0	40	12	43,3	147	147	128	260	60	16,5	100	80	70,0	13
(M)RT 80x120	180	216	200	250	86,0	45	14	48,8	175	175	128	305	65	18,0	120	80	70,0	15
(M)RT 100x150	220	260	270	340	110,0	55	16	59,0	219	219	147	380	80	20,0	150	100	76,0	19
(M)RT 100x180	264	316	300	370	132,0	60	18	65,2	264	264	147	460	100	22,0	180	100	76,0	22

Velikost	L1	L2	L3	L4	R	R1	M1	N1	O1	S1	T1	C1	LA	M2	N2	O2	S2	T2
(M)RT 30x30	90,0	46	55	46	42	42	65	55	29,0	M8x7	2,5	18,5	6	65	50	50,0	6,5	4
(M)RT 30x40	103,0	57	55	46	48	42	65	50	38,5	M8x12	2,5	41,0	11	115	95	82,0	9,0	4
(M)RT 30x50	113,0	65	55	46	56	42	75	60	46,5	M8x12	2,5	43,0	11	130	110	92,0	10,0	4
(M)RT 40x50	124,0	65	65	57	56	48	75	60	46,5	M6x12	2,5	43,0	11	130	110	92,0	10,0	4
(M)RT 40x60	135,0	75	65	57	70	48	85	70	57,5	M6x12	2,5	42,0	12	165	130	102,0	11,0	4
(M)RT 40x70	143,0	81	65	57	76	48	100	80	57,0	M6x16	3,5	51,0	12	165	130	111,5	11,0	5
(M)RT 50x60	147,5	75	75	65	70	56	85	70	57,5	M6x12	2,5	42,0	12	165	130	102,0	11,0	4
(M)RT 50x70	155,5	81	75	65	76	56	100	80	57,0	M8x16	3,5	51,0	12	165	130	111,5	11,0	5
(M)RT 50x80	164,5	95	75	65	90	56	130	110	66,5	M10x16	3,5	50,0	12	165	130	120,0	11,0	5
(M)RT 70x100	208,5	117	101	81	107	76	130	110	72,5	M10x20	3,5	76,0	15	215	180	135,0	13,0	5
(M)RT 80x100	213,0	117	110	95	107	90	130	110	72,5	M10x20	3,5	76,0	15	215	180	135,0	13,0	5
(M)RT 80x120	235,0	138	110	95	128	90	165	130	80,5	M12x25	3,5	86,0	15	215	180	145,0	13,0	5
(M)RT 100x150	238,0	171	130	117	160	107	215	180	106,0	M14x25	4,0	110,0	20	300	250	208,0	17,0	6
(M)RT 100x180	304,0	202	130	117	189	107	265	230	129,0	M16x25	4,0	132,0	20	350	300	220,0	18,0	5

Tab. 12.9 Rozměrové nákresy

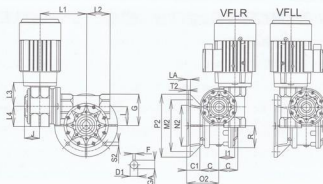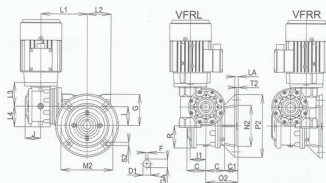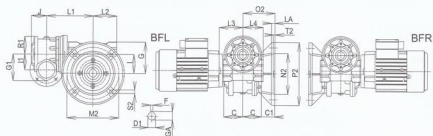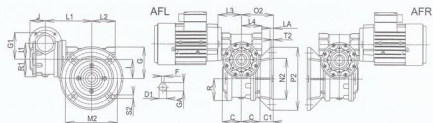

13. KOMBINACE DVOJIC PŘEVODOVEK (DO KŘÍŽE)

Tab. 13.1

(M)RT	Č. v. adaptéru				RT 30	RT 40	RT 50	RT 60	RT 70	RT 80	RT 100	RT 120	RT 150	RT 180
30	3530	75	361031	Adaptér RT30×FT65	● 1									
30	3530	75	361032	Adaptér RT30×FT75		● 1								
40	3530	75	361007	Adaptér RT40×FT75			● 2							
40	3530	75	361025	Adaptér RT40×FT100				● 2	● 2					
50	3530	75	361034	Adaptér RT50×FT100				● 3	● 3	● 3				
70	3530	75	361035	Adaptér RT70×FT165							● 4			
80	3530	75	361117	Adaptér RT80×FT130							● 5	● 5		
100	Není řešeno adaptérem												●	●

Symbol	Č. v. vlož. hřídele				průměry hřídele
1	4501	25	460308		Ø14 / Ø11
2	4501	25	458122		Ø19 standard
3	4501	25	458123		Ø24 standard
4	4501	25	158125		Ø28 standard
5	4501	25	459241		Ø35 / Ø28

14. HMOTNOSTI PŘEVODOVEK

Tab. 14.1 Hmotnosti převodovek RT/MRT

	[kg]	(M)RT 30A	(M)RT 40A	(M)RT 50A	(M)RT 60A	(M)RT 70A	(M)RT 80A	(M)RT 100A	(M)RT 120A	(M)RT 150A	(M)RT 180A
Provedení	FTRL	1,8	2,3	4,0	5,8	7,2	11,5	25	36	75	132
	A	2,0	2,6	4,5	6,5	8,0	13,2	26	37	79	136
	FF	2,0	2,8	4,4	6,5	8,1	12,7	34	47	89	154
	FFRL	2,2	3,3	4,8	7,2	9,0	13,9	43	57	103	177

Tab. 14.2 Hmotnosti převodovek MRP

	[kg]	MRP 40A	MRP 50A	MRP 60A	MRP 70A (P60)	MRP 70A (P60)	MRP 80A	MRP 100A	MRP 120A	MRP 150A	MRP 180A
Provedení	FTRL	2,8	4,5	7,8	9,2	9,7	14,0	35	46	93	150
	A	3,1	5,0	8,5	10,0	10,5	15,7	38	50	97	154
	FF	3,3	4,9	8,5	10,1	10,6	15,2	45	58	107	172
	FFRL	3,8	5,3	9,2	11,0	11,5	16,4	55	71	121	195

Poznámka: Do hmotnosti převodovek není započítána hmotnost motoru. Hmotnosti převodovek jsou uvedeny pro provedení se střední motorovou přírubou a převod $i = 50$. V závislosti na použitém převodu a velikosti motorové příruby se skutečná hmotnost převodovky může od jmenovité mírně lišit.

15. PARAMETRY ŠNEKŮ A SAMOSVORNOST

Tab. 15.1 Parametry šneků

MRT	5	7,5	10	12,5	15	20	25	30	40	50	60	70	80	100
m_n	1,30	1,35	1,40	1,10	1,35	1,10	1,66	1,40	1,02	0,85	0,72	0,62	0,55	0,45
γ	25'23"	18'4"	13'21"	10'17"	8'51"	7'37"	5'13"	4'31"	3'6"	2'48"	2'29"	2'9"	1'59"	1'44"
Z_1	6	4	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
m_n	2,00	1,84	2,00	1,62	2,06	1,62	1,25	2,06	1,62	1,25	1,10	0,95	0,80	0,65
γ	30'0"	27'43"	18'43"	15'59"	12'42"	12'17"	9'26"	6'41"	6'18"	4'13"	4'38"	4'6"	2'52"	2'33"
Z_1	5	4	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
m_n	2,15	2,25	2,55	2,00	2,50	2,00	1,55	2,55	2,00	1,60	1,36	1,15	1,02	0,82
γ	37'45"	21'19"	20'55"	17'27"	13'56"	12'9"	9'12"	6'23"	5'53"	4'46"	4'18"	3'27"	3'13"	2'38"
Z_1	6	4	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
m_n	3,00	2,75	3,00	2,43	3,125	2,43	1,97	3,125	2,43	1,97	1,65	1,43	1,25	1,00
γ	30'20"	25'28"	19'28"	19'2"	13'37"	12'25"	10'23"	7'6"	6'14"	5'23"	4'35"	4'11"	3'41"	2'56"
Z_1	5	4	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
m_n	3,50	3,20	3,50	2,80	3,60	2,80	2,25	3,60	2,75	2,25	1,85	1,60	1,40	1,15
γ	32'31"	25'11"	19'49"	16'56"	12'50"	11'21"	9'21"	6'38"	5'28"	4'46"	3'45"	3'20"	2'56"	2'40"
Z_1	5	4	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
m_n	4,00	3,65	4,00	3,20	4,00	3,20	2,58	4,00	3,20	2,58	2,20	1,85	1,65	1,35
γ	30'0"	24'54"	18'37"	17'27"	11'12"	11'32"	9'21"	5'55"	5'59"	4'51"	4'35"	3'31"	3'26"	3'6"
Z_1	5	4	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
m_n	-	4,50	4,50	4,00	5,00	3,75	3,00	5,00	3,75	3,00	2,50	2,25	2,00	1,50
γ	-	17'55"	13'20"	17'15"	12'1"	8'59"	7'6"	5'59"	4'29"	3'33"	2'54"	3'4"	2'54"	1'44"
Z_1	-	4	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
m_n	-	5,50	6,00	5,00	6,00	4,50	3,75	6,00	4,50	3,75	3,00	2,75	2,50	2,00
γ	-	20'44"	19'28"	19'28"	12'50"	8'56"	8'18"	6'23"	4'27"	4'8"	2'53"	3'22"	3'38"	2'54"
Z_1	-	4	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
m_n	-	7,0	7,0	6,0	7,5	6,0	4,5	8,0	6,0	5,0	4,0	3,5	3,0	2,5
γ	-	23'34"	15'37"	15'7"	13'8"	13'5"	7'8"	8'0"	5'56"	5'59"	3'53"	3'42"	2'53"	2'54"
Z_1	-	4	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
m_n	-	8,0	8,0	7,0	8,0	7,0	5,5	9,0	7,0	5,5	4,5	4,0	3,5	3,0
γ	-	17'55"	13'20"	12'22"	8'49"	10'46"	7'39"	5'51"	5'7"	3'44"	2'53"	2'54"	2'32"	2'46"
Z_1	-	4	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1

Legenda: m_n – modul, γ – úhel stoupání (pro $\gamma > 23^\circ$ mají šneky z technologických důvodů levé stoupání), Z_1 – počet chodů

Samosvornost

O samosvornosti převodovky hovoříme, pokud ze strany výstupního hřídele nelze roztáčet vstupní hřídel převodovky. Tento stav nastává je-li úhel stoupání šroubovice šneku menší než třecí úhel za klidu, nebo když je statická účinnost převodu nižší než 50 %, pak hovoříme o statické samosvornosti. Jestliže je úhel stoupání šroubovice šneku menší než dynamický třecí úhel, neboli když je dynamická účinnost převodu nižší než 50 % je převodovka dynamicky samosvorná.

Platí vztah: $\eta = \tan \gamma / \tan(\gamma + \varphi)$ nebo $\eta = \tan \gamma / \tan(\gamma + \arctg(\mu_z))$

η účinnost
 γ úhel stoupání šneku
 φ třecí úhel ($\varphi = \arctg(\mu_z)$)
 μ_z součinitel tření v ozubení

Statický součinitel tření mezi materiály převodu (ocel-bronz) se pohybuje v rozmezí $\mu_z = 0,09$ až $0,14$ v závislosti na použitém mazivu (jeho stavu a teplotě) a drsnosti stykových ploch (dané opotřebením ozubení). Tomu odpovídá třecí úhel $\varphi = 5^\circ$ až 8° .

Při chvění nebo otřesech dochází k narušení statické samosvornosti a je nutné počítat s dynamickým koeficientem tření. Hodnota dynamického koeficientu tření závisí na drsnosti povrchů, použitým mazivu, velikosti zatížení a kluzné rychlosti. Pro běžné zatížení a otáčky 900–1400 min⁻¹ se pohybuje v rozmezí $\mu_z = 0,02$ až $0,05$. Tomu odpovídá dynamický třecí úhel $\varphi_d = 1^\circ$ až 3° .

Vzhledem k tomu, že úhly stoupání šroubovice jsou u všech převodů větší než $1,5^\circ$, nelze zaručit 100% dynamickou samosvornost převodovek. V případech, kde je bezpodmínečně nutné zajistit převodovku proti pootáčení za klidu, doporučujeme použít elektromotory s brzdou.


Tab. 15.2 Stupně samosvornosti

γ	Samosvornost
$> 25^\circ$	celková reversibilita
	statická reversibilita
12' – 25'	rychle vratný
	dynamická reversibilita
	variabilní a statická reversibilita
8' – 12'	rychle vratný při vibracích
	dynamická reversibilita
	statická samosvornost
5' – 8'	vratný při vibracích
	lehká dynamická samosvornost
	statická samosvornost
3' – 5'	pomalé vratné při vibracích
	téměř dynamická samosvornost
	lehká dynamická reversibilita při vibracích
	statická samosvornost
1' – 3'	dynamická samosvornost
	lehká dynamická reversibilita při vibracích
$< 1'$	plná statická i dynamická samosvornost


16. PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tab. 16.1 Výstupní hřídele

Výstupní hřídel – jednostranná




Výstupní hřídel – oboustranná



Typ	A1	A2	C	Dh7	D1	L	L1	L2	F	P	R	DS	M1	M2	Hmotnost Kg	
													DIN 332		I	II
RT - MRT 30A	62	94	3	14	17	30	94	127	5	20	2,5	20	M5	M5	0,12	0,16
RT - MRT 40A	80	132	5	19	23	40	125	177	6	32	3,0	25	M6	M6	0,30	0,40
RT - MRT 50A	97	158	5	24	28	50	152	213	8	40	3,5	34	M8	M8	0,55	0,75
RT - MRT 60A	118	185	5	25	30	60	183	250	8	50	3,5	34	M10	M8	0,70	0,90
RT - MRT 70A	120	191	5	28	35	60	185	256	8	50	3,5	34	M10	M8	0,90	1,25
RT - MRT 80A	138	205	5	35	40	60	203	270	10	50	4,0	45	M12	M8	1,50	2,00
RT - MRT 100A	150	234	10	40	46	80	240	324	12	70	5,0	53	M16	M12	2,40	3,20
RT - MRT 120A	170	264	10	45	51	90	270	364	14	80	5,0	53	M16	M12	3,40	4,60
RT - MRT 150A	218	323	10	55	62	100	328	433	16	90	6,0	68	M20	M16	6,10	8,10
RT - MRT 180A	262	377	10	60	68	110	382	497	18	100	6,0	78	M20	M16	8,90	12,00

Tab. 16.2 Reakční rameno



Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	J	Hmotnost Kg
RT - MRT 30A	85	40	143	55	65	8	14	7	4	0,22
RT - MRT 40A	100	39	161	50	65	8	14	7	4	0,25
RT - MRT 50A	100	44	170	60	75	10	20	7	4	0,30
RT - MRT 60A	150	53	233	70	85	10	20	9	5	0,57
RT - MRT 70A	200	62,5	295	80	100	14	24	9	6	1,10
RT - MRT 80A	200	77,5	315	110	130	14	24	11	6	1,25
RT - MRT 100A	230	77,5	345	110	130	14	24	11	6	1,35
RT - MRT 120A	260	95	395	130	165	16	26	13	8	2,45
RT - MRT 150A	300	125	480	180	215	16	26	15	8	3,70
RT - MRT 180A	350	150	545	230	265	25	30	17	8	4,00

Adaptéry: U převodovek řady (M)RT..A lze jako samostatné příslušenství dodávat sady adaptérů (adaptér + šrouby):

- 1) 1 ks adaptér FF 2) 2 ks adaptér FF 3) 2 ks adaptér patky


Tab. 16.3 Redukční pouzdra



Obj. č.	D1	D2	B1	B2	L
1109 6356	9	11	3	4	20
1409 7156	9	14	3	5	30
1411 7163	11	14	4	5	23
1911 8063	11	19	4	6	40
2411 9063	11	24	4	8	50
1914 8071	14	19	5	6	30
2414 9071	14	24	5	8	50
2814 0071	14	28	5	8	60
2419 9080	19	24	6	8	40
2819 0080	19	28	6	8	60
3819 3280	19	38	6	10	80
2624 0090	24	28	8	8	50
3824 3290	24	38	8	10	80
4224 6090	24	42	8	12	110
3828 3200	28	38	8	10	80
4228 6000	28	42	8	12	110
4238 6032	38	42	10	12	80

17. NÁHRADNÍ DÍLY


Obr. 17.1 Náhradní díly MRT

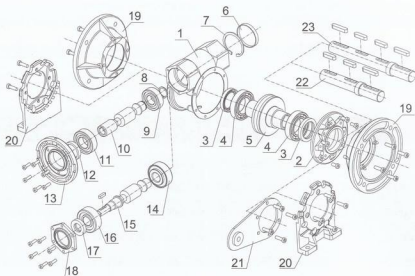

1. Skříň
2. Přiruba FT
3. Gufero
4. Ložisko
5. Šnekové kolo
6. NBR víčko
7. Pojistný kroužek
8. Pojistný kroužek
9. Ložisko
10. Šnek
11. Ložisko
12. Gufero


13. Motorová přiruba
14. Ložisko
15. Šnek RT
16. Ložisko
17. Gufero
18. Víčko RT
19. Přiruba FF – adaptér
20. Patka – adaptér
21. Reakční rameno
22. Výstupní hřídel jednostranná – kompletní
23. Výstupní hřídel oboustranná – kompletní

Obr. 17.2 Náhradní díly MRP

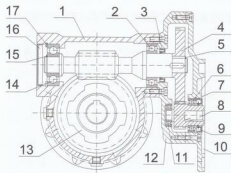


1. Skříň
2. Ložisko
3. Gufero
4. Čelní ozubené předlohy
5. Pojistný kroužek
6. Ložisko
7. Pojistný kroužek
8. Pastorek
9. Gufero
10. Přiruba
11. Ložisko
12. Skříň předlohy
13. Šnekové kolo
14. Ložisko
15. Pojistný kroužek
16. NBR víčko
17. Pojistný kroužek

Tab. 17.1 Šnekový hřídel



Typ	Motor	MRT			RT		
		ložisko 4	ložisko 7	olej, těsnění 2	ložisko 4A	ložisko 7A	olej, těsnění 2A
30A	56; 63	HK 2016	6300	20×28×7	6201	6300	12×32×7
		20×26×16	10×35×11		12×32×10	10×35×11	
40A	63	6004	6302	20×35×7	6302	6302	15×26×7
		20×42×12	15×42×13		15×42×13	15×42×13	
50A	71	61905	6302	25×35×7			
		25×42×9	15×42×13				
60A	63; 71	6205	6304	25×40×7	30304	30304	17×35×7
		25×52×15	20×52×15		20×52×15	20×52×15	
70A	80	61906	6304	30×40×7			
		30×47×9	20×52×15				
80A	71; 80	51107	30304	30×40×7			
		35×37×12	20×52×15				
90A	90	32006	30205	30×47×7	30206	30205	28×40×7
		30×55×17	25×52×15		30×62×16	25×52×13	
100A	80; 90	61907	6304	35×47×7			
		35×55×10	25×52×15				
120A	100; 112; 132	51107	30205	35×47×7			
		35×52×12	25×52×15				
150A	112; 132; 160	32007	30306	35×55×7	30206	30205	30×55×7
		35×72×17			30×62×16	25×52×13	
180A		32008	30306	40×55×7			
		40×69×19	30×72×19				
100A	80; 90; 100; 112	32208	31307	40×62×12	32208	31307	40×62×8
		40×80×24,75	35×80×22,75		40×80×24,75	35×80×22,75	
120A	80; 90; 100; 112	32208	31307	40×62×12	32208	31307	40×62×8
		40×80×24,75	35×80×22,75		40×80×24,75	35×80×22,75	
150A	100; 112; 132	32211	31309	55×80×10	31309	31309	45×75×8
		55×100×22,75	45×100×27,75		45×100×27,75	45×100×27,75	
180A		31312	31312	60×80×10	31312	31312	60×75×9
		60×130×33,5	60×130×33,5		60×130×33,5	60×130×33,5	

Tab. 17.2 Šnekové kolo

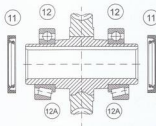

Typ	12	12A	11
RT - MRT 30A	6005	7005	
	25×47×12	25×47×12	25×40×7
RT - MRT 40A	6006	32006	
	30×55×13	30×55×17	30×47×7
RT - MRT 50A	6007	32007	
	35×62×14	35×62×18	35×50×7
RT - MRT 60A	6008	32008	
	40×68×15	40×68×19	40×55×7
RT - MRT 70A	6009	32009	
	45×75×16	45×75×20	45×60×8
RT - MRT 80A	6010	32010	
	50×80×16	50×80×20	50×65×8
RT - MRT 100A	6011	32011	
	55×90×18	55×90×23	55×72×10
RT - MRT 120A	6013	32013	
	65×100×18	65×100×23	65×85×12
RT - MRT 150A	6216	30216	
	80×140×26	80×140×28,25	80×100×10
RT - MRT 180A	6218	32218	
	90×160×30	90×160×42,5	90×110×12

18. MAZIVA

Mazání šnekových převodovek řady RT/MRT je zajištěno brodním šnekového kola nebo šneku v oleji v kombinaci s rozstřikem oleje. To za běžných podmínek spolehlivě zabezpečuje správnou funkci, životnost a účinnost převodovky. U velikostí 30 až 80 je z hlediska mazání možné použití libovolné pracovní polohy převodovky. U převodovek velikostí 100 až 180 je s ohledem na umístění odvětrávací zátky přípustná pouze poloha dle tab. 3.1, pro kterou je převodovka určena a případnou změnu pracovní polohy je potřeba konzultovat.

Převodovky RT/MRT jsou standardně dodávány včetně olejové náplně – ÖMV PG 460EP, což je syntetický olej zajišťující za normálních podmínek během provozní životnosti převodovky bezúdržbový chod bez nutnosti výměny oleje. Je-li nutné zvolit jiné mazivo, např. z důvodů ztížených podmínek (vyšší provozní teplota, vysoké otáčky), je nutné dbát na to, aby aditiva obsažená v mazivu nenapadala bronz a olejové těsnění. Doporučujeme volit syntetické oleje, které zaručují vysokou životnost, stabilitu a dynamickou účinnost šnekového převodu. Při použití minerální olejové náplně je po určité době nutná její výměna. V případě použití tuku je třeba počítat se zhoršením odvodu tepla, snížením účinnosti, horším promazáním všech součástí a tím s větším opotobením převodovky. Doporučená ekvivalentní maziva jsou uvedena v tabulce 18.1, množství oleje pro jednotlivé typy a velikosti převodovek uvádí tab. 18.2.

Tab. 18.1 Ekvivalentní maziva

teplota okolí	-10 °C – +50 °C		-30 °C – +100 °C	-40 °C – +120 °C	-10 °C – +60 °C
prostředek	minerální olej		syntetický olej		
druh zatížení	normální	těžké	normální a těžké		syntetický tuk
ÖMV	Öls HST 320 EP	Öls HST 460 EP	PG 460 EP	PG 220 EP	Duraplex EP 00
Agip	Blasia 320	Blasia 460	Blasia S	-	-
Aral	Degol BG 320	Degol BG 460	Degol GS 220	Degol PAS 230	Aralub BAB EP
Castrol	Alpha SP 320	Alpha SP 460	Alpha SH 220	-	Alphagel
ESSO	Spartan EP 320	Spartan EP 460	-	-	Grease S420
Klüber	Lamora 320	Lamora 460	Syntheso HT220	Syntheso HT220	Strugtovis P Liquid
Mobil	Mobilgear 632	Mobilgear 634	Glycol 30	-	Glycol Grease 00
Shell	Omala EP 320	Omala EP 460	Tivela Oil WB	Omala HD 320	Tivela GL 00
Optimol	Optigear BM 320	Optigear BM 460	Optiflex A 220	-	Longtime PD 00
Total	Carter EP 320	Carter EP 460	-	-	-
Paramo	Paramol CLP 320	Paramol CLP 460	-	-	-

Všechny převodovky jsou standardně dodávány včetně olejové náplně.


Tab. 18.2 Množství maziva

Typ	Množství oleje [l]
(M)RT 30A	0,04
(M)RT 40A	0,13
(M)RT 50A	0,21
(M)RT 60A	0,36
(M)RT 70A	0,46
(M)RT 80A	0,70
(M)RT 100A	1,60
(M)RT 120A	2,20
(M)RT 150A	4,00
(M)RT 180A	7,00
MRP 40A	0,13+0,05
MRP 50A	0,21+0,05
MRP 60A	0,36+0,15
MRP 70A	0,46+0,20
MRP 80A	0,70+0,20
MRP 100A	1,60+0,30
MRP 120A	2,20+0,40
MRP 150A	4,00+0,30
MRP 180A	7,00+0,30

19. MALÁ ŠNEKOVÁ PŘEVODOVKA MRT 28



Schéma typového značení

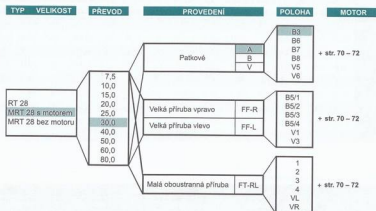

Příklad:


MRT 28 s motorem 30 A B3 73-4p 0,12 kW

Šneková převodovka MRT 28 s převodem 30:1 v montážním provedení A/B3 s osazeným elektromotorem 63/75-4p 0,12 kW

Tab. 19.1 Radiální a axiální zatížení hřídelí

Maximální přípustné radiální a axiální zatížení [N]											
	n_1	n_2	n_3	n_4	n_5	n_6	n_7	n_8	n_9	n_{10}	n_{11}
i	7,5	10	15	20	25	30	40	50	60	80,0	
min ⁻¹	1400	187,0	140	93	70	56	47	35	28	23	17,5
F_{ax}	20	130,0	150	170	180	200	210	230	250	270	290,0
F_{rad}	100	660,0	730	840	920	990	1050	1160	1250	1330	1460,0

Maximální přípustné radiální a axiální zatížení pro kuželiková ložiska [N]											
	n_1	n_2	n_3	n_4	n_5	n_6	n_7	n_8	n_9	n_{10}	n_{11}
i	7,5	10	15	20	25	30	40	50	60	80,0	
min ⁻¹	1400	187,0	140	93	70	56	47	35	28	23	17,5
F_{ax}	20	160,0	170	200	210	230	240	260	290	300	320,0
F_{rad}	100	790,0	860	980	1060	1140	1200	1310	1400	1490	1610,0



Tab. 19.2 Parametry šneků

MRT		7,5	10	15	20	25	30	40	50	60	80
28	m_n	1,25	1,25	1,25	1,00	1,50	1,25	1,00	0,80	0,65	0,55
	β	17° 22'	13° 8'	8° 43'	7° 40'	5° 23'	4° 2'	3° 39'	2° 53'	2° 12'	2° 38'
	z1	4	3	2	2	1	1	1	1	1	1

Tab. 19.3 Rozměry a přiřazení motorových přírub k motorům IEC



pro vel. motoru	IEC	d. hřídele	M	N H7	P	S
56	B14A	9	65	50	80	5,5
63	B14A	11	75	60	90	5,5

Tab. 19.4 Jmenovité hodnoty


Typ MRT RT	i	$n_1 - 1700$ [min ⁻¹] (4p-60 Hz)				$n_1 - 1400$ [min ⁻¹] (4p-50 Hz)				$n_1 - 1100$ [min ⁻¹] (6p-50 Hz)				$n_1 - 900$ [min ⁻¹] (6p-50 Hz)				η_s
		n_2	P_1	M_{jmax}	η	n_2	P_1	M_{jmax}	η	n_2	P_1	M_{jmax}	η	n_2	P_1	M_{jmax}	η	
		[min ⁻¹]	[kW]	[Nm]	[%]	[min ⁻¹]	[kW]	[Nm]	[%]	[min ⁻¹]	[kW]	[Nm]	[%]	[min ⁻¹]	[kW]	[Nm]	[%]	
28	7,5	226,7	0,336	12	84,7	186,7	0,316	14	83,4	146,7	0,264	14	81,5	120,0	0,229	15	79,4	65,4
	10,0	170,0	0,263	13	84,5	140,0	0,247	14	83,2	110,0	0,208	15	81,2	90,0	0,191	16	79,1	62,1
	15,0	113,3	0,188	13	78,7	93,3	0,178	14	77,0	73,3	0,150	15	74,4	60,0	0,144	17	71,9	52,9
	20,0	85,0	0,141	12	75,7	70,0	0,139	14	73,6	55,0	0,118	15	70,7	45,0	0,108	16	67,9	49,8
	25,0	68,0	0,133	13	69,4	56,0	0,131	15	67,2	44,0	0,112	16	63,9	36,0	0,105	17	60,9	41,4
	30,0	56,7	0,141	16	65,1	46,7	0,132	17	62,8	36,7	0,110	17	59,4	30,0	0,100	18	56,3	36,4
	40,0	42,5	0,103	14	60,5	35,0	0,098	16	58,0	27,5	0,085	16	54,4	22,5	0,076	17	51,2	32,5
	50,0	34,0	0,083	13	55,7	28,0	0,079	15	53,5	22,0	0,067	15	51,2	18,0	0,064	16	47,1	30,2
	60,0	28,3	0,056	9	45,6	23,3	0,062	11	43,5	18,3	0,051	11	41,1	15,0	0,051	12	37,2	26,4
	80,0	21,3	0,036	7	43,2	17,5	0,040	9	41,0	13,8	0,033	9	39,8	11,3	0,033	10	35,6	26,1

Tab. 19.5 Výkonové parametry

$n_1 - 1400$ [min ⁻¹]					
výkon	otáčky	převod	moment	servisní faktor	motor
P_1	n_2	i	M_2	S_1	
[kW]	[min ⁻¹]	[-]	[Nm]	[-]	
0,06	140	10,0	3,4	4,1	56-4p
	93	15,0	4,7	3,0	56-4p
	70	20,0	6,0	2,3	56-4p
	56	25,0	6,9	2,2	56-4p
	47	30,0	7,7	2,2	56-4p
	35	40,0	9,5	1,7	56-4p
	28	50,0	10,9	1,4	56-4p
	23	60,0	10,7	1,0	56-4p
0,09	187	7,5	3,8	3,7	56-4p
	140	10,0	5,1	2,7	56-4p
	93	15,0	7,1	2,0	56-4p
	70	20,0	9,0	1,6	56-4p
	56	25,0	10,3	1,5	56-4p
	47	30,0	11,6	1,5	56-4p
	35	40,0	14,2	1,1	56-4p
	28	50,0	16,4	0,9	56-4p
0,12	187	7,5	5,1	2,7	63-4p
	140	10,0	6,8	2,1	63-4p
	93	15,0	9,5	1,5	63-4p
	70	20,0	12,0	1,2	63-4p
	56	25,0	13,8	1,1	63-4p
	47	30,0	15,4	1,1	63-4p
	35	40,0	19,0	0,8	63-4p
	187	7,5	7,7	1,8	63-4p
0,18	140	10,0	10,2	1,4	63-4p
	93	15,0	14,2	1,0	63-4p
	70	20,0	18,1	0,8	63-4p

Tab. 19.6 Rozměry


MRT 28-FO



RT 28-FO




MRT 28-FT



RT 28-FT




MRT 28-FF



RT 28-FF




MRT 28-A



RT 28-A




MRT 28-B



RT 28-B



MRT 28-V

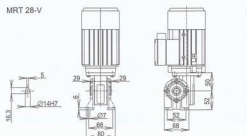


RT 28-V



20. ŠNEKOVÁ PŘEVODOVKA S PLANETOVOU REDUKCÍ MRT 80AP / RT 80AP

Schéma typového značení

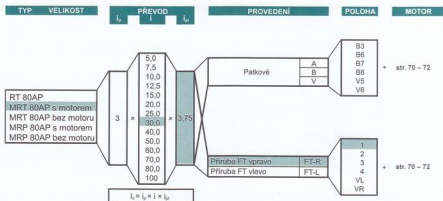

Příklad: MRT 80AP s motorem 112,5 FT-R 1 90-4p 1,5 kW
Šneková převodovka MRT 80AP s převodem 112,5 v montážním provedení FT-R/1 s osazeným elektromotorem 90/115-4p 1,5 kW

Tab. 20.1 Jmenovité hodnoty

Typ RT MRT	i	47,5n ₁ – 1400 [min ⁻¹] (4p-50 Hz)				n ₁ – 1100 [min ⁻¹] (6p-50 Hz)				n ₁ – 900 [min ⁻¹] (6p-50 Hz)				η _h
		n ₂	P ₁	M _{2max}	η	n ₂	P ₁	M _{2max}	η	n ₂	P ₁	M _{2max}	η	
		[min ⁻¹]	[kW]	[Nm]	[%]	[min ⁻¹]	[kW]	[Nm]	[%]	[min ⁻¹]	[kW]	[Nm]	[%]	
80AP	28,1	49,8	2,925	460	82,0	39,1	2,686	534	81,0	32,0	2,295	554	81,0	63,7
	37,5	37,3	2,676	546	79,7	29,3	2,287	589	79,0	24,0	2,089	651	78,3	57,9
	46,9	29,9	2,542	632	78,0	23,5	2,138	669	77,0	19,2	1,900	717	76,0	53,9
	56,3	24,9	2,494	725	75,8	19,5	2,050	751	74,8	16,0	1,782	786	73,9	49,5
	75,0	18,7	1,774	675	74,5	14,7	1,520	725	73,4	12,0	1,363	783	72,2	48,5
	93,8	14,9	1,379	647	73,2	11,7	1,188	696	71,8	9,6	1,082	759	70,5	47,1
	112,5	12,4	1,574	799	65,9	9,8	1,354	851	64,5	8,0	1,016	765	63,1	34,4
	150,0	9,3	1,176	773	64,0	7,3	0,994	810	62,3	6,0	0,881	851	60,7	33,3
	187,5	7,5	0,901	710	61,9	5,9	0,795	772	60,0	4,8	0,718	831	58,2	31,8
	225,0	6,2	0,742	638	55,8	4,9	0,638	670	53,9	4,0	0,572	712	52,1	25,0
	300,0	4,7	0,567	573	49,7	3,7	0,486	598	47,7	3,0	0,436	637	45,9	20,2
	375,0	3,7	0,408	501	47,6	2,9	0,395	592	45,5	2,4	0,363	627	43,4	19,0

Tab. 20.2 Výkonové parametry



n ₁ – 1400 [min ⁻¹]							
výkon	otáčky	převod			moment	servisní faktor	motor
P ₁	n ₂	i	i _{max}	i _{planeta}	M ₂	S _f	
[kW]	[min ⁻¹]	[-]	[-]	[-]	[Nm]	[-]	
0,18	4,7	300,0	80,0	3,75	183	3,1	63-4p
	3,7	375,0	100,0	3,75	219	2,3	63-4p
0,25	6,2	225,0	60,0	3,75	214	3,0	71-4p
	4,7	300,0	80,0	3,75	254	2,3	71-4p
	3,7	375,0	100,0	3,75	304	1,6	71-4p
0,37	9,3	150,0	40,0	3,75	242	3,2	71-4p
	7,5	187,5	50,0	3,75	293	2,4	71-4p
	6,2	225,0	60,0	3,75	317	2,0	71-4p
	4,7	300,0	80,0	3,75	376	1,5	71-4p
	3,7	375,0	100,0	3,75	451	1,1	71-4p

Tab. 20.2 Výkonové parametry

n ₁ – 1400 [min ⁻¹]							
vykon	otačky	převod			moment	servisní faktor	motor
P ₁	n ₂	i	i _{max}	i _{planeta}	M ₂	S ₁	
[kW]	[min ⁻¹]	[–]	[–]	[–]	[Nm]	[–]	
0,55	18,7	75,0	20,0	3,75	210	3,2	80-4p
	14,9	93,8	25,0	3,75	258	2,5	80-4p
	12,4	112,5	30,0	3,75	278	2,9	80-4p
	9,3	150,0	40,0	3,75	360	2,1	80-4p
	7,5	187,5	50,0	3,75	435	1,6	80-4p
	6,2	225,0	60,0	3,75	471	1,4	80-4p
0,75	4,7	300,0	80,0	3,75	559	1,0	80-4p
	29,9	46,9	12,5	3,75	187	3,4	80-4p
	24,9	56,3	15,0	3,75	218	3,3	80-4p
	18,7	75,0	20,0	3,75	286	2,4	80-4p
	14,9	93,8	25,0	3,75	351	1,8	80-4p
	12,4	112,5	30,0	3,75	379	2,1	80-4p
	9,3	150,0	40,0	3,75	491	1,6	80-4p
	7,5	187,5	50,0	3,75	594	1,2	80-4p
	6,2	225,0	60,0	3,75	642	1,0	80-4p
	4,7	300,0	80,0	3,75	763	0,8	80-4p
	49,8	28,1	7,5	3,75	173	2,7	90-4p
	37,3	37,5	10,0	3,75	224	2,4	90-4p
1,10	29,9	46,9	12,5	3,75	274	2,3	90-4p
	24,9	56,3	15,0	3,75	320	2,3	90-4p
	18,7	75,0	20,0	3,75	419	1,6	90-4p
	14,9	93,8	25,0	3,75	515	1,3	90-4p
	12,4	112,5	30,0	3,75	556	1,4	90-4p
	9,3	150,0	40,0	3,75	720	1,1	90-4p
	7,5	187,5	50,0	3,75	871	0,8	90-4p
	49,8	28,1	7,5	3,75	236	1,9	90-4p
1,50	37,3	37,5	10,0	3,75	306	1,8	90-4p
	29,9	46,9	12,5	3,75	374	1,7	90-4p
	24,9	56,3	15,0	3,75	437	1,7	90-4p
	18,7	75,0	20,0	3,75	572	1,2	90-4p
	14,9	93,8	25,0	3,75	703	0,9	90-4p
	12,4	112,5	30,0	3,75	759	1,1	90-4p
	9,3	150,0	40,0	3,75	982	0,8	90-4p
	49,8	28,1	7,5	3,75	346	1,3	100-4p
2,20	37,3	37,5	10,0	3,75	449	1,2	100-4p
	29,9	46,9	12,5	3,75	549	1,2	100-4p
	24,9	56,3	15,0	3,75	640	1,1	100-4p
	18,7	75,0	20,0	3,75	839	0,8	100-4p
3,00	49,8	28,1	7,5	3,75	472	1,0	100-4p
	37,3	37,5	10,0	3,75	612	0,9	100-4p
	29,9	46,9	12,5	3,75	749	0,8	100-4p
	24,9	56,3	15,0	3,75	873	0,8	100-4p

Tab. 20.3 Rozměry



MRT 80AP-FTR



MRT 80AP-FTL





RT 80AP-FTR



RT 80AP-FTL





MRT 80AP-AR



MRT 80AP-AL





RT 80AP-AR




RT 80AP-AL



MRP 80AP-FTR



21. DVOJITÁ ŠNEKOVÁ PŘEVODOVKA MRT 2850

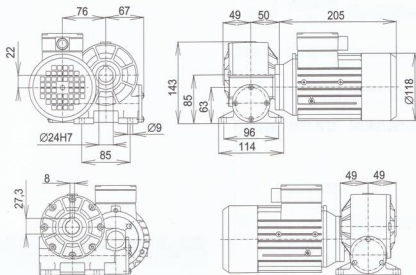

Popis: Kompaktní převodovka s dvojitým šnekovým převodem v jedné skříni s pevnými patkami a s dutou výstupní hřídelí.

Základní parametry:

Převodový poměr: $i = 225:1 - 4000:1$

Krouticí moment: $M_{10} = 100 \text{ Nm}$

Poloha motoru vpravo i vlevo

Výstupní příruba FO (bez středění),

možnost osazení 1 přírubou FT

Standardní provedení:

Poloha motoru dle rozměrového obrázku

Převodový poměr: $900:1 (30 \times 30:1)$

Motor: jednofázový se zvýšeným záběrovým momentem


1LF7063 – 4AJ19–ZN52

0,18 kW, 230V / 50Hz, 1350 min⁻¹

$M_2 = 1,59 \text{ Nm}$

$M_{2\max} = 2,55 \text{ Nm}$

Poměrný záběrný moment $M_2 / M_{10} = 1,25$

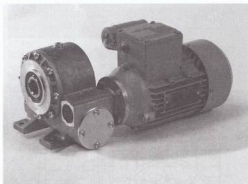

22. PŘEDLOHOVÉ PŘEVODOVKY ATC – MAT


Schéma typového značení:



Příklad: ATC 40 6

Čelní převodovka ATC 40 s převodem 6:1


Schéma typového značení
v kombinaci s převodovkami MRT

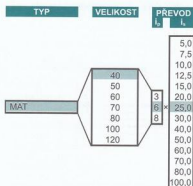

Příklad: MAT 40 6x 25

Tab. 22.1 Jmenovité hodnoty

Typ ATC	i	$n_2 = 1400 \text{ (min}^{-1}\text{)} \text{ (4p-50 Hz)}$		
		n_2 [min ⁻¹]	P_1 [kW]	M_{max} [Nm]
40	3,43	408	0,72	16,6
	6,23	225	0,44	18,5
60	3,47	403	2,50	58,3
	6,60	212	1,25	55,4
	7,93	177	0,91	48,6

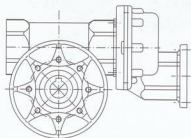


Tab. 22.2 Motorové příruby převodovek montované k převodovkám ATC



Typ		Označení příruby	Rozměr			
ATC 40	ATC 60		M	N H7	P	S
*	*	F 75	75	60	90	5,5
*	*	F 85	85	70	105	6,6
*	*	F 100	100	80	120	5,5
*	*	F 115	115	95	140	10,0
*	*	F 130	130	110	160	10,0

Tab. 22.3 Přifazení elektromotorů k převodovkám ATC



Typ		Velikost IEC motoru	Rozměr		
ATC 40	ATC 60		ØD E7	E P9	F
*	*	71	14	5	16,3
*	*	80	19	6	21,8
*	*	90	24	8	27,3

Tab. 22.4 Jmenovité hodnoty MAT

		i [-]	i [-]	i [-]	M_k [Nm]	n_s [min ⁻¹]	P_s [kW]		i [-]	i [-]	i [-]	M_k [Nm]	n_s [min ⁻¹]	P_s [kW]		i [-]	i [-]	i [-]	M_k [Nm]	n_s [min ⁻¹]	P_s [kW]
MAT100-MRT100A+ATC																					
MAT 100	MRT100A ATC60	7,5	3,47	26,0	428	55,2	2,971	ATC60	7,5	6,80	49,5	523	28,7	1,921	ATC60	7,5	7,93	59,5	653	23,9	1,994
	MRT100A ATC60	10	3,47	34,7	469	41,4	2,513	ATC60	10	6,80	66,0	572	21,5	1,631	ATC60	10	7,93	79,3	716	17,9	1,692
	MRT100A ATC60	12,5	3,47	43,4	589	33,1	2,497	ATC60	12,5	6,80	82,5	719	17,2	1,620	ATC60	12,5	7,93	99,2	899	14,3	1,681
	MRT100A ATC60	15	3,47	52,1	623	27,6	2,280	ATC60	15	6,80	99,0	760	14,3	1,470	ATC60	15	7,93	119,0	950	11,9	1,525
	MRT100A ATC60	20	3,47	69,4	550	20,7	1,600	ATC60	20	6,80	132,0	671	10,8	1,052	ATC60	20	7,93	158,7	838	8,9	1,090
	MRT100A ATC60	25	3,47	86,8	536	16,6	1,316	ATC60	25	6,80	165,0	654	8,6	0,872	ATC60	25	7,93	198,3	818	7,2	0,903
	MRT100A ATC60	30	3,47	104,1	671	13,8	1,116	ATC60	30	6,80	198,0	818	7,2	0,935	ATC60	30	7,93	238,0	1003	6,0	0,969
	MRT100A ATC60	40	3,47	138,8	643	10,4	1,413	ATC60	40	6,80	264,0	785	5,4	0,743	ATC60	40	7,93	317,3	961	4,5	0,769
	MRT100A ATC60	50	3,47	173,5	617	8,3	0,904	ATC60	50	6,80	330,0	752	4,3	0,623	ATC60	50	7,93	396,7	941	3,6	0,644
	MRT100A ATC60	60	3,47	208,2	589	6,9	0,828	ATC60	60	6,80	396,0	719	3,6	0,550	ATC60	60	7,93	476,0	899	3,0	0,568
MAT 120	MRT100A ATC60	80	3,47	277,6	509	5,2	0,567	ATC60	80	6,80	528,0	621	2,7	0,398	ATC60	80	7,93	634,7	776	2,2	0,410
	MRT100A ATC60	100	3,47	347,0	456	4,1	0,516	ATC60	100	6,80	660,0	556	2,2	0,365	ATC60	100	7,93	793,3	695	1,8	0,376
	MRT120A ATC60	7,5	3,47	26,0	724	54,6	4,785	ATC60	7,5	6,80	49,5	883	28,7	3,107	ATC60	7,5	7,93	59,5	1103	23,9	3,228
	MRT120A ATC60	10	3,47	34,7	858	40,9	4,313	ATC60	10	6,80	66,0	1047	21,5	2,804	ATC60	10	7,93	79,3	1308	17,9	2,911
	MRT120A ATC60	12,5	3,47	43,4	925	32,7	3,775	ATC60	12,5	6,80	82,5	112	17,2	2,459	ATC60	12,5	7,93	99,2	1411	14,3	2,553
	MRT120A ATC60	15	3,47	52,1	965	27,3	3,367	ATC60	15	6,80	99,0	1177	14,3	2,197	ATC60	15	7,93	119,0	1471	11,9	2,280
	MRT120A ATC60	20	3,47	69,4	845	20,5	2,349	ATC60	20	6,80	132,0	1031	10,8	1,544	ATC60	20	7,93	158,7	1289	8,9	1,601
	MRT120A ATC60	25	3,47	86,8	845	16,4	1,921	ATC60	25	6,80	165,0	1031	8,6	1,270	ATC60	25	7,93	198,3	1258	7,2	1,316
	MRT120A ATC60	30	3,47	104,1	1086	13,6	2,149	ATC60	30	6,80	198,0	1325	7,2	1,416	ATC60	30	7,93	238,0	1666	6,0	1,468
	MRT120A ATC60	40	3,47	138,8	1019	10,2	1,661	ATC60	40	6,80	264,0	1243	5,4	1,103	ATC60	40	7,93	317,3	1554	4,5	1,143
	MRT120A ATC60	50	3,47	173,5	938	8,2	1,284	ATC60	50	6,80	330,0	1145	4,3	0,861	ATC60	50	7,93	396,7	1431	3,6	0,891
	MRT120A ATC60	60	3,47	208,2	912	6,8	1,164	ATC60	60	6,80	396,0	1113	3,6	0,784	ATC60	60	7,93	476,0	1391	3,0	0,811
	MRT120A ATC60	80	3,47	277,6	858	5,1	0,819	ATC60	80	6,80	528,0	1047	2,7	0,562	ATC60	80	7,93	634,7	1308	2,2	0,581
	MRT120A ATC60	100	3,47	347,0	724	4,1	0,642	ATC60	100	6,80	660,0	883	2,2	0,449	ATC60	100	7,93	793,3	1103	1,8	0,463




Tab. 23.5 Kombinace převodovek a elektromotorů

	i_s	$i=5$	$i=7,5$	$i=10$	$i=12,5$	$i=15$	$i=20$	$i=25$	$i=30$	$i=40$	$i=50$	$i=60$	$i=70$	$i=80$	$i=100$
MAT 40	3,43 (3,47)	80-4p	71-4p	71-4p	71-4p	71-4p	71-4p	63-4p	63-4p	63-4p	63-4p	63-4p	63-4p	63-4p	63-4p
MAT 50		80-4p	80-4p	80-4p	71-4p	71-4p	71-4p	71-4p	71-4p	71-4p	63-4p	63-4p	63-4p	63-4p	63-4p
MAT 60		90-4p	90-4p	80-4p	80-4p	80-4p	71-4p	71-4p	71-4p	71-4p	71-4p	71-4p	71-4p	63-4p	63-4p
MAT 70		90-4p	90-4p	90-4p	90-4p	80-4p	80-4p	80-4p	80-4p	71-4p	71-4p	71-4p	71-4p	71-4p	71-4p
MAT 80		90-4p	90-4p	90-4p	90-4p	90-4p	80-4p	80-4p	80-4p	80-4p	80-4p	71-4p	71-4p	71-4p	71-4p
MAT 100			90-4p	90-4p	90-4p	90-4p	90-4p	90-4p	90-4p	90-4p	80-4p	80-4p		80-4p	80-4p
MAT 120		90-4p	90-4p	90-4p	90-4p	90-4p	90-4p	90-4p	90-4p	90-4p	90-4p	90-4p		80-4p	80-4p
	i_s	$i=5$	$i=7,5$	$i=10$	$i=12,5$	$i=15$	$i=20$	$i=25$	$i=30$	$i=40$	$i=50$	$i=60$	$i=70$	$i=80$	$i=100$
MAT 40	6,23 (6,60)	71-4p	71-4p	71-4p	63-4p	63-4p	63-4p	63-4p	63-4p	63-4p	63-4p	63-4p	63-4p	63-4p	63-4p
MAT 50		80-4p	80-4p	71-4p	71-4p	71-4p	71-4p	63-4p	63-4p	63-4p	63-4p	63-4p	63-4p	63-4p	63-4p
MAT 60		80-4p	80-4p	80-4p	71-4p	71-4p	71-4p	71-4p	71-4p	71-4p	63-4p	63-4p	63-4p	63-4p	63-4p
MAT 70		90-4p	80-4p	80-4p	80-4p	80-4p	71-4p	71-4p	71-4p	71-4p	71-4p	71-4p	71-4p	63-4p	63-4p
MAT 80		90-4p	90-4p	80-4p	80-4p	80-4p	80-4p	80-4p	80-4p	71-4p	71-4p	71-4p	71-4p	71-4p	71-4p
MAT 100			90-4p	90-4p	90-4p	90-4p	90-4p	80-4p	80-4p	80-4p	80-4p	80-4p		71-4p	71-4p
MAT 120		90-4p	90-4p	90-4p	90-4p	90-4p	90-4p	90-4p	90-4p	80-4p	80-4p	80-4p		80-4p	80-4p
	i_s	$i=5$	$i=7,5$	$i=10$	$i=12,5$	$i=15$	$i=20$	$i=25$	$i=30$	$i=40$	$i=50$	$i=60$	$i=70$	$i=80$	$i=100$
MAT 50	7,93	80-4p	71-4p	71-4p											
MAT 60		80-4p	80-4p	80-4p	71-4p	71-4p	71-4p								
MAT 70		90-4p	90-4p	80-4p	80-4p	80-4p	71-4p	71-4p							
MAT 80		90-4p	90-4p	80-4p	80-4p	80-4p	80-4p	80-4p	80-4p	71-4p	71-4p				
MAT 100			90-4p	90-4p	90-4p	90-4p	90-4p	80-4p	80-4p	80-4p	80-4p	80-4p			
MAT 120			90-4p	90-4p	90-4p	90-4p	90-4p	90-4p	90-4p	90-4p	90-4p	80-4p	80-4p		80-4p

Legenda:

0,06kW	0,09kW	0,12kW	0,18kW	0,25kW	0,37kW	0,55kW	0,75kW	1,1kW	1,5kW						
56-4p	56-4p	63-4p	63-4p	71-4p	71-4p	80-4p	80-4p	90-4p	90-4p						

Tab. 22.6 Rozměry

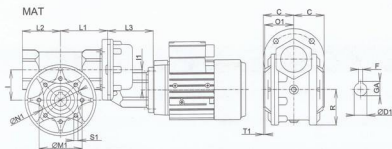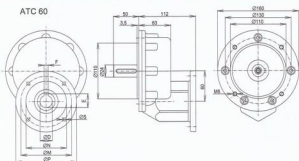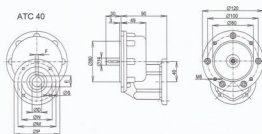


Velikost	MRT	ATC	C	D1H7	F	GA	I	I2	R	L1	L2	L3	M1	N1	O1	S1	T1
MAT 40	40A	40	41,0	19	6	21,8	40	40	48	65	57	90	65	50	38,5	M6×12	2,5
MAT 50	50A	40	49,0	24	8	27,3	50	40	56	75	65	90	75	60	46,5	M6×12	2,5
MAT 50	50A	60	49,0	24	8	27,3	50	60	56	75	65	112	75	60	46,5	M8×12	2,5
MAT 60	60A	40	60,0	25	8	28,3	60	40	70	93	75	90	85	70	57,5	M6×12	2,5
MAT 60	60A	60	60,0	25	8	28,3	60	60	70	93	75	112	85	70	57,5	M6×12	2,5
MAT 70	70A	40	60,5	28	8	31,3	70	40	76	101	81	90	100	80	57,0	M8×16	3,5
MAT 70	70A	60	60,5	28	8	31,3	70	60	76	101	81	112	100	80	57,0	M8×16	3,5
MAT 80	80A	40	70,0	35	10	38,3	80	40	90	110	95	90	130	110	66,5	M10×16	3,5
MAT 80	80A	60	70,0	35	10	38,3	80	60	90	110	95	112	130	110	66,5	M10×16	3,5
MAT 100	100A	60	76,0	40	12	43,3	100	60	107	130	117	112	130	110	72,5	M10×20	5,0
MAT 120	120A	60	86,0	45	14	48,8	120	60	128	152	138	112	165	130	80,5	M12×25	5,0

23. ELEKTROMOTORY

Kapitola elektromotorů poskytuje základní technické a rozměrové údaje trojfázových asynchronních elektromotorů s osovou výškou 56 až 160 dodávané výrobcem elektromotorů Siemens Mohelnice. Pro doplňující nebo podrobnější technické informace si vyžádejte samostatný katalog výrobce motorů.

Montážní polohy motoru:

• Standardní umístění svorkovnice je v poloze 1. Jinou polohu svorkovnice motoru je nutno uvést v objednávce jako zvláštní požadavek.

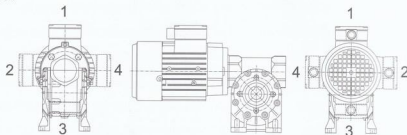

• Technické parametry:

Tvar:

- přírubový IM 3041 (IM B5), IM 3641 FT** (IM B14 FT**)
- patkopřírubový IM 2081 (IM B35)
- všechny montážní tvary podle IEC 34-7 code I/II

Montážní rozměry:

- v souladu s IEC 72 / DIN 42673

Krytí:

- IP 55

Tab. 23.1 2-pólové, synchronní otáčky 3000 min⁻¹

Velikost		výkon [kW]	otáčky [min ⁻¹]	jmenovitý proud A 400 V	jmenovitý moment [Nm]	účinník cos φ	účinnost η [%]	poměr		J [kg·m ²]	hmotnost [kg]
								I _n /I _n	M/M _n		
56	2s	0,09	2830	0,26	0,30	0,81	63,0	3,7	2,0	0,00015	3,0
56	2	0,12	2800	0,32	0,41	0,83	65,0	3,7	2,1	0,00015	3,0
63	2s	0,18	2820	0,51	0,51	0,82	63,0	3,7	2,0	0,00018	3,5
63	2	0,25	2830	0,68	0,84	0,82	65,0	4,0	2,0	0,00023	4,1
71	2s	0,37	2740	1,00	1,30	0,82	66,0	3,5	2,3	0,00035	5,0
71	2	0,55	2800	1,36	1,90	0,82	71,0	4,3	2,5	0,00045	6,6
80	2s	0,75	2855	1,73	2,50	0,86	73,0	5,6	2,3	0,00085	8,2
80	2	1,10	2845	2,40	3,70	0,87	77,0	6,1	2,6	0,00110	9,9
90S	2	1,50	2860	3,25	5,00	0,85	79,0	5,5	2,4	0,00150	12,9
90L	2	2,20	2880	4,55	7,30	0,85	82,0	6,3	2,8	0,00200	15,7
100L	2	3,00	2890	6,10	9,90	0,85	84,0	6,8	2,8	0,00380	21,5
112M	2	4,00	2905	7,80	13,10	0,86	86,0	7,2	2,6	0,00550	29,0
132S	2	5,50	2925	10,30	180,00	0,89	86,5	5,9	2,0	0,01600	40,5
132S	2	7,50	2930	13,80	24,40	0,89	88,0	6,9	2,3	0,02100	48,5
160M	2	11,00	2940	20,00	36,00	0,88	89,5	6,5	2,1	0,03400	68,5
160M	2	15,00	2940	26,50	49,00	0,90	90,0	6,6	2,2	0,04000	76,5
160L	2	18,50	2940	32,50	60,00	0,91	91,0	7,0	2,4	0,05200	87,0

Tab. 23.2 4-pólové, synchronní otáčky 1500 min⁻¹

Velikost		výkon [kW]	otáčky [min ⁻¹]	jmenovitý proud A 400 V	jmenovitý moment [Nm]	účinník cos φ	účinnost η [%]	poměr		J [kg·m ²]	hmotnost [kg]
								I _N /I _N	M _N /M _N		
56	4s	0,06	1350	0,20	0,42	0,77	56,0	2,6	1,9	0,00027	3,0
56	4	0,09	1350	0,29	0,63	0,77	58,0	2,6	1,9	0,00027	3,0
63	4s	0,12	1350	0,42	0,84	0,75	55,0	2,8	1,9	0,00030	3,5
63	4	0,18	1350	0,56	1,30	0,77	60,0	3,0	1,9	0,00040	4,1
71	4s	0,25	1350	0,76	1,80	0,79	60,0	3,0	1,9	0,00060	4,8
71	4	0,37	1370	1,03	2,50	0,80	65,0	3,3	1,9	0,00080	6,0
80	4s	0,55	1395	1,45	3,70	0,82	67,0	3,9	2,2	0,00150	8,0
80	4	0,75	1395	1,86	5,10	0,81	72,0	4,2	2,3	0,00180	9,4
90S	4	1,10	1415	2,55	7,40	0,81	77,0	4,6	2,3	0,00280	12,3
90L	4	1,50	1420	3,40	10,10	0,81	79,0	5,3	2,4	0,00350	15,6
100L	4s	2,20	1420	4,70	14,80	0,82	82,0	5,6	2,5	0,00480	21,5
100L	4	3,00	1420	6,40	20,20	0,82	83,0	5,6	2,7	0,00580	24,5
112M	4	4,00	1440	8,20	26,50	0,83	85,0	6,0	2,7	0,01100	31,0
132S	4	5,50	1455	11,40	36,10	0,81	86,0	6,3	2,5	0,01800	42,5
132M	4	7,50	1455	15,20	49,20	0,82	87,0	6,7	2,7	0,02400	49,0
160M	4	11,00	1460	21,50	72,00	0,84	88,5	6,2	2,2	0,04000	68,0
160L	4	15,00	1460	28,50	98,10	0,84	90,0	6,5	2,6	0,05200	93,5

Tab. 23.3 6-pólové, synchronní otáčky 1000 min⁻¹


Velikost		výkon [kW]	otáčky [min ⁻¹]	jmenovitý proud A 400 V	jmenovitý moment [Nm]	účinník cos φ	účinnost η [%]	poměr		J [kg·m ²]	hmotnost [kg]
								I _N /I _N	M _N /M _N		
63	6	0,09	870	0,47	1,0	0,70	40,0	2,0	1,8	0,0004	4,1
71	6s	0,18	835	0,62	2,0	0,75	56,0	2,3	2,1	0,0006	6,3
71	6	0,25	850	0,78	2,8	0,76	61,0	2,7	2,2	0,0009	6,3
80	6s	0,37	920	1,20	3,8	0,72	62,0	3,1	1,9	0,0015	7,5
80	6	0,55	910	1,60	5,8	0,74	67,0	3,4	2,1	0,0018	9,4
90S	6	0,75	915	2,10	7,8	0,76	69,0	3,7	2,2	0,0028	12,5
90L	6	1,10	915	2,90	11,5	0,77	72,0	3,8	2,3	0,0035	15,7
100L	6	1,50	925	3,90	15,0	0,75	74,0	4,2	2,2	0,0063	24,0
112M	6	2,20	940	5,20	22,0	0,78	78,0	4,6	2,2	0,0110	27,0
132S	6	3,00	950	7,20	30,0	0,76	79,0	4,2	1,9	0,0150	41,0
132M	6	4,00	950	9,40	40,0	0,76	80,5	4,5	2,1	0,0190	46,0
132M	6	5,50	950	12,80	55,0	0,76	83,0	5,0	2,3	0,0250	54,0
160M	6	7,50	960	17,00	75,0	0,74	86,0	4,6	2,1	0,0410	76,0
160L	6	11,00	960	24,50	109,0	0,74	87,5	4,8	2,3	0,0490	102,0

Tab. 23.4 8-pólové, synchronní otáčky 750 min⁻¹


Velikost		výkon [kW]	otáčky [min ⁻¹]	jmenovitý proud A 400 V	jmenovitý moment [Nm]	účinník cos φ	účinnost η [%]	poměr		J [kg·m ²]	hmotnost [kg]
								I _N /I _N	M _N /M _N		
71	8s	0,09	630	0,36	1,4	0,68	53,0	2,2	1,9	0,0009	6,3
71	8	0,12	645	0,51	1,8	0,84	53,0	2,2	2,2	0,0009	6,3
80	8s	0,18	675	0,75	2,5	0,68	51,0	2,3	1,7	0,0015	7,5
80	8	0,25	680	1,03	3,5	0,64	58,0	2,6	2,0	0,0018	9,4
90S	8	0,37	675	1,13	5,2	0,75	63,0	2,9	1,6	0,0025	10,5
90L	8	0,55	675	1,58	7,8	0,76	66,0	3,0	1,7	0,0035	13,2
100L	8	0,75	680	2,15	10,5	0,76	66,0	3,0	1,7	0,0063	20,0
100L	8	1,10	680	2,90	15,4	0,76	72,0	3,4	1,9	0,0070	22,0
112M	8	1,50	705	3,90	20,0	0,76	74,0	3,7	1,8	0,0130	24,0
132S	8	2,20	695	5,70	30,0	0,74	75,0	3,9	1,9	0,0140	41,0
132M	8	3,00	700	7,60	40,0	0,74	77,0	4,1	2,1	0,0190	49,0
160M	8s	4,00	715	10,00	53,0	0,72	80,0	4,5	2,2	0,0350	61,0
160M	8	5,50	710	13,00	73,0	0,73	83,5	4,7	2,3	0,0430	70,0
160L	8	7,50	715	17,70	100,0	0,72	85,0	5,3	2,7	0,0620	91,0

Tab. 23.5 Rozměrové parametry motorů

IM B 5

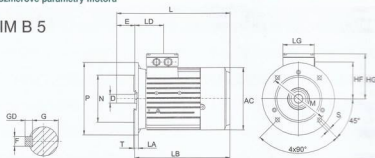

IM B 14FT...

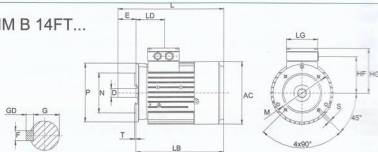

Velikost	přirubový motor – rozměry v mm												
	AC	HF	HG	L	LB	LD	LG	LK	Dk6	E	F	G	GD
56	116,0	78,5	101	177,0	157,0	69,5	75	32	9	20	3	7,2	3
63	118,0	78,5	101	202,0	179,0	69,5	75	32	11	23	4	8,5	4
71	139,0	88,5	111	240,0	210,0	63,5	75	32	14	30	5	11,0	5
80	156,5	95,5	120	272,5	232,5	63,5	75	32	19	40	6	15,5	6
90	173,6	105,5	128	331,0	281,0	79,0	75	32	24	50	8	20,0	7
100	196,0	78,0	129	327,5	312,5	102,0	120	42	28	60	8	24,0	7
112	219,5	91,0	142	393,0	333,0	102,0	120	42	28	60	8	24,0	7
132S	259,0	107,0	164	454,0	374,0	128,5	140	42	38	80	10	33,0	8
132M	259,0	107,0	164	454,0	374,0	128,5	140	42	38	80	10	33,0	8
160M	314,0	127,0	191	588,0	478,0	160,5	165	54	42	110	12	37,0	8
160L	314,0	127,0	191	588,0	478,0	160,5	165	54	42	110	12	37,0	8

Velikost	přirubový motor – rozměry v mm																		
	Tvar IM B5								Tvar IM B 14FT... menší						Tvar IM B 14FT... větší				
		M	Nj6	P	S	T	LA		M	Nj6	P	S	T		M	Nj6	P	S	T
56	FF100	100	80	120	7,0	3,0	8	FT85	65	50	80	M5×16	2,5	FT85	85	70	105	M6×16	2,5
63	FF115	115	95	140	10,0	3,0	8	FT75	75	60	90	M5×14	2,5	FT100	100	80	120	M6×16	3,0
71	FF130	130	110	160	10,0	3,5	9	FT85	85	70	105	M6×16	2,5	FT115	115	95	140	M8×16	3,0
80	FF165	165	130	200	12,0	3,5	10	FT100	100	80	120	M6×16	3,0	FT130	130	110	160	M8×16	3,5
90	FF165	165	130	200	12,0	3,5	10	FT115	115	95	140	M8×21	3,0	FT130	130	110	160	M8×22	3,5
100	FF215	215	180	250	14,5	4,0	11	FT130	130	110	160	M8×20	3,5	FT165	160	130	200	M10×20	3,5
112	FF215	215	180	250	14,5	4,0	11	FT130	130	110	160	M8×20	3,5	FT165	160	130	200	M10×20	3,5
132S	FF265	265	230	300	14,5	4,0	12	FT165	165	130	200	M10×24	3,5						
132M	FF265	265	230	300	14,5	4,0	12	FT165	165	130	200	M10×24	3,5						
160M	FF300	300	250	350	18,5	5,0	13												
160L	FF300	300	250	350	18,5	5,0	13												

OBJEDNACÍ LIST

Odesilatel

firma (jméno)
 ulice, číslo PSČ
 místo
 poštovní příhrádka
 DIČ (IČO)
 bankovní spojení – č. účtu

číslo objednávky

tel./fax +31 (0) 43 380 0000

vystavil (jméno) _____

```
datum
```

podpis (razitko) _____

Počet kusů	10
------------	----

Požadovaný termín dodání	30. 5. 2005
--------------------------	-------------

I. Převodovka

RT ☐ MRP s motorem ☐

MRT s motorem	☒	MRP bez motoru	☐
---------------	-------------------------------------	----------------	--------------------------

MRT bez motoru ☐ MAT ☐

RT x MRT x s motorem MRT ☐ × ☐ bez motoru ☐

II. Velikost

RT	30A	40A	50A	60A	70A	80A	100A	120A	150A	180A
MRP	40A	50A	60A	70A	80A	100A	120A	150A	180A	
MAT	40A	50A	60A	70A	80A	100A	120A	150A	180A	
RT/MRT	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	30×30	30×50	30×50	40×50	40×60	40×70	50×70	50×80	70×100	80×100
	80×120	100×150	100×180							

III. Převod

[illegible]

IV. Provedení a poloha

RT/MRT: MRP: MAT

RT/MRT x

	B/B3	V/B3	FF-R-B51	FF-L-B51	FF-R-L1	AAL	ABL	AVL	B3	VFLR	AFI	B51	APL	1
A/B6	B/B6	V/B6	FF-R-B52	FF-L-B52	FF-R-L2	AAR	ABR	AVR	B6	VFLI	AFI	B52	APR	2
A/B7	B/B7	V/B7	FF-R-B53	FF-L-B53	FF-R-L3	BAL	BBL	BVL	B7	VFRL	BFI	B53	BPI	3
A/B8	B/B8	V/B8	FF-R-B54	FF-L-B54	FF-R-L4	BAR	BBR	BVR	B8	VFRB	BFI	B54	BPR	VL
AV/5	B/V6	V/V5	FF-R-V1	FF-L-V1	FF-R-LV1	VAR	VBL	VVL	V5		V1		VPL	VR
A/V6	B/V6	V/V6	FF-R-V3	FF-L-V3	FF-R-LVR	VAL	VBV	VVR	V6		V3		VPR	

V. Elektromotor

Velikost:	71	Roztečný průměr příruby:	100	Počet pólů:	4	Výkon [kW]:	0.25
-----------	----	--------------------------	-----	-------------	---	-------------	------

Zvláštní příslušenství a požadavky.

VI. Příslušenství

Výstupní hřídel jednostranná ☐

Výstupní hřidel oboustranná ☐

Reakční rameno ☐

1 ks adaptér EF + šrouby ☐

2 ks adaptéř EF + šrouby ☐

2 ks adaptér patky + šrouby

redukční pouzdro Obj. č.:

VII. Zvláštní požadavky

OBJEDNACÍ LIST

Odesílatel

firma (jméno)
 ulice, číslo
 místo PSČ
 poštovní příhrádka
 DIČ (IČO)
 bankovní spojení – č. účtu

číslo objednávky
 tel./fax
 vystavil (jméno)
 datum
 podpis (razítko)

Počet kusů

Požadovaný termín dodání

I. Převodovka

RT ☐ MRP s motorem ☐ RT ☐ × ☐
 MRT s motorem ☐ MRP bez motoru ☐ MRT ☐ × ☐ s motorem ☐
 MRT bez motoru ☐ MAT ☐ MRT ☐ × ☐ bez motoru ☐

II. Velikost

RT	30A	40A	50A	60A	70A	80A	100A	120A	150A	180A
MRP		40A	50A	60A	70A	80A	100A	120A	150A	180A
MAT		40A	50A	60A	70A	80A	100A	120A		
RT/MRT ☐ × ☐	30×30	30×50	30×50	40×50	40×60	40×70	50×70	50×80	70×100	80×100
	80×120	100×150	100×180							

III. Převod

RT	5	7.5	10	12.5	15	20	25	30	40	50	60	70	80	100
MRP							75	90	120	150	180	210	240	300
MAT														
	15	22.5	30	37.5	45	60	75	90	120	150	180	210	240	300
	30	45	60	75	90	120	150	180	240	300	360	420	480	600
	40	60.5	80	100	120	160	200	240	320	400	480	560	640	800
RT/MRT ☐ × ☐	150	225	300	375	450	600	750	900	1200	1500	1800	2100	2400	3000
	3500	4000	8000	10000										

IV. Provedení a poloha

RT/MRT; MRP; MAT						Provedení			Poloha			Provedení			Poloha			Prov.			Poloha		
A/B3	B/B3	V/B3	FF-R-B5/1	FF-L-B5/1	FF-RL-1	AAL	ABL	AVL	B3	VFLR	APL	B5/1	APL	1									
A/B6	B/B6	V/B6	FF-R-B5/2	FF-L-B5/2	FF-RL-2	AAR	ABR	AVR	B6	VFLR	APR	B5/2	APR	2									
A/B7	B/B7	V/B7	FF-R-B5/3	FF-L-B5/3	FF-RL-3	BAL	BL	BVL	B7	VFLR	BPL	B5/3	BPL	3									
A/B8	B/B8	V/B8	FF-R-B5/4	FF-L-B5/4	FF-RL-4	BAR	BRB	BVR	B8	VFLR	BFR	B5/4	BPR	4									
A/V5	B/V5	V/V5	FF-R-V1	FF-L-V1	FF-RL-V1	VAR	VBL	VVL	V5			V1	VPL	VR									
A/V6	B/V6	V/V6	FF-R-V3	FF-L-V3	FF-RL-V3	VAL	VBR	VVR	V6			V3	VPR										

V. Elektromotor

Velikost: Roztečný průměr příruby: Počet pólů: Výkon [kW]:

Zvláštní příslušenství a požadavky.....

VI. Příslušenství

Výstupní hřídel jednostranná ☐ Výstupní hřídel oboustranná ☐ Reakční rameno ☐
 1 ks adaptér FF + šrouby ☐ 2 ks adaptér FF + šrouby ☐ 2 ks adaptér patky + šrouby ☐
 redukční pouzdro Obj. č.:

VII. Zvláštní požadavky

.....

TOS ZNOJMO, akciová společnost, Družstevní 3, 669 02 Znojmo, tel.: +420 515 288 111, fax: +420 515 288 201
 URL: www.tos-znojmo.cz, E-mail: toszn@tos-znojmo.cz



CERTIFIKÁT

**TÜV CERT-certifikační místo
TÜV Management Service GmbH**

potvrzuje dle
postupu TÜV CERT, že podnik

**TOS ZNOJMO, akciová společnost
Družstevní 3
CZ-669 02 Znojmo**

zavedl a používá systém
zaručující kvalitu v oboru

**Vývoj, výroba, prodej a servis
mechanických převodových zařízení
a pohonů, výroba strojních součástí**

Podle auditu, zpráva č. 70033750

bylo prokázáno splnění
požadavků normy

ISO 9001 :2000

Tento certifikát je platný do **prosince 2005**

Registrační číslo certifikátu **12 100 17839**

Mnichov, 19. prosince 2002



TÜV
MANAGEMENT SERVICE

TÜV CERT-certifikační místo
TÜV Management Service GmbH
Unternehmensgruppe TÜV Süddeutschland